




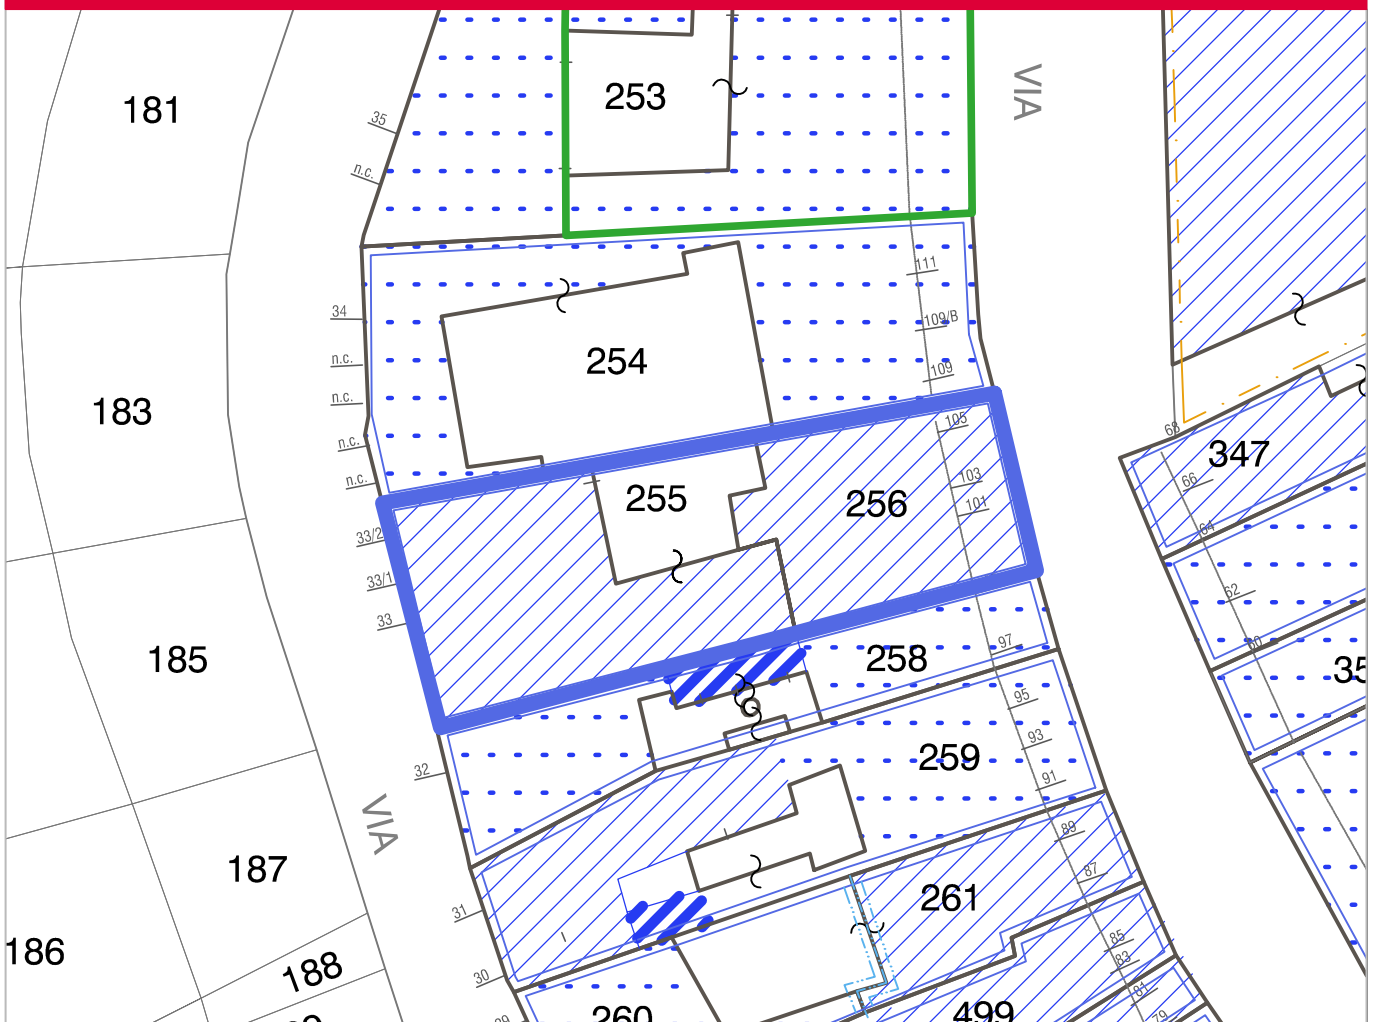
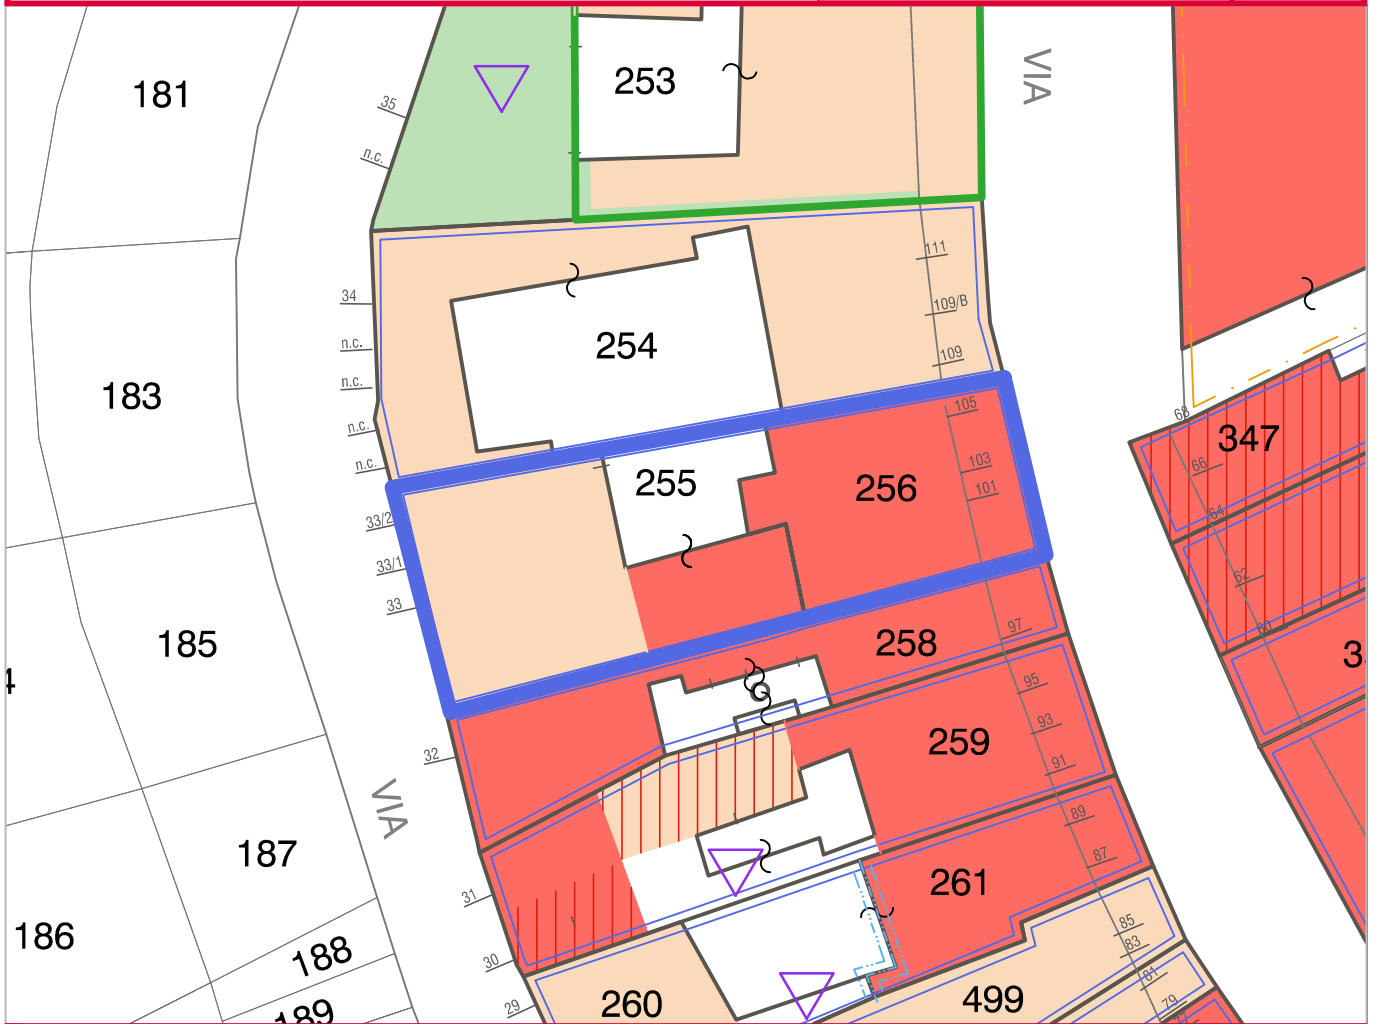




**LEGENDA**

-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I.
-  Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.
-  Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione
-  Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.
-  Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.



## LEGENDA

### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**



**A** - Edificio AGIBILE



**B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)  
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



**C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



**D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere  
con approfondimento



**E** - Edificio INAGIBILE



**F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per  
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**



**RS** - Restauro scientifico



**RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo



**RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



**RU** - Ristrutturazione Urbanistica



**D** - Demolizione




**RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra.	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIONE	A	- Apertura di areaione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno privo di alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO			

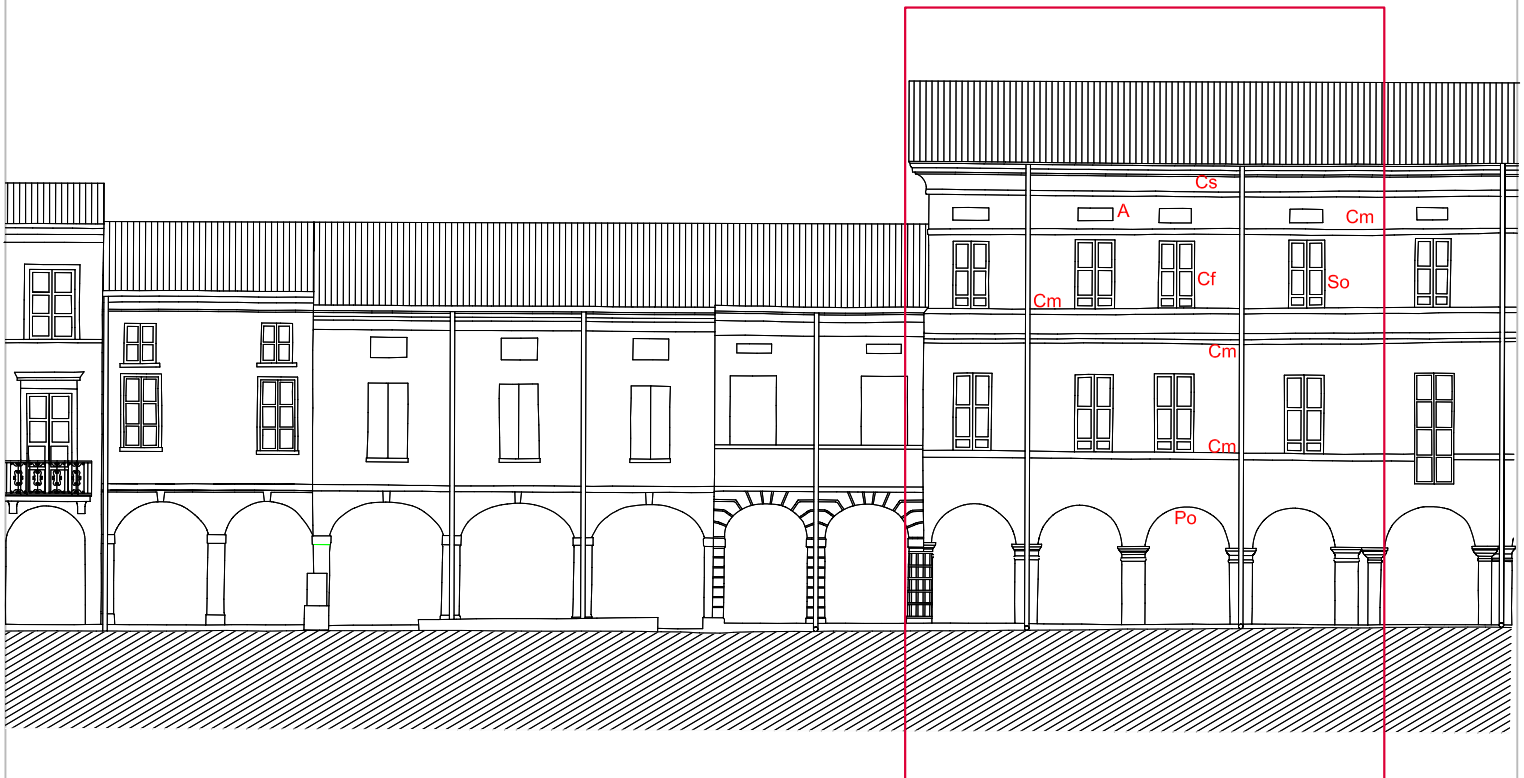




prospetto viale Lungo Secchia



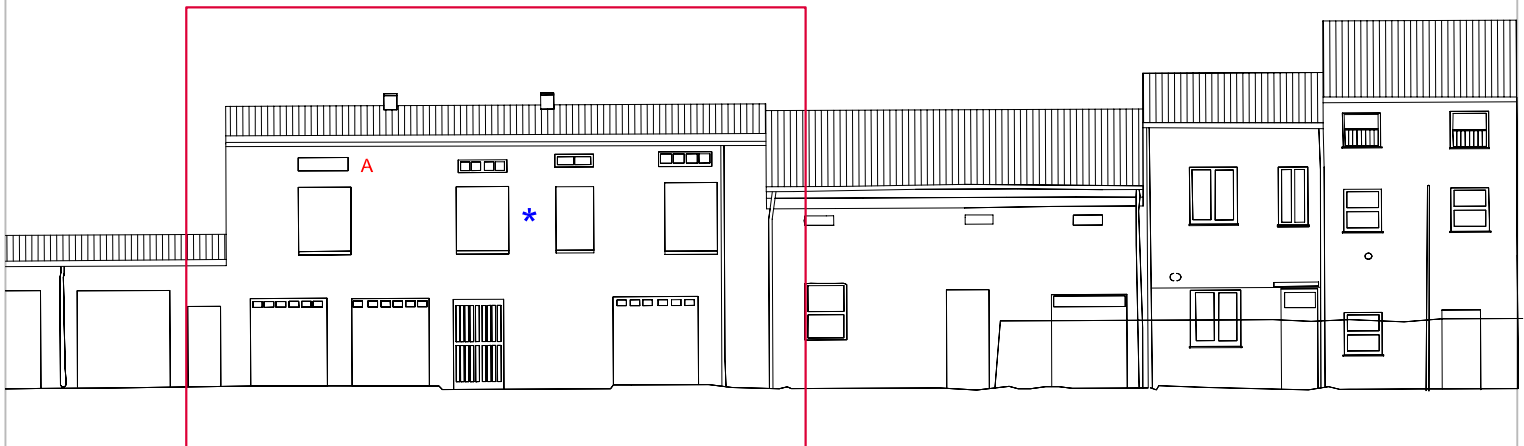









ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale			
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	- Apertura di areaizone con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante			
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO			
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*	- Prospetto incongruo per materiali e finiture.	

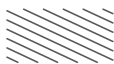



### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


### RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

### ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali




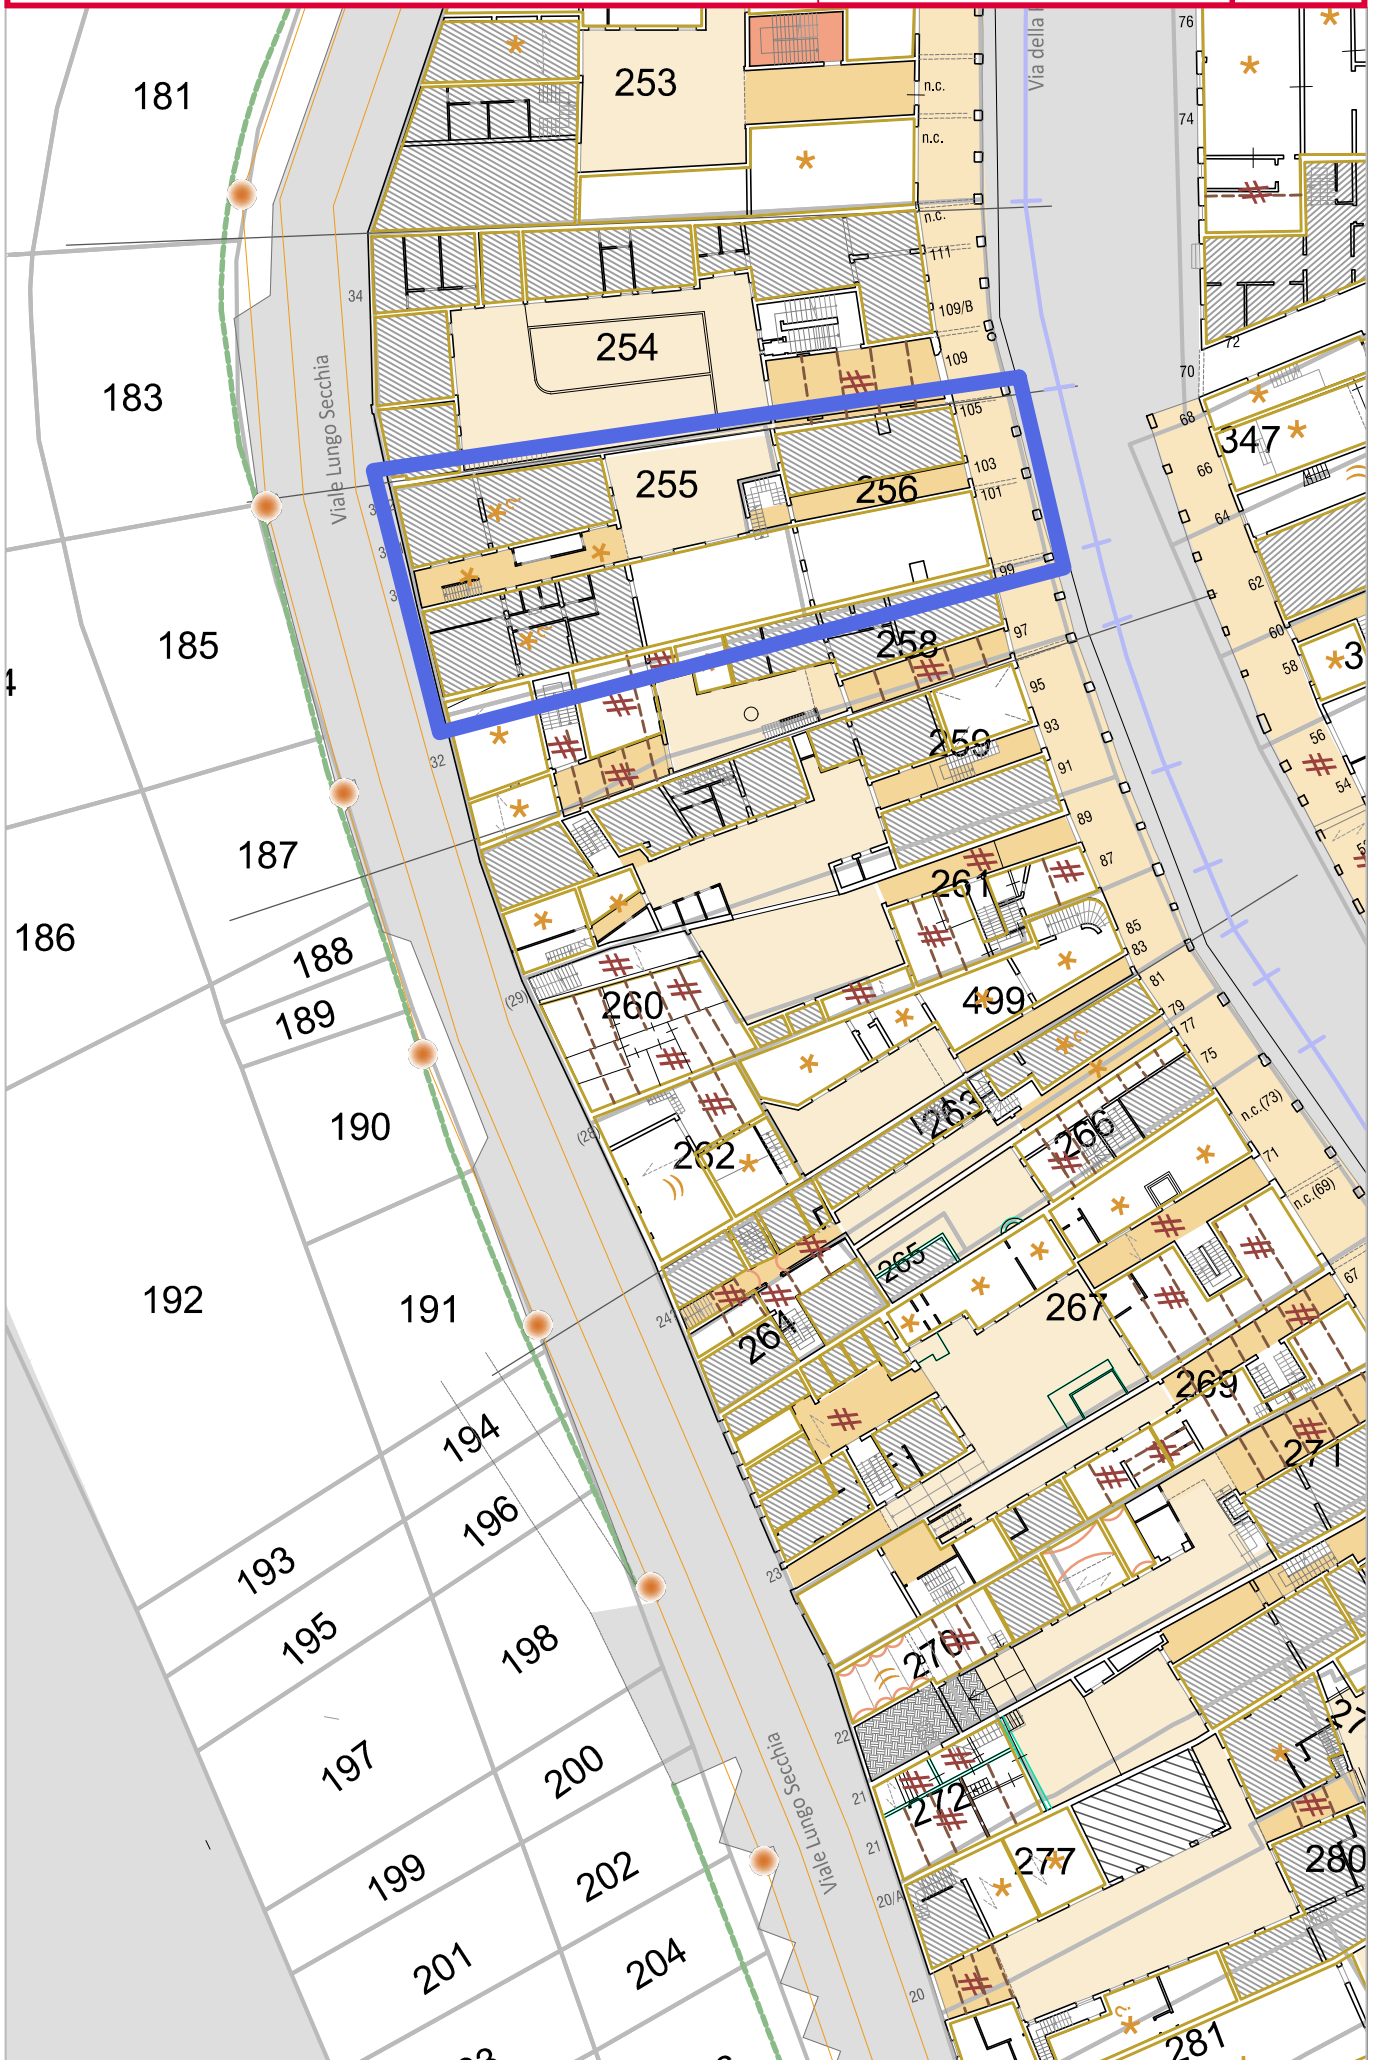

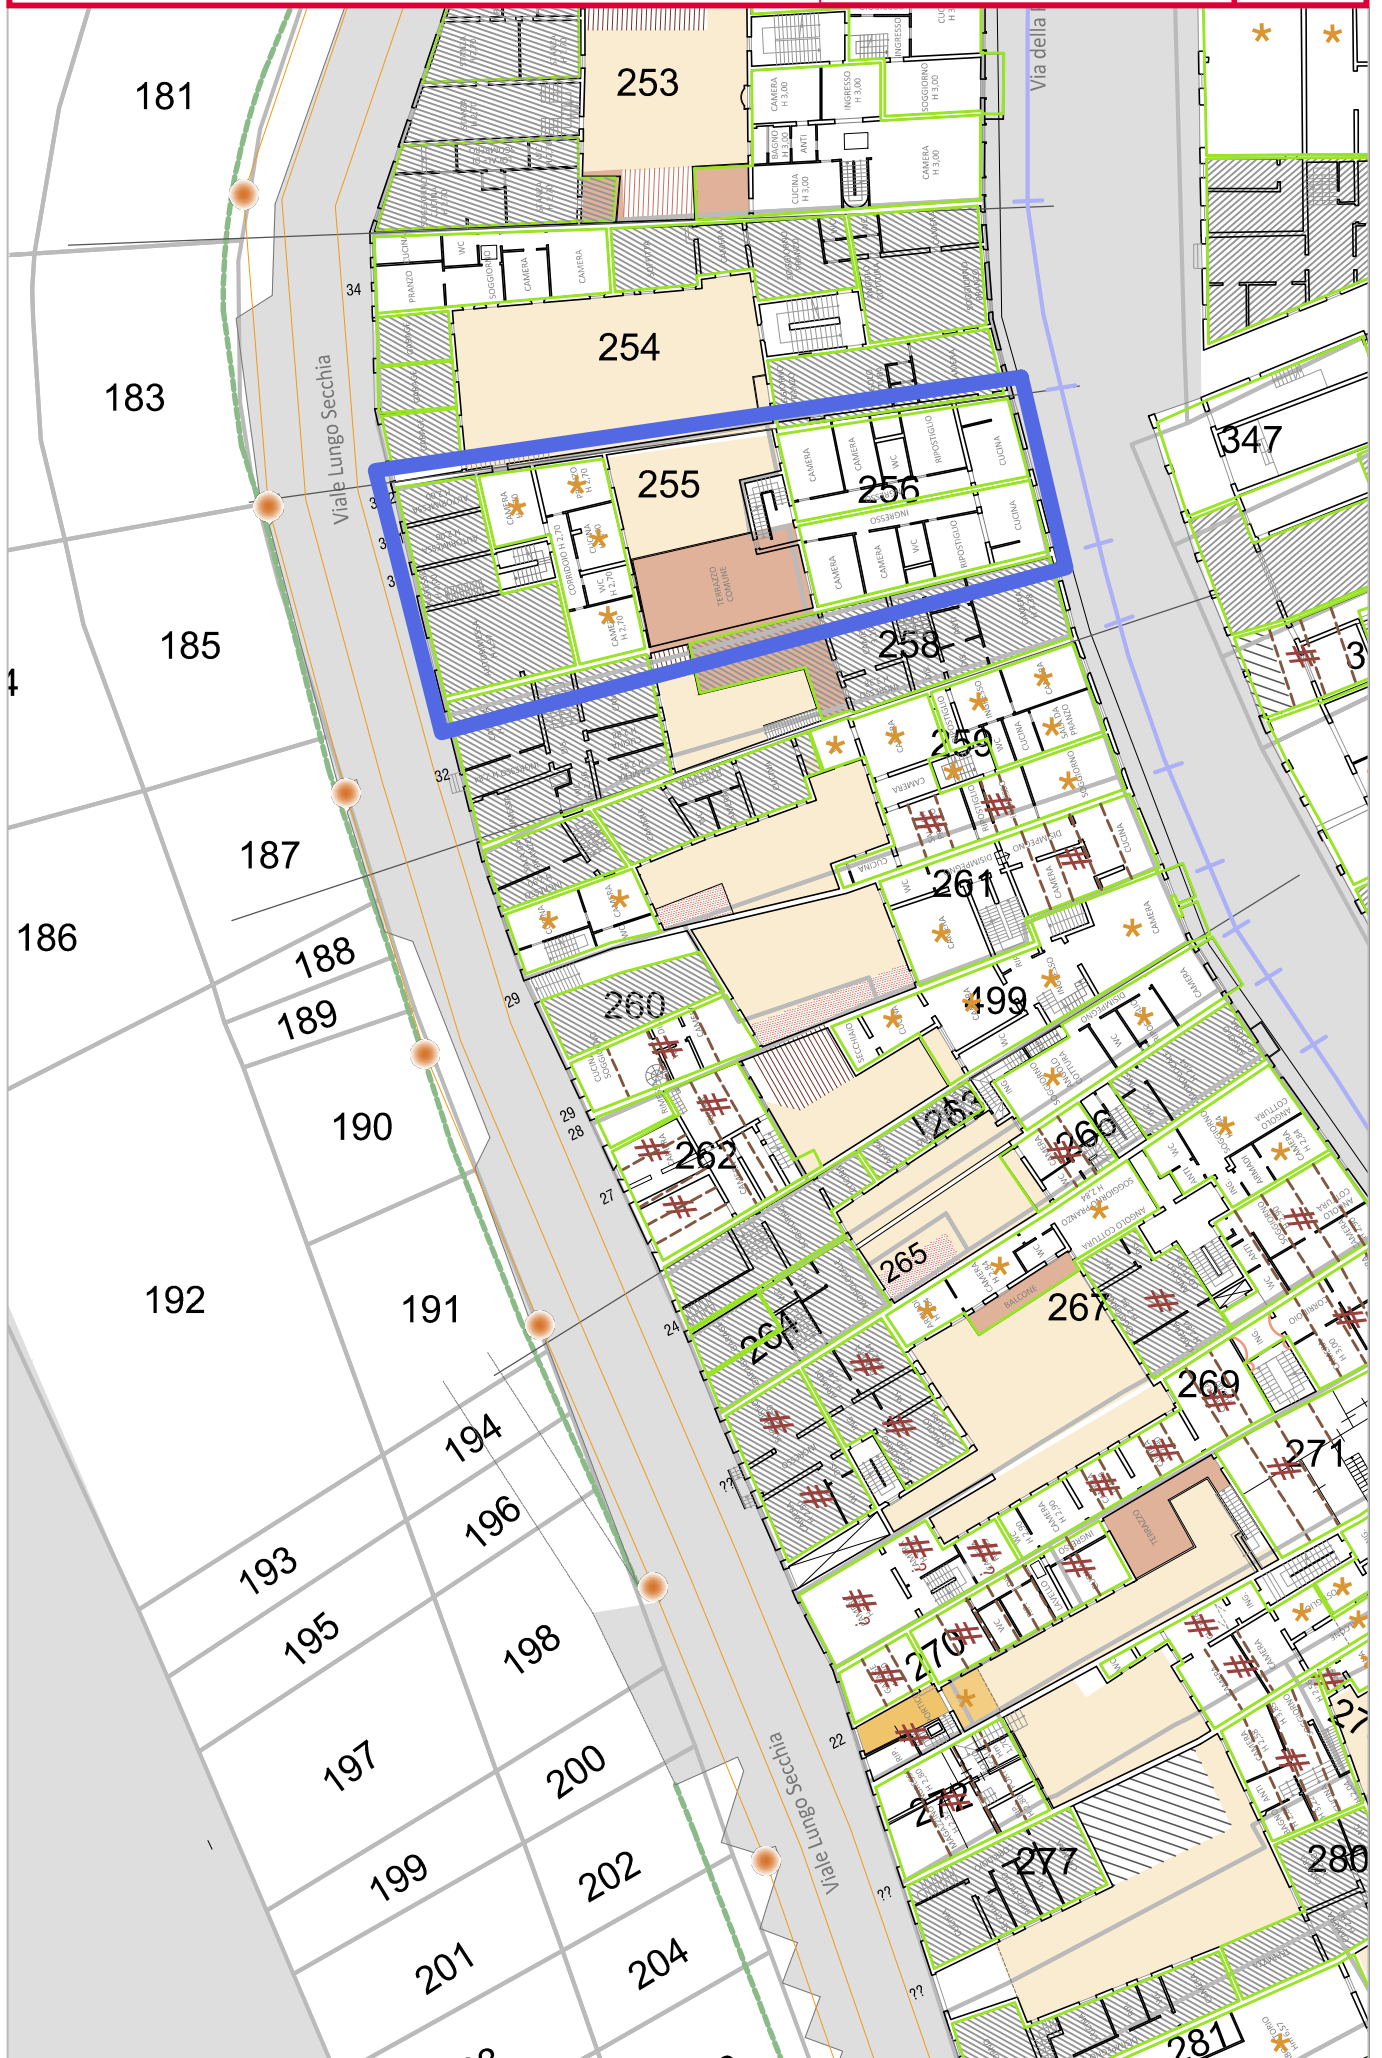




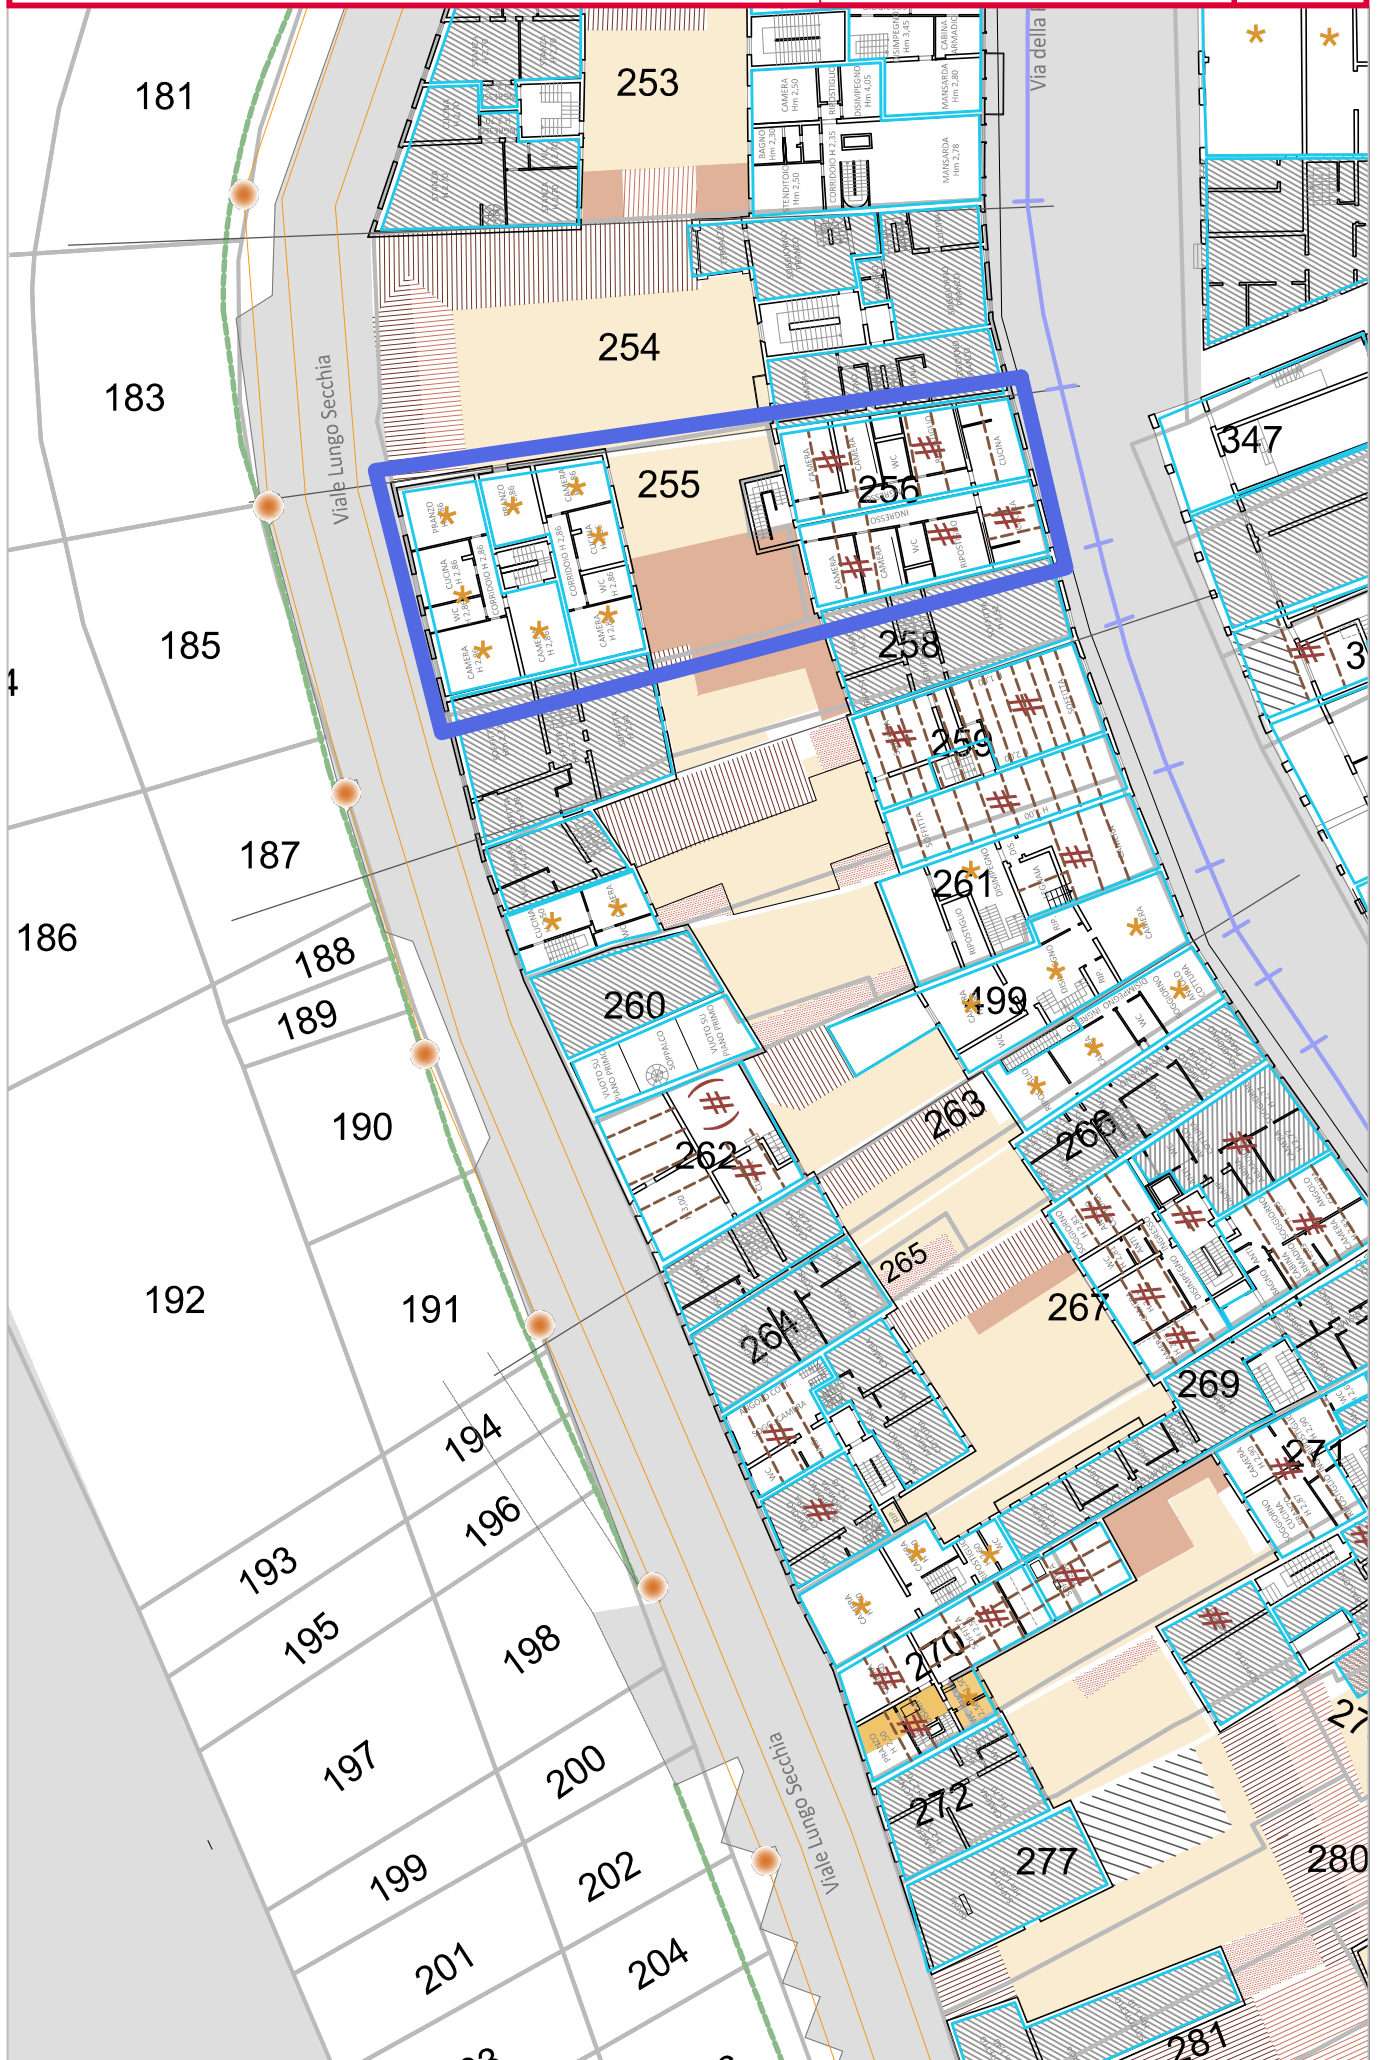

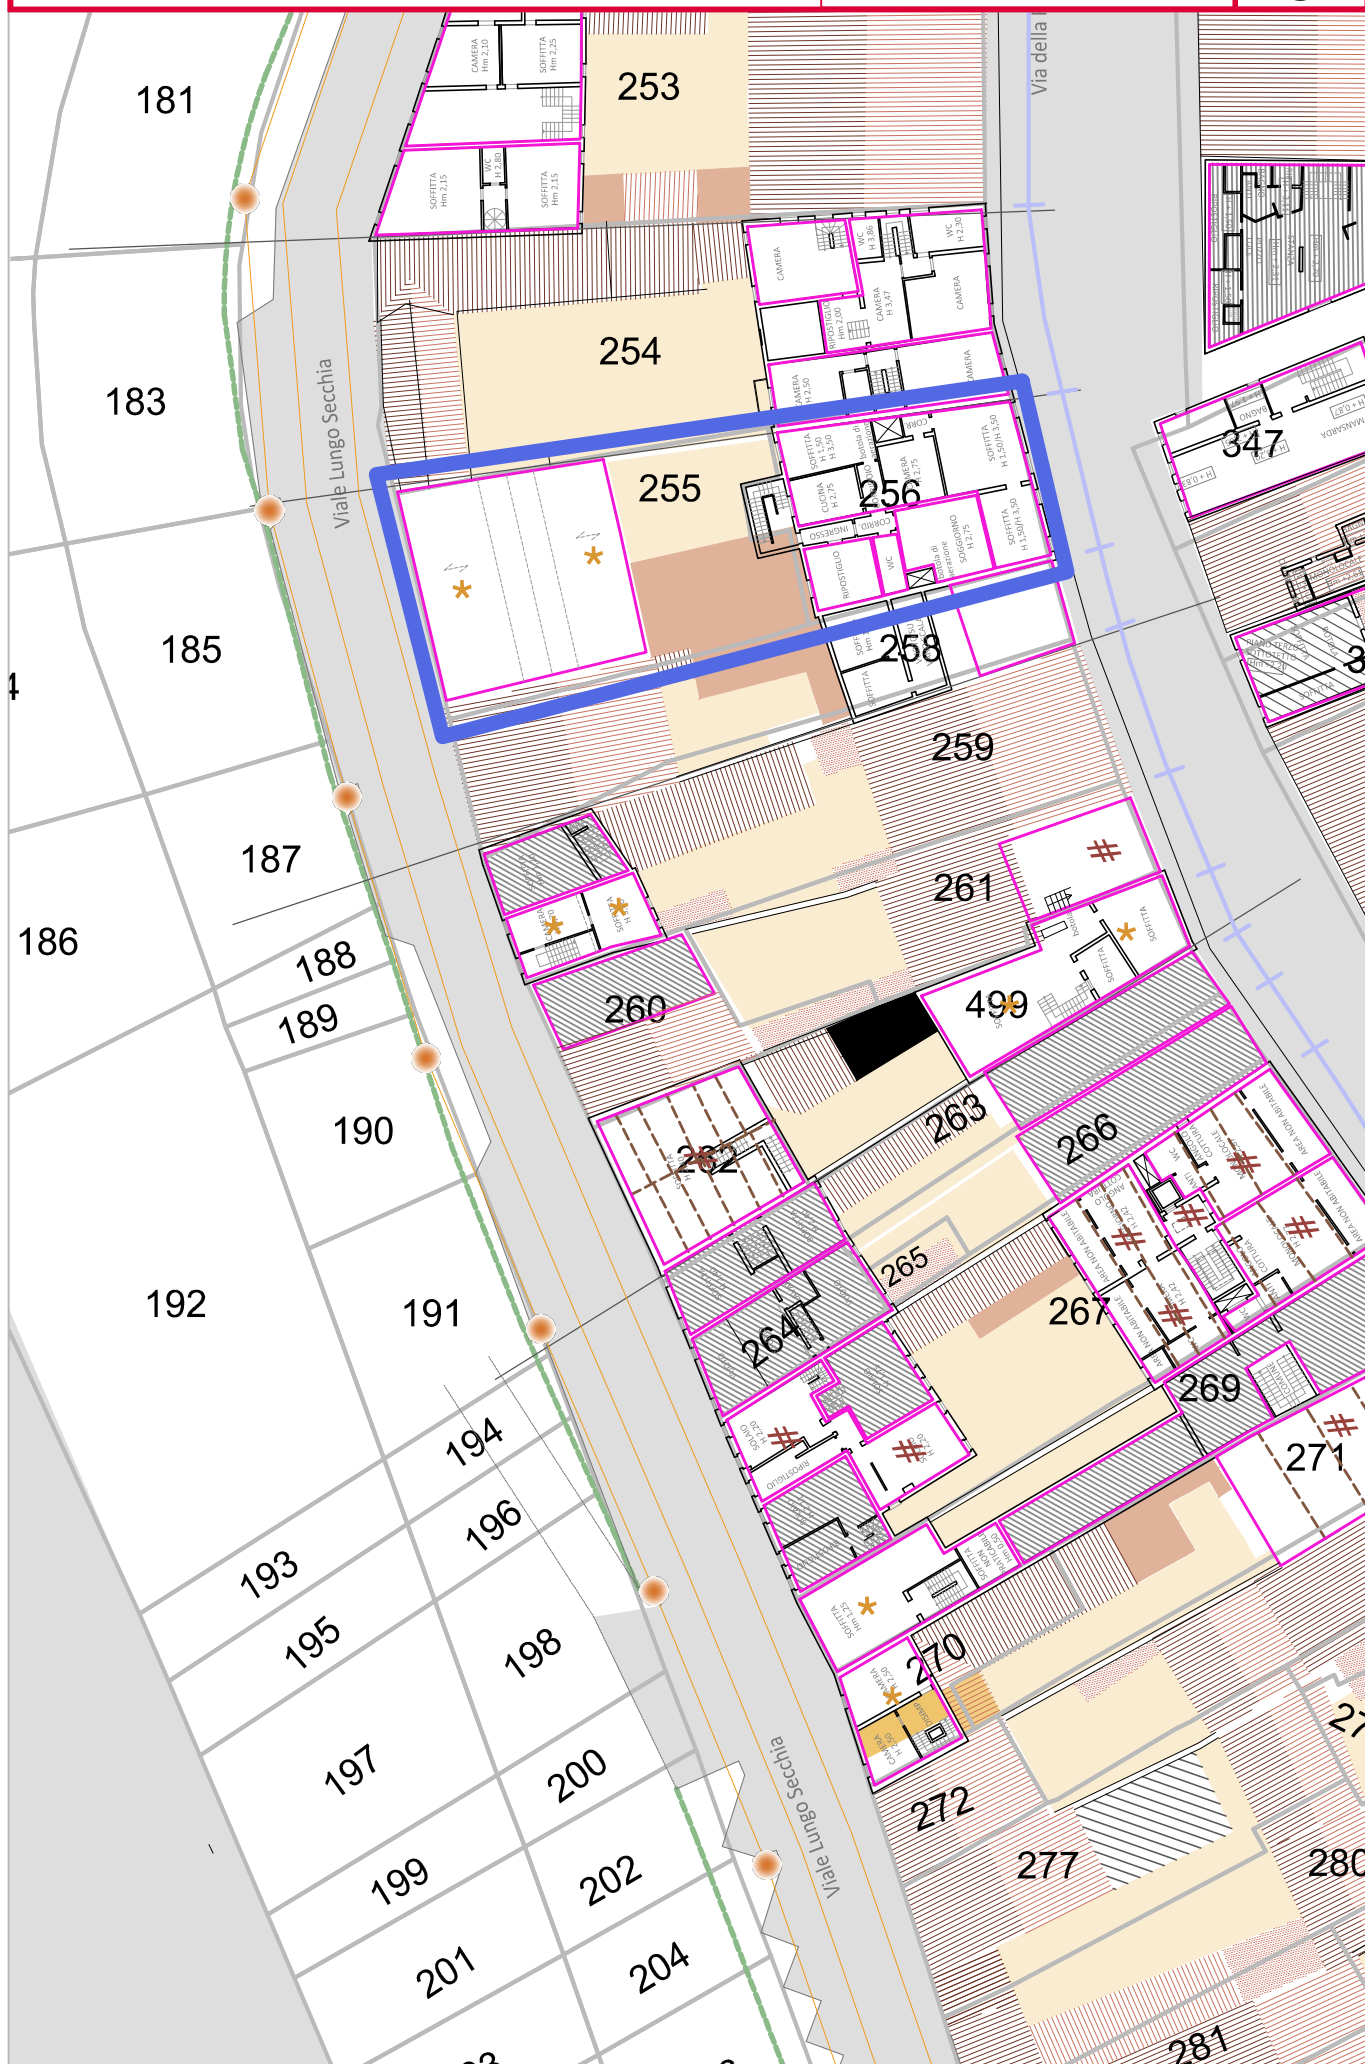





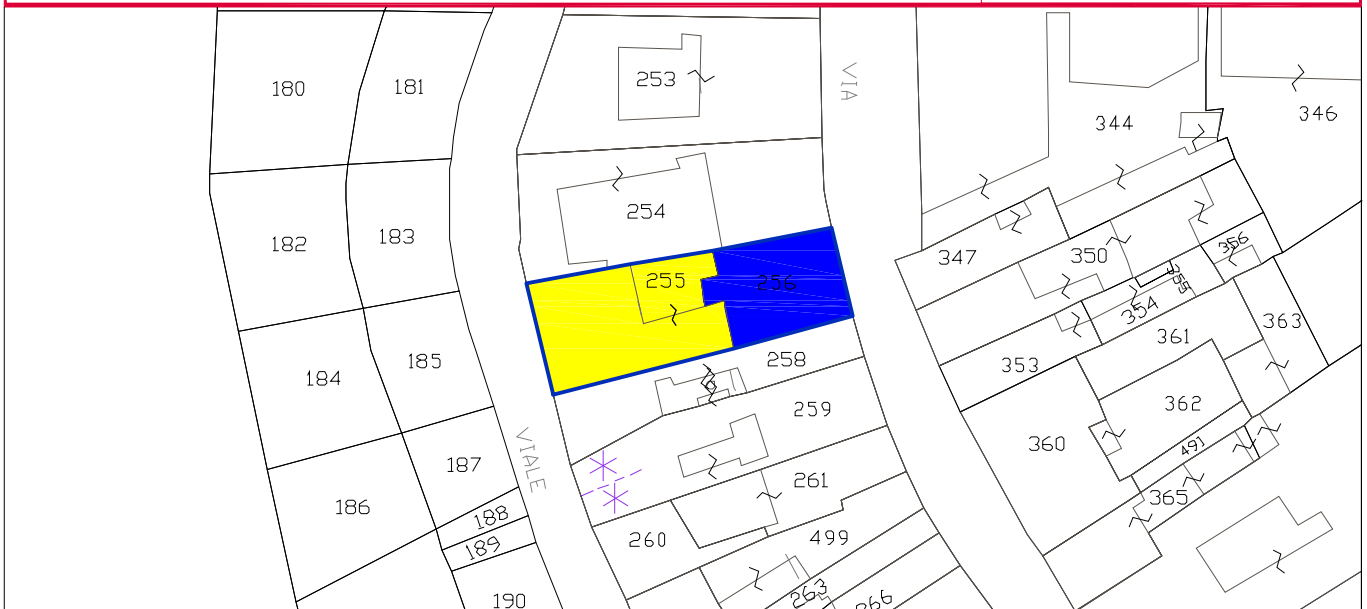


 PARTICELLA 255

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: spingente pesante


LIVELLO DI DANNO: nullo

SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:




 PARTICELLA 256

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata presenza pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI


TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA


TIPOLOGIA: non spingente leggera

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

LIVELLO DI DANNO:



TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:







DSC\_1403



DSC\_1416



DSC\_1422



DSC\_1412





DSC\_1409



DSC\_0098



DSC\_0099



DSC\_0169





DSC\_0170



DSC\_1514