

**LEGENDA**



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.








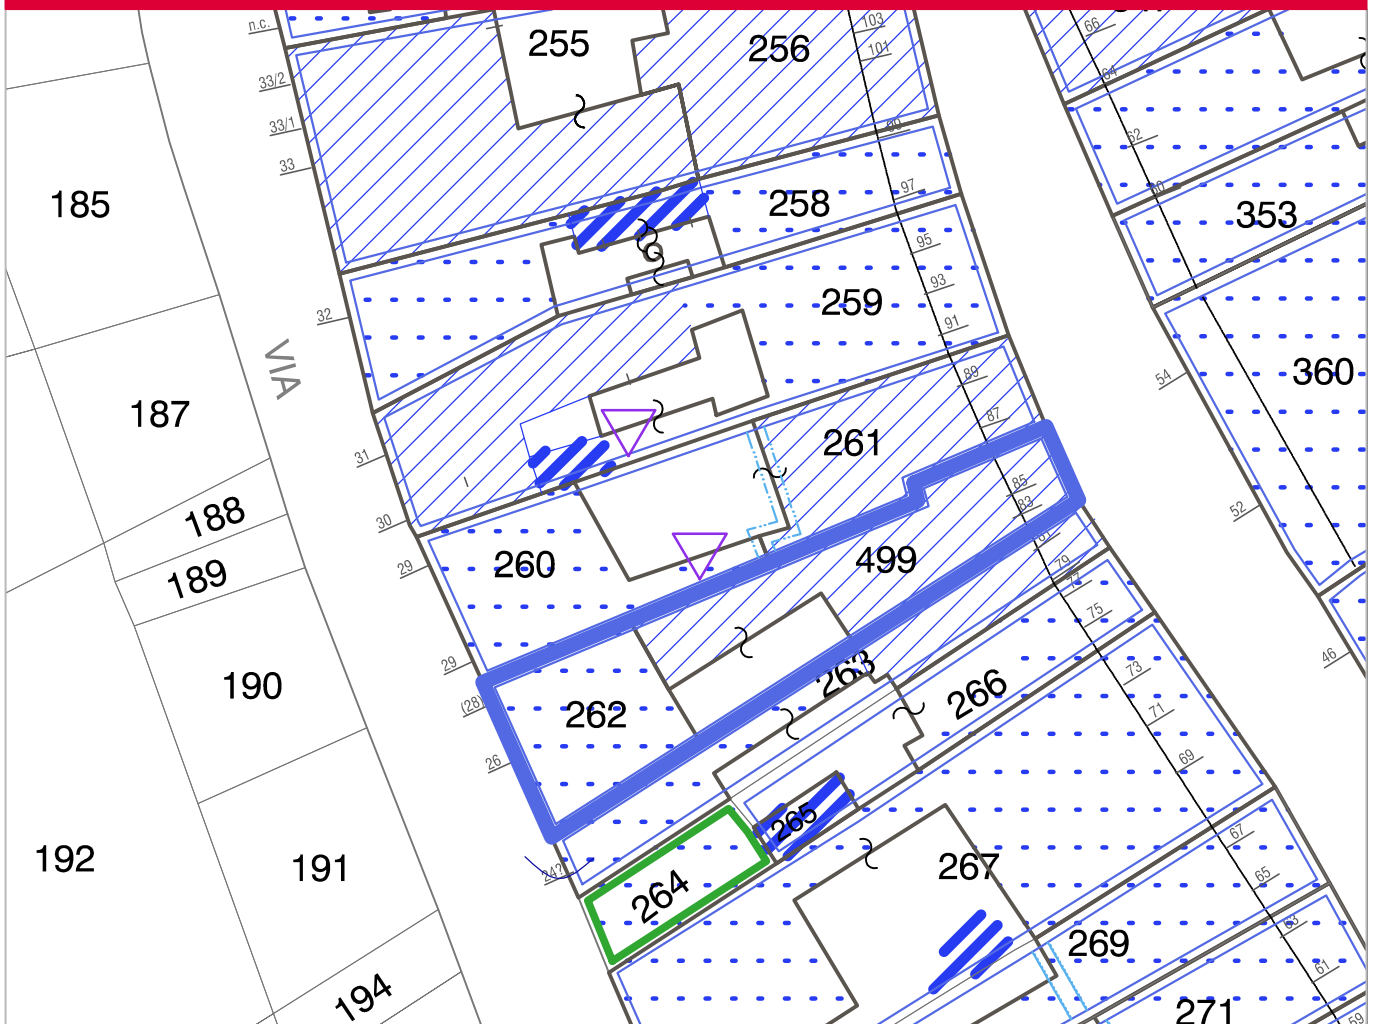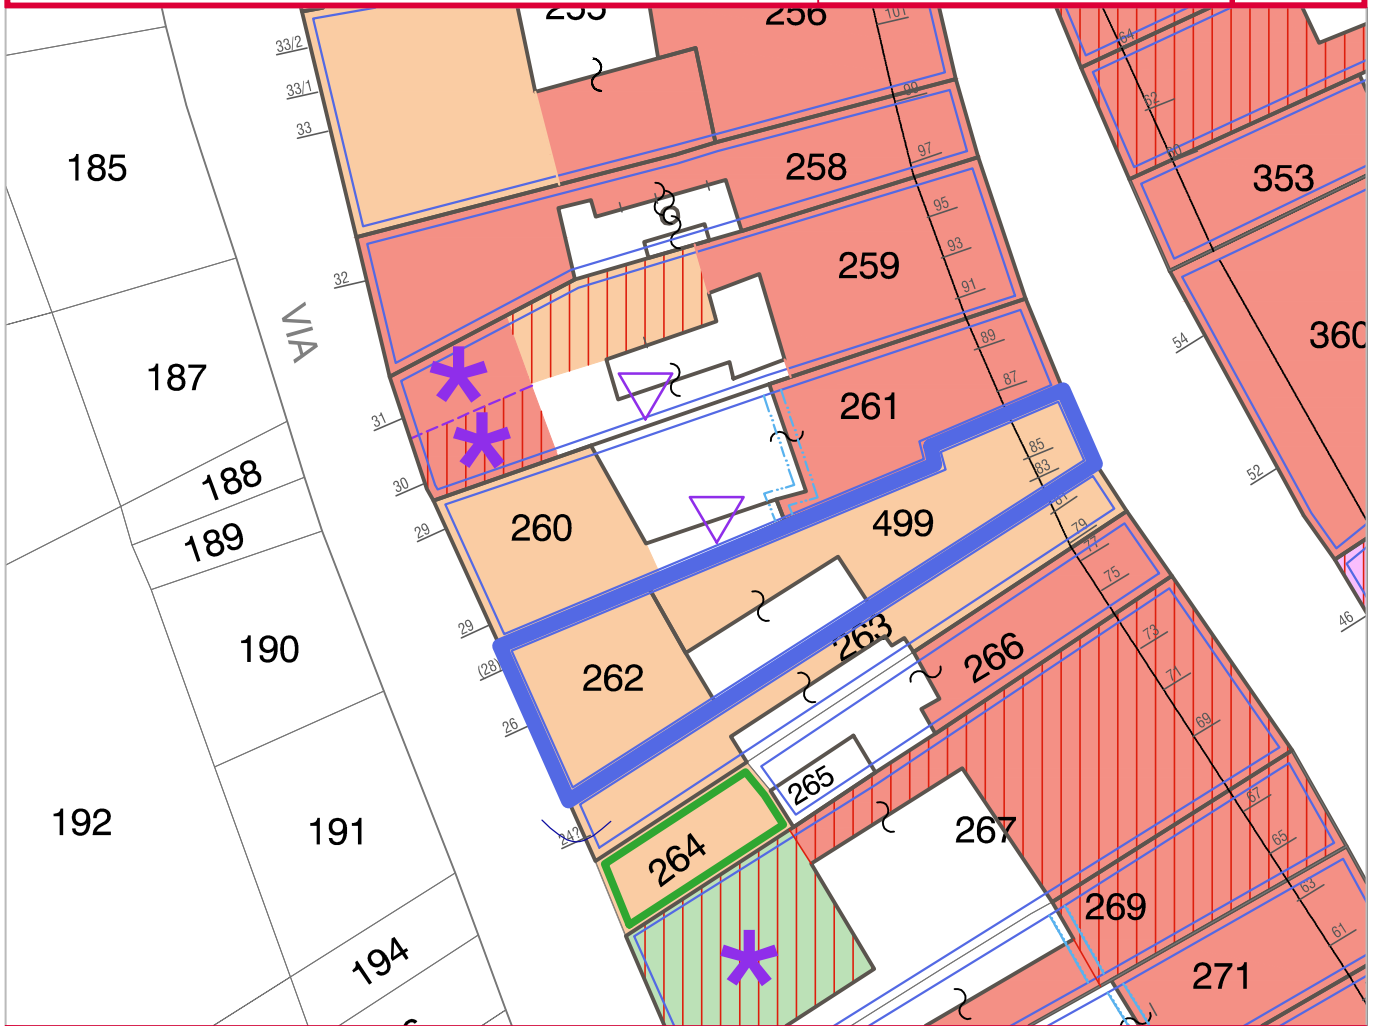



Fabbricati crollati o demoliti

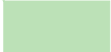La posizione dei numeri civici è indicativa.









## LEGENDA

### **ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)**

-  **A** - Edificio AGIBILE
-  **B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
-  **C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
-  **D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
-  **E** - Edificio INAGIBILE
-  **F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno
-  Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES
-  Edificio oggetto di più schede AeDES
-  Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per il quale è necessario un approfondimento della documentazione

### **CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)**


-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace



ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra modanata, con cimasa a sbalzo su portafinestra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	- Apertura di areazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggiolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Finitura di rivestimento tipo mattoni faccia a vista	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		




prospetto viale Lungo Secchia

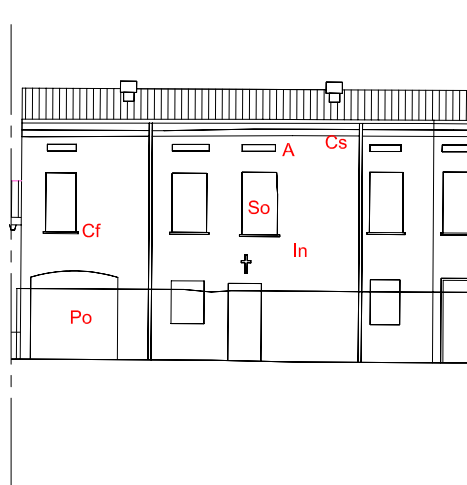











ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale.	
Marcapiano			
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	-Apertura di areazione tamponata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone	Po	Portone arcuato in legno	
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco cementizio	
PORTICO			
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		

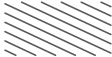



### ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

### RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo

### ANALISI:

-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

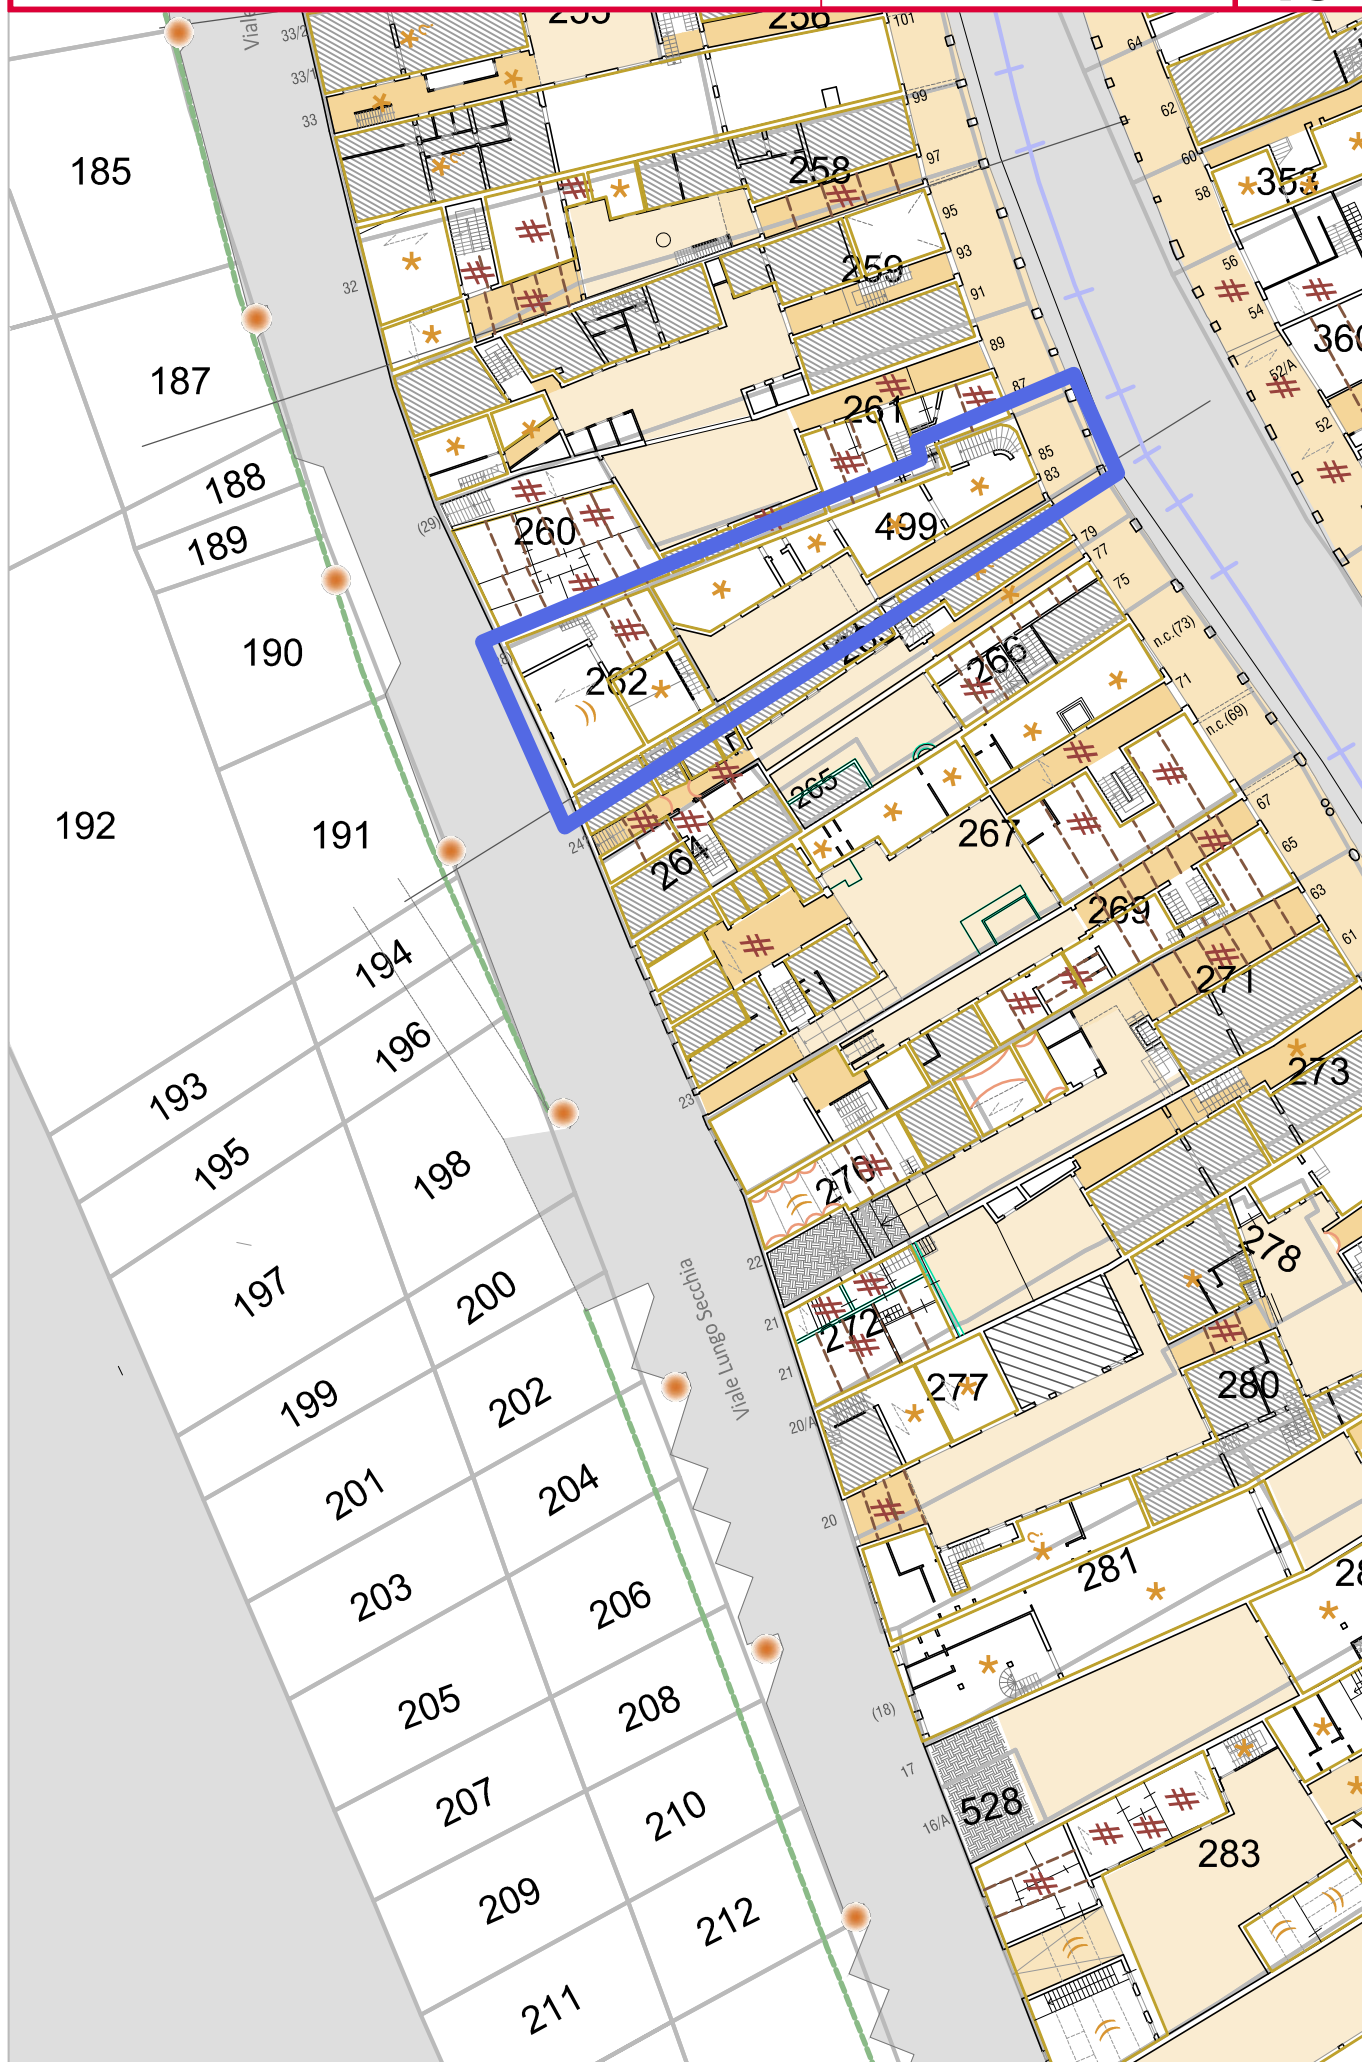












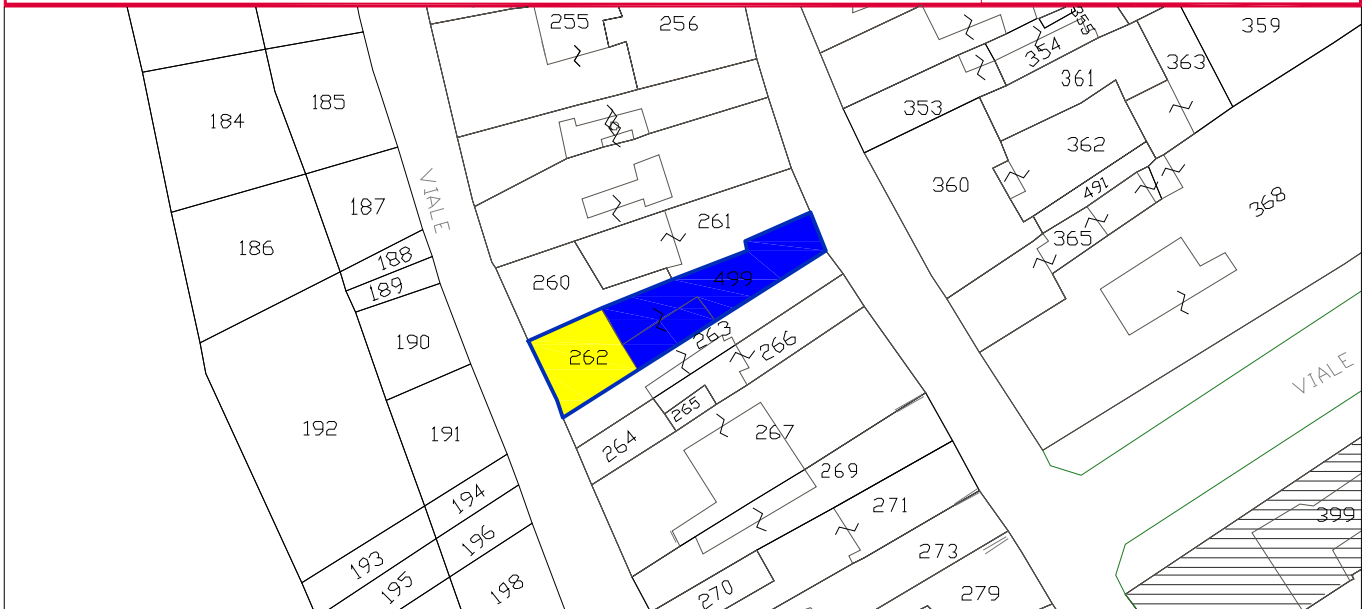


PARTICELLA 262

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:

medio grave




ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta deformabile

LIVELLO DI DANNO:

leggero



COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente leggera


LIVELLO DI DANNO: nullo

SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:



PARTICELLA 499

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata presenza pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO: nullo

ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante

LIVELLO DI DANNO: nullo


SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:

leggero





DSC\_1391.JPG



DSC\_1271.JPG



DSC\_1363.JPG



DSC\_1359.JPG