

LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione




Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.

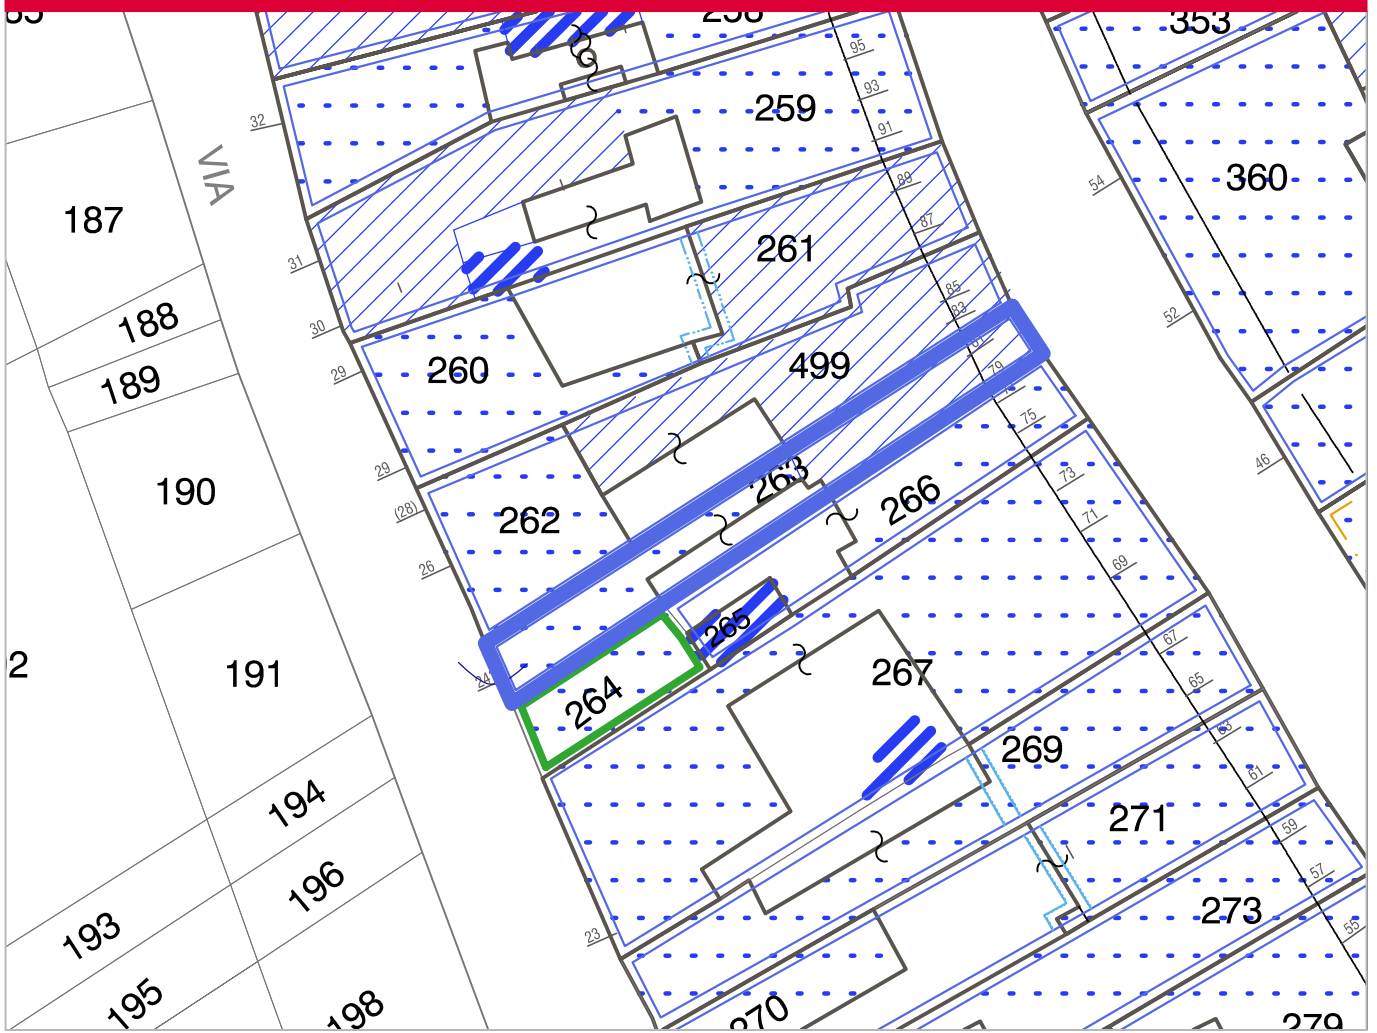

LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica




D - Demolizione




RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace

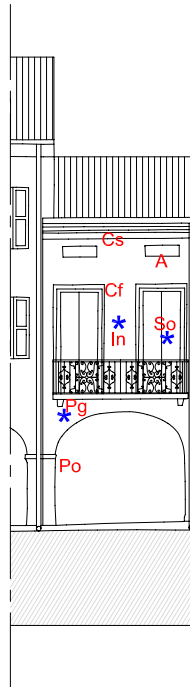




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cf	- Cornice di finestra modanata.	
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	- Apertura di areaazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno privo di alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO	Pg	Parapetto metallico di poggiolo a sbalzo con mensole	
INTONACO	In	Finitura di rivestimento tipo mattoni faccia a vista	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		

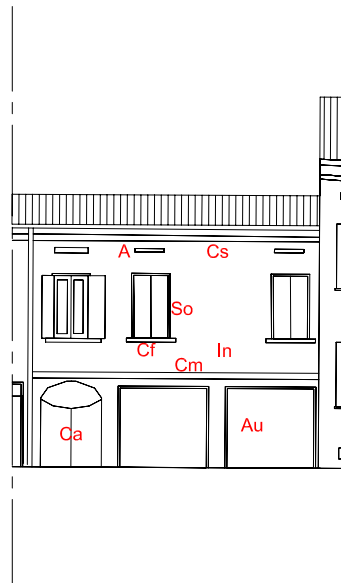prospetto viale Lungo Secchia










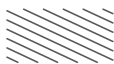


ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano.	
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	-Apertura di areaazione tamponata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa	Au	Serramento basculante	
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO			
ALTRO	Ca	Cancellata metallica su apertura arcuata	
ELEMENTO INCONGRUO	*		



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali




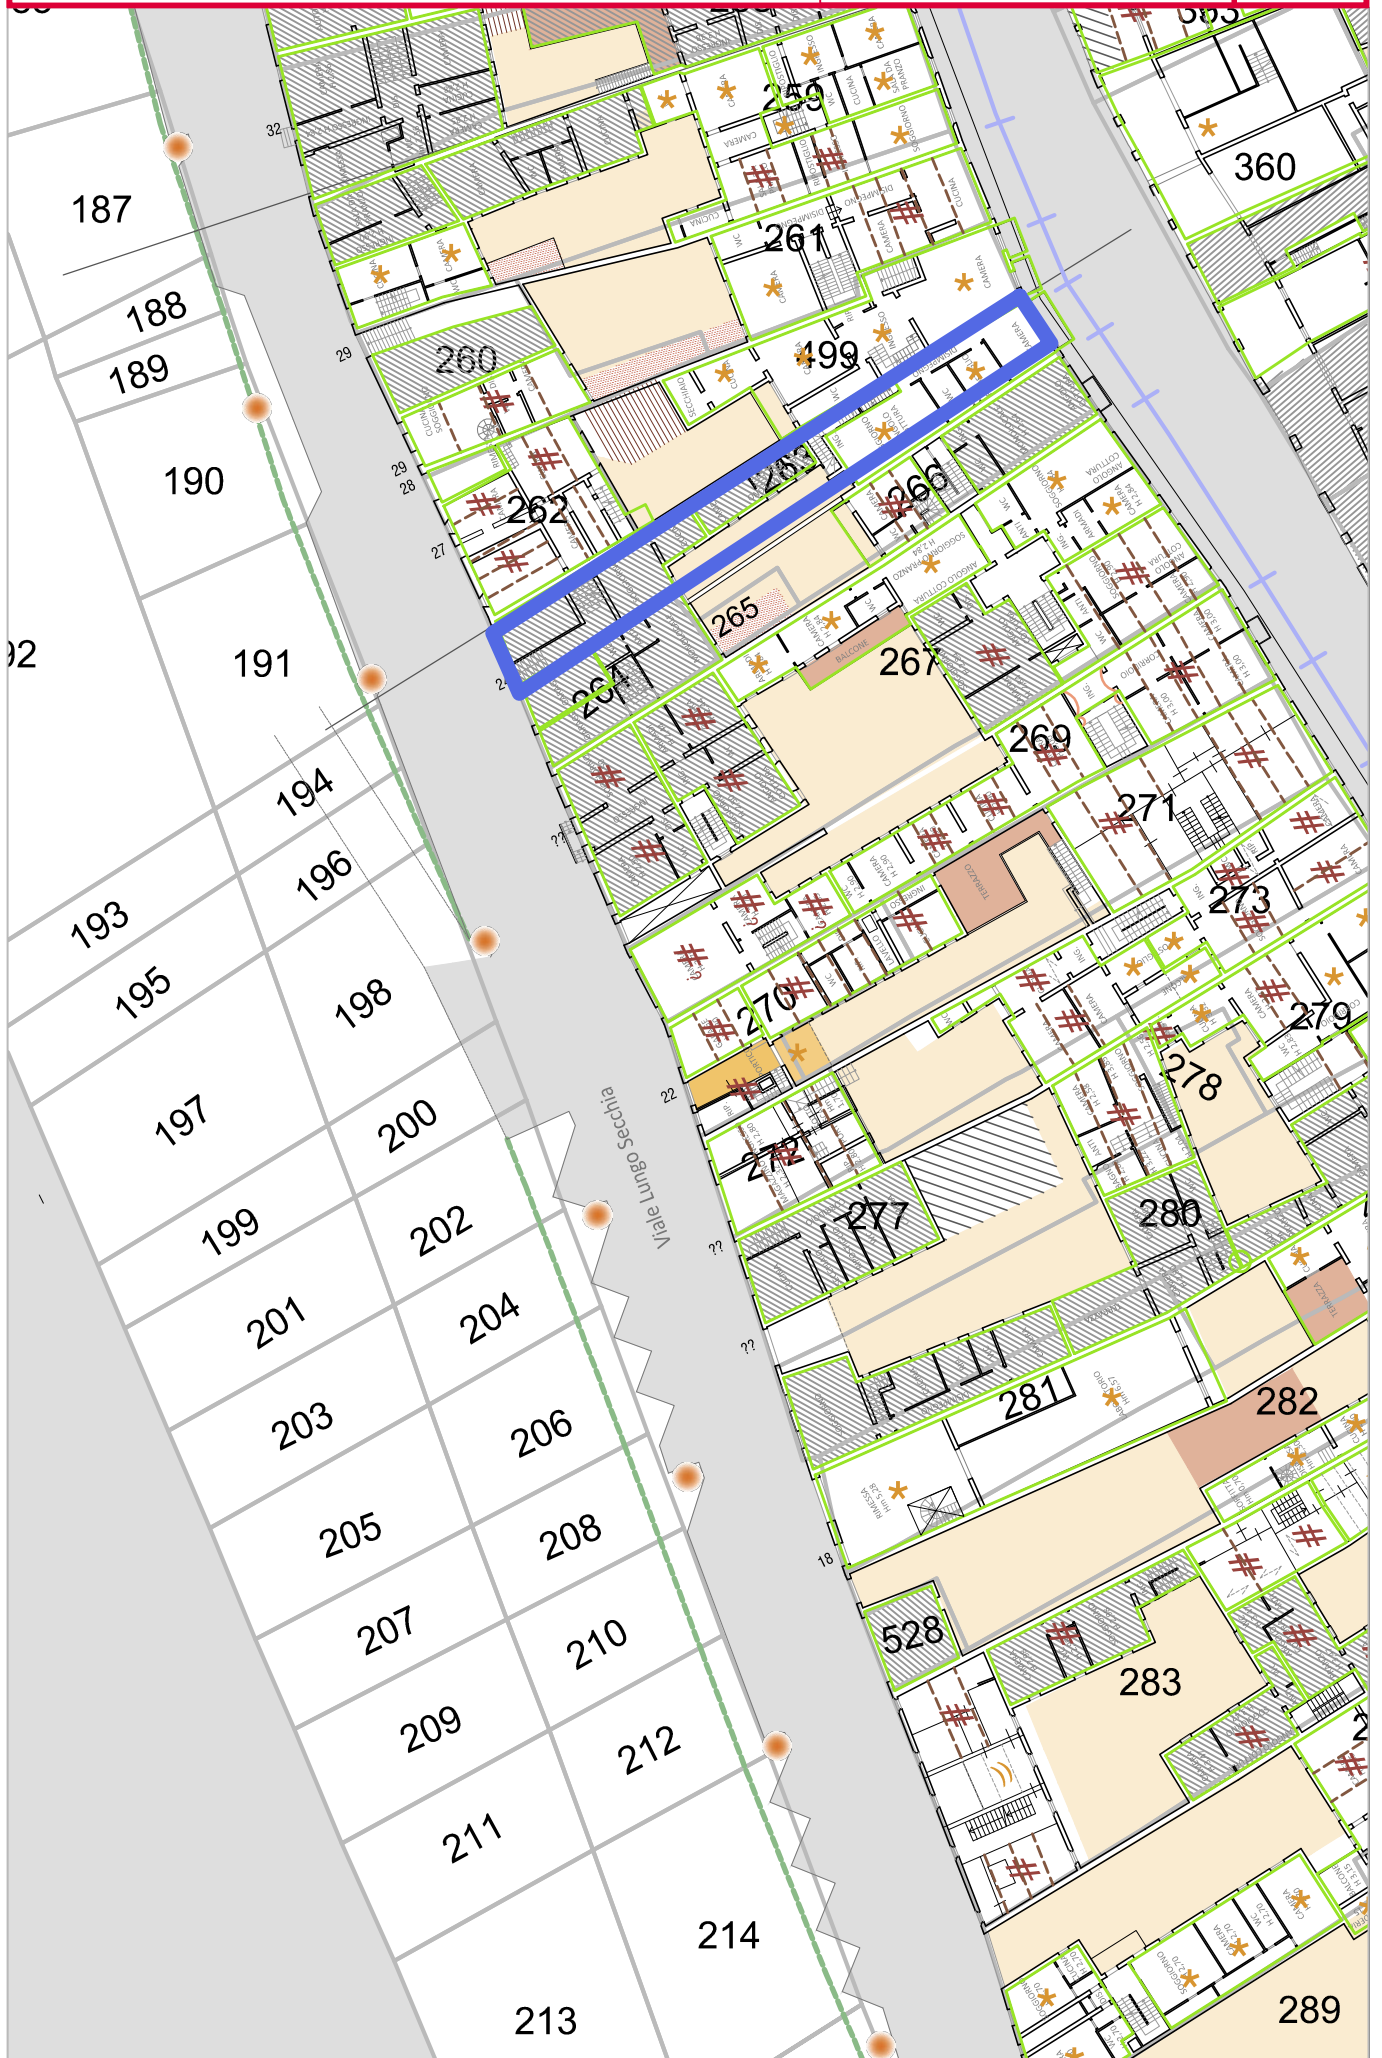

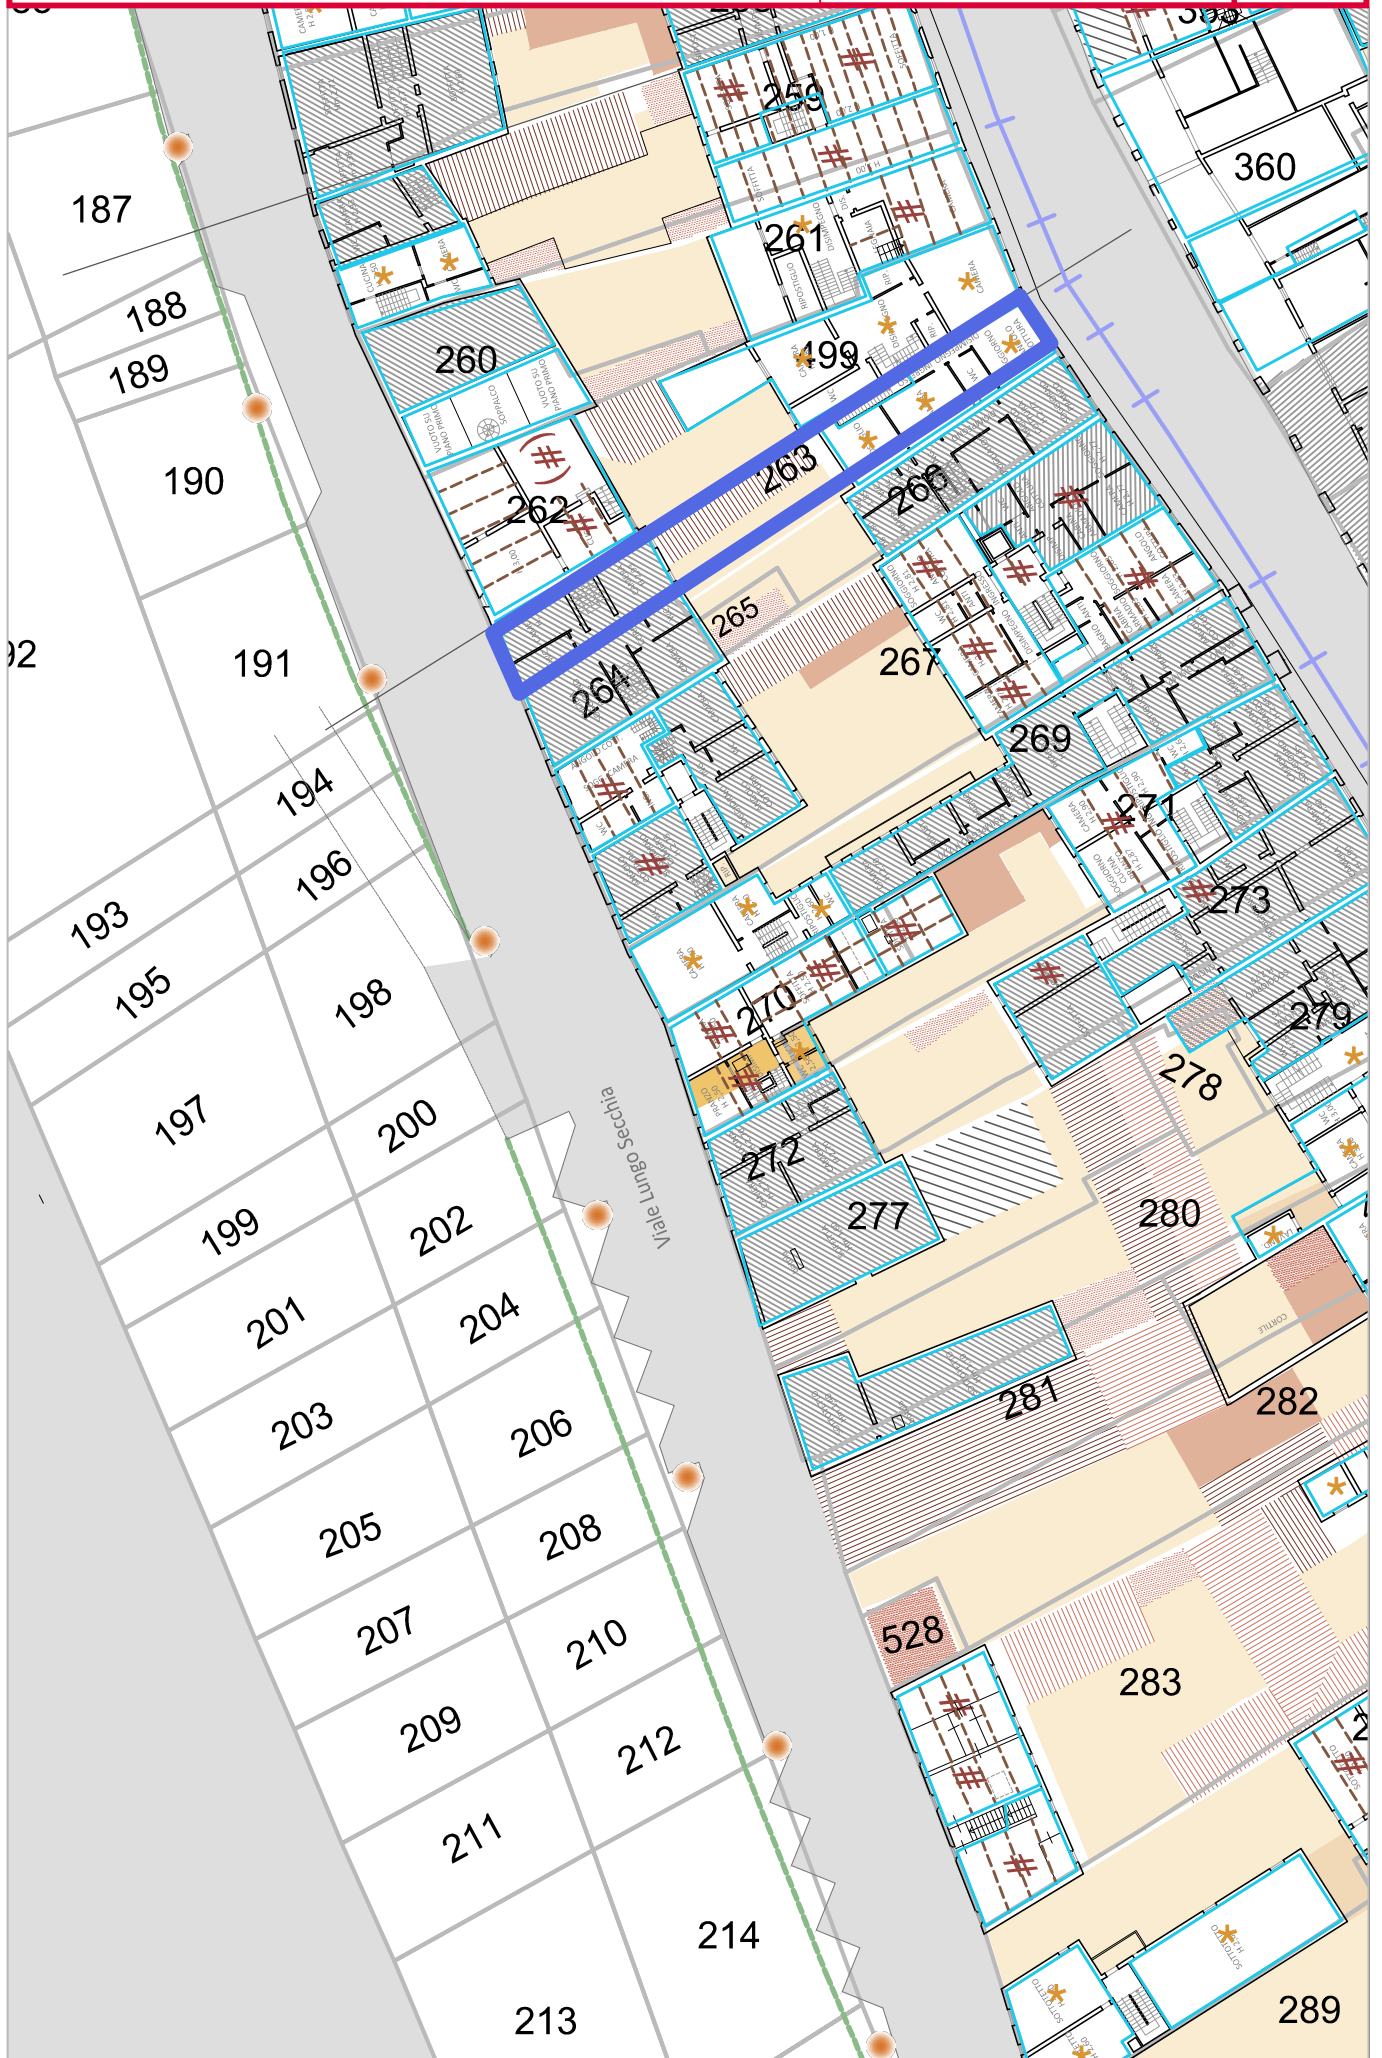

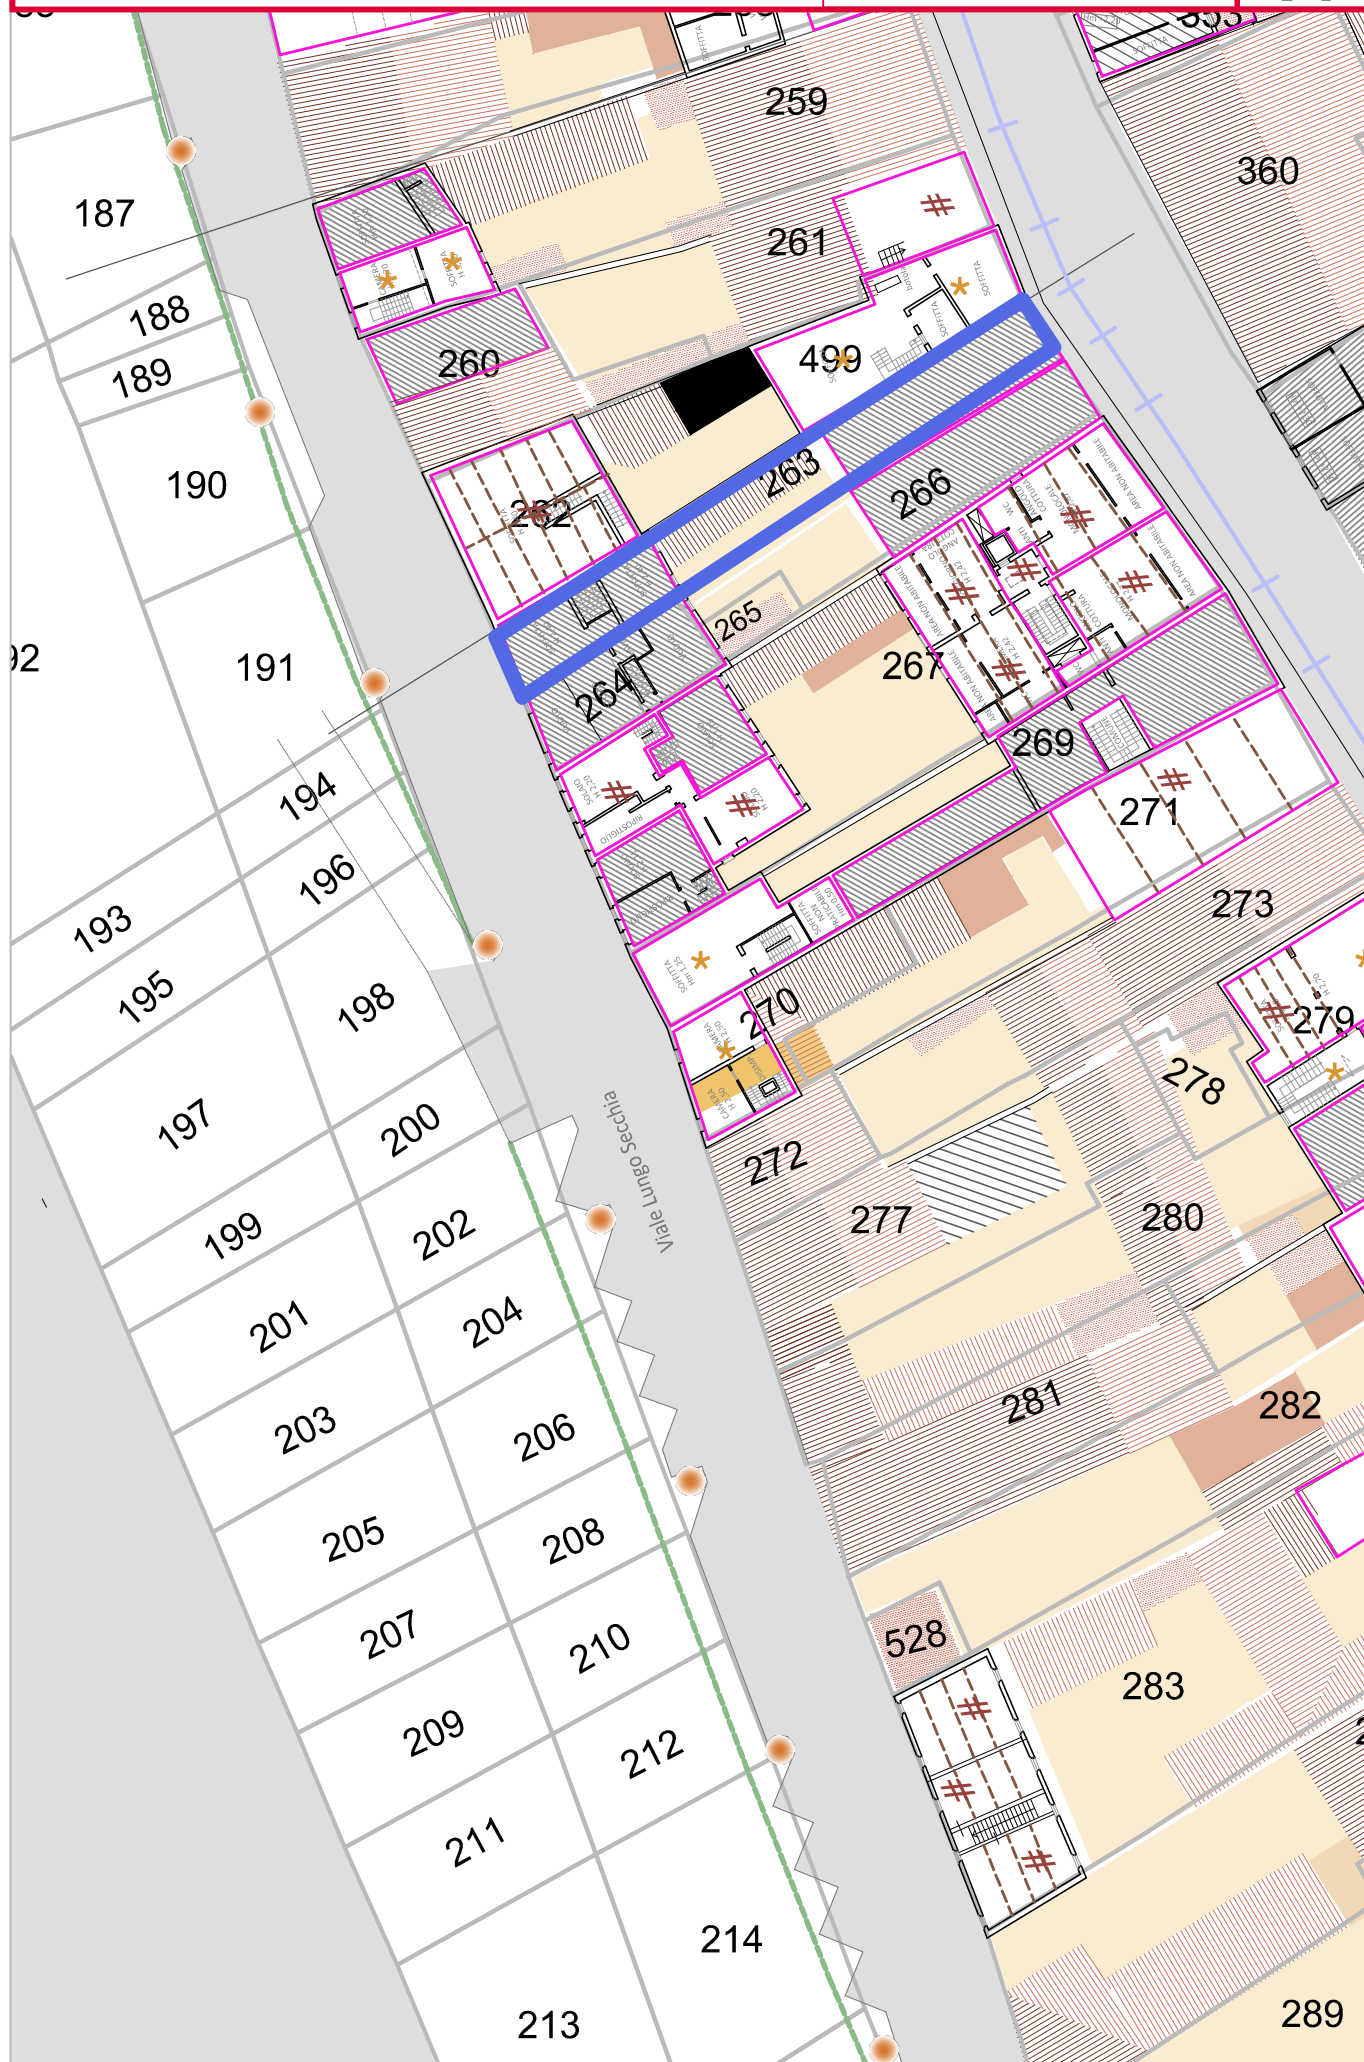

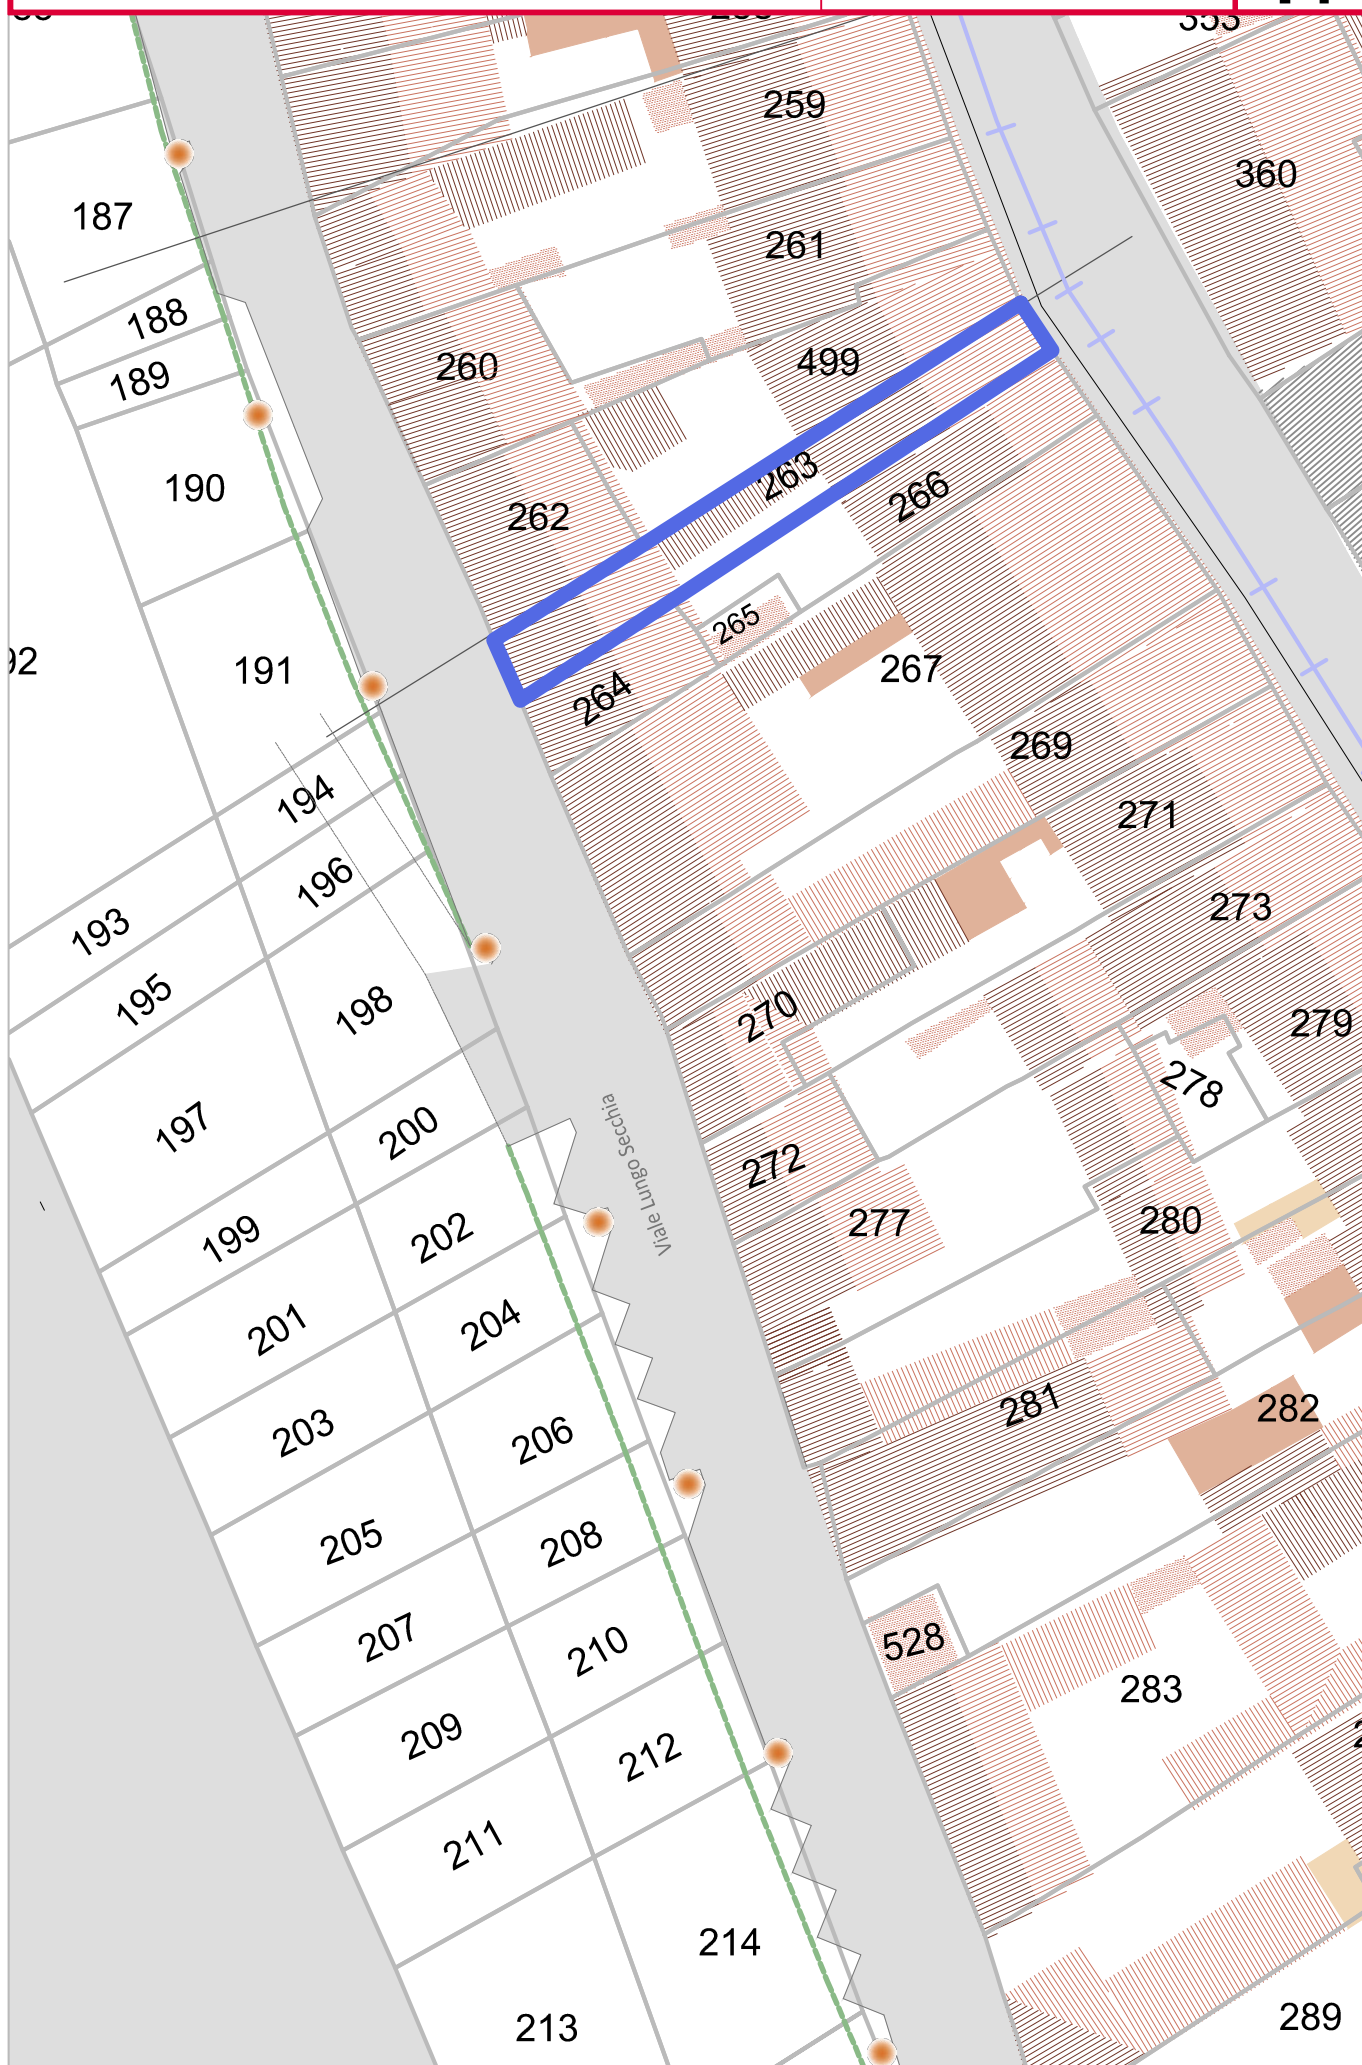

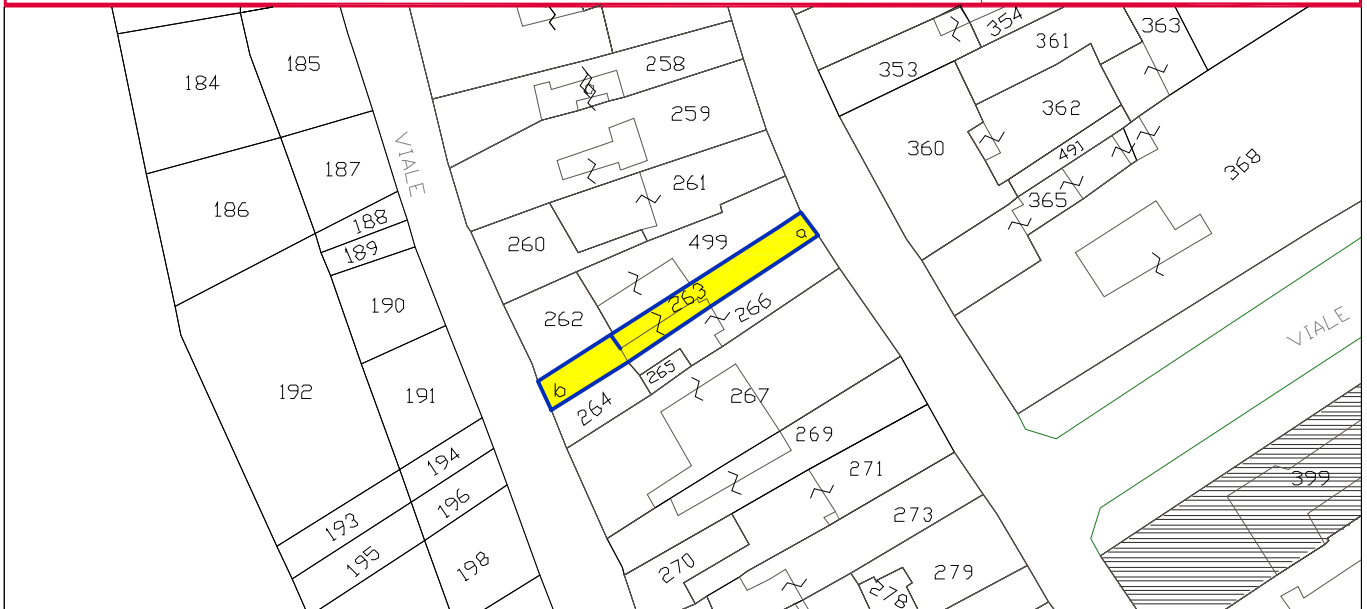


 PARTICELLA 263

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA:
 a) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata presenza pilastri isolati
 b) a tessitura regolare e di buona qualità


LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA:
 a) travi con soletta rigida
 b) travi con soletta semirigida


LIVELLO DI DANNO:



COPERTURA


TIPOLOGIA:
 a) non spingente pesante
 b) spingente leggera

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

LIVELLO DI DANNO:



TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:





DSC_2006



DSC_0021



DSC_1237



DSC_1238



DSC_1244