



LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione




Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.

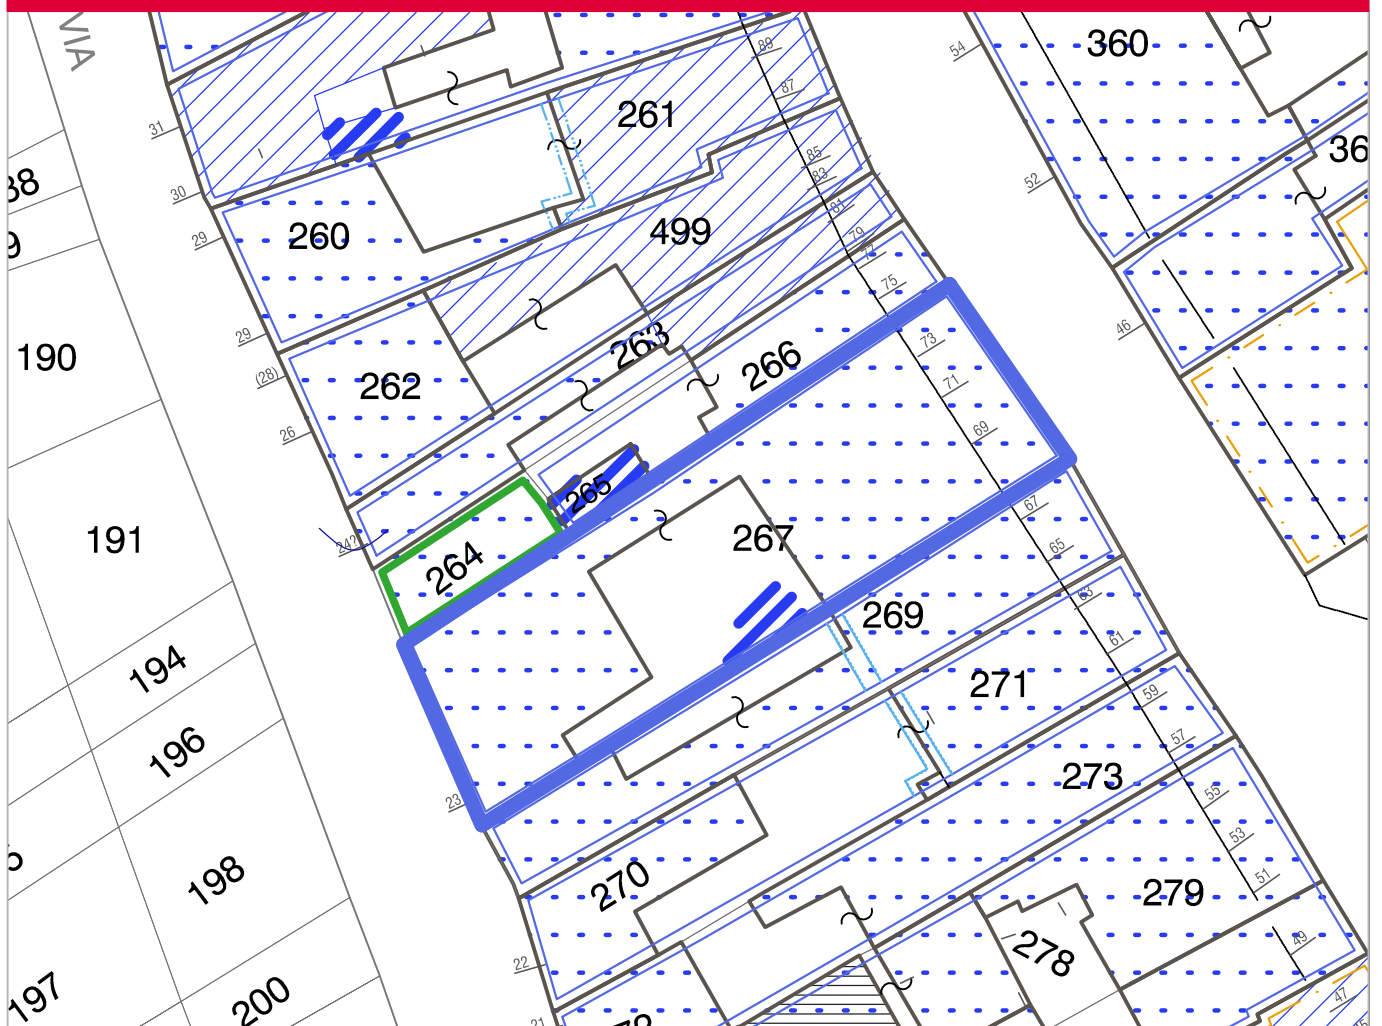

LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica




D - Demolizione




RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace

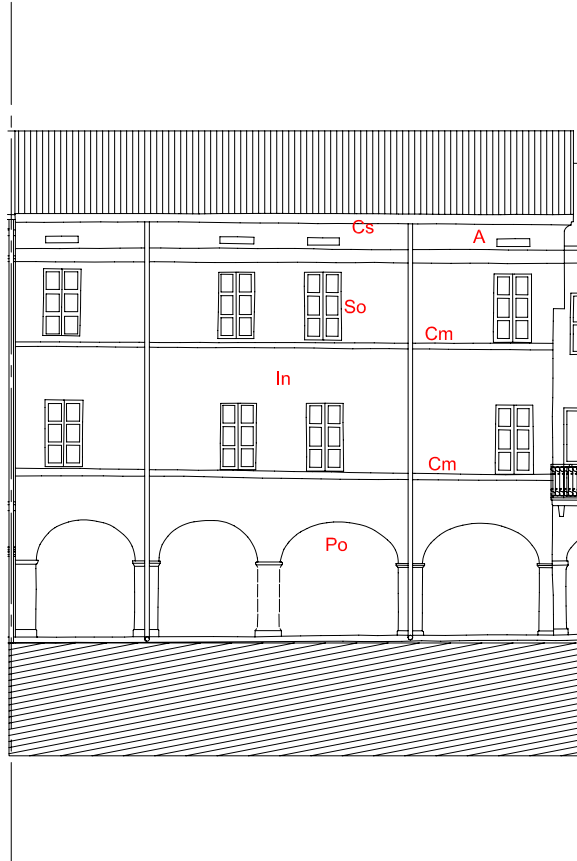




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	- Apertura di areaazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO	Po	- Arco su pilastri intonacato	
ALTRO			
ELEMENTO INCONGRUO	*		

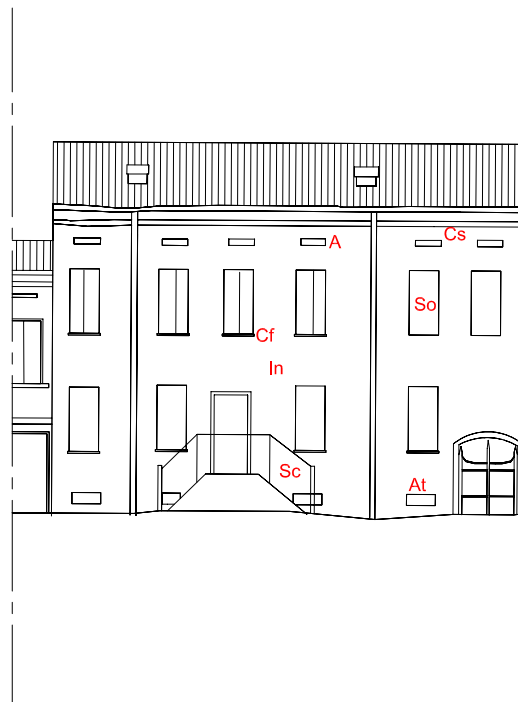prospetto viale Lungo Secchia











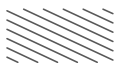

ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale.	
Marcapiano			
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	At A	-Apertura di areaazione zona Interrata -Apertura di areaazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO			
ALTRO	Sc	- Scala si accesso centrale a rampe convergenti con parapetto metallico	
ELEMENTO INCONGRUO	*		



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:

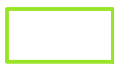
-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

RILIEVO:

-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


ANALISI:

-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

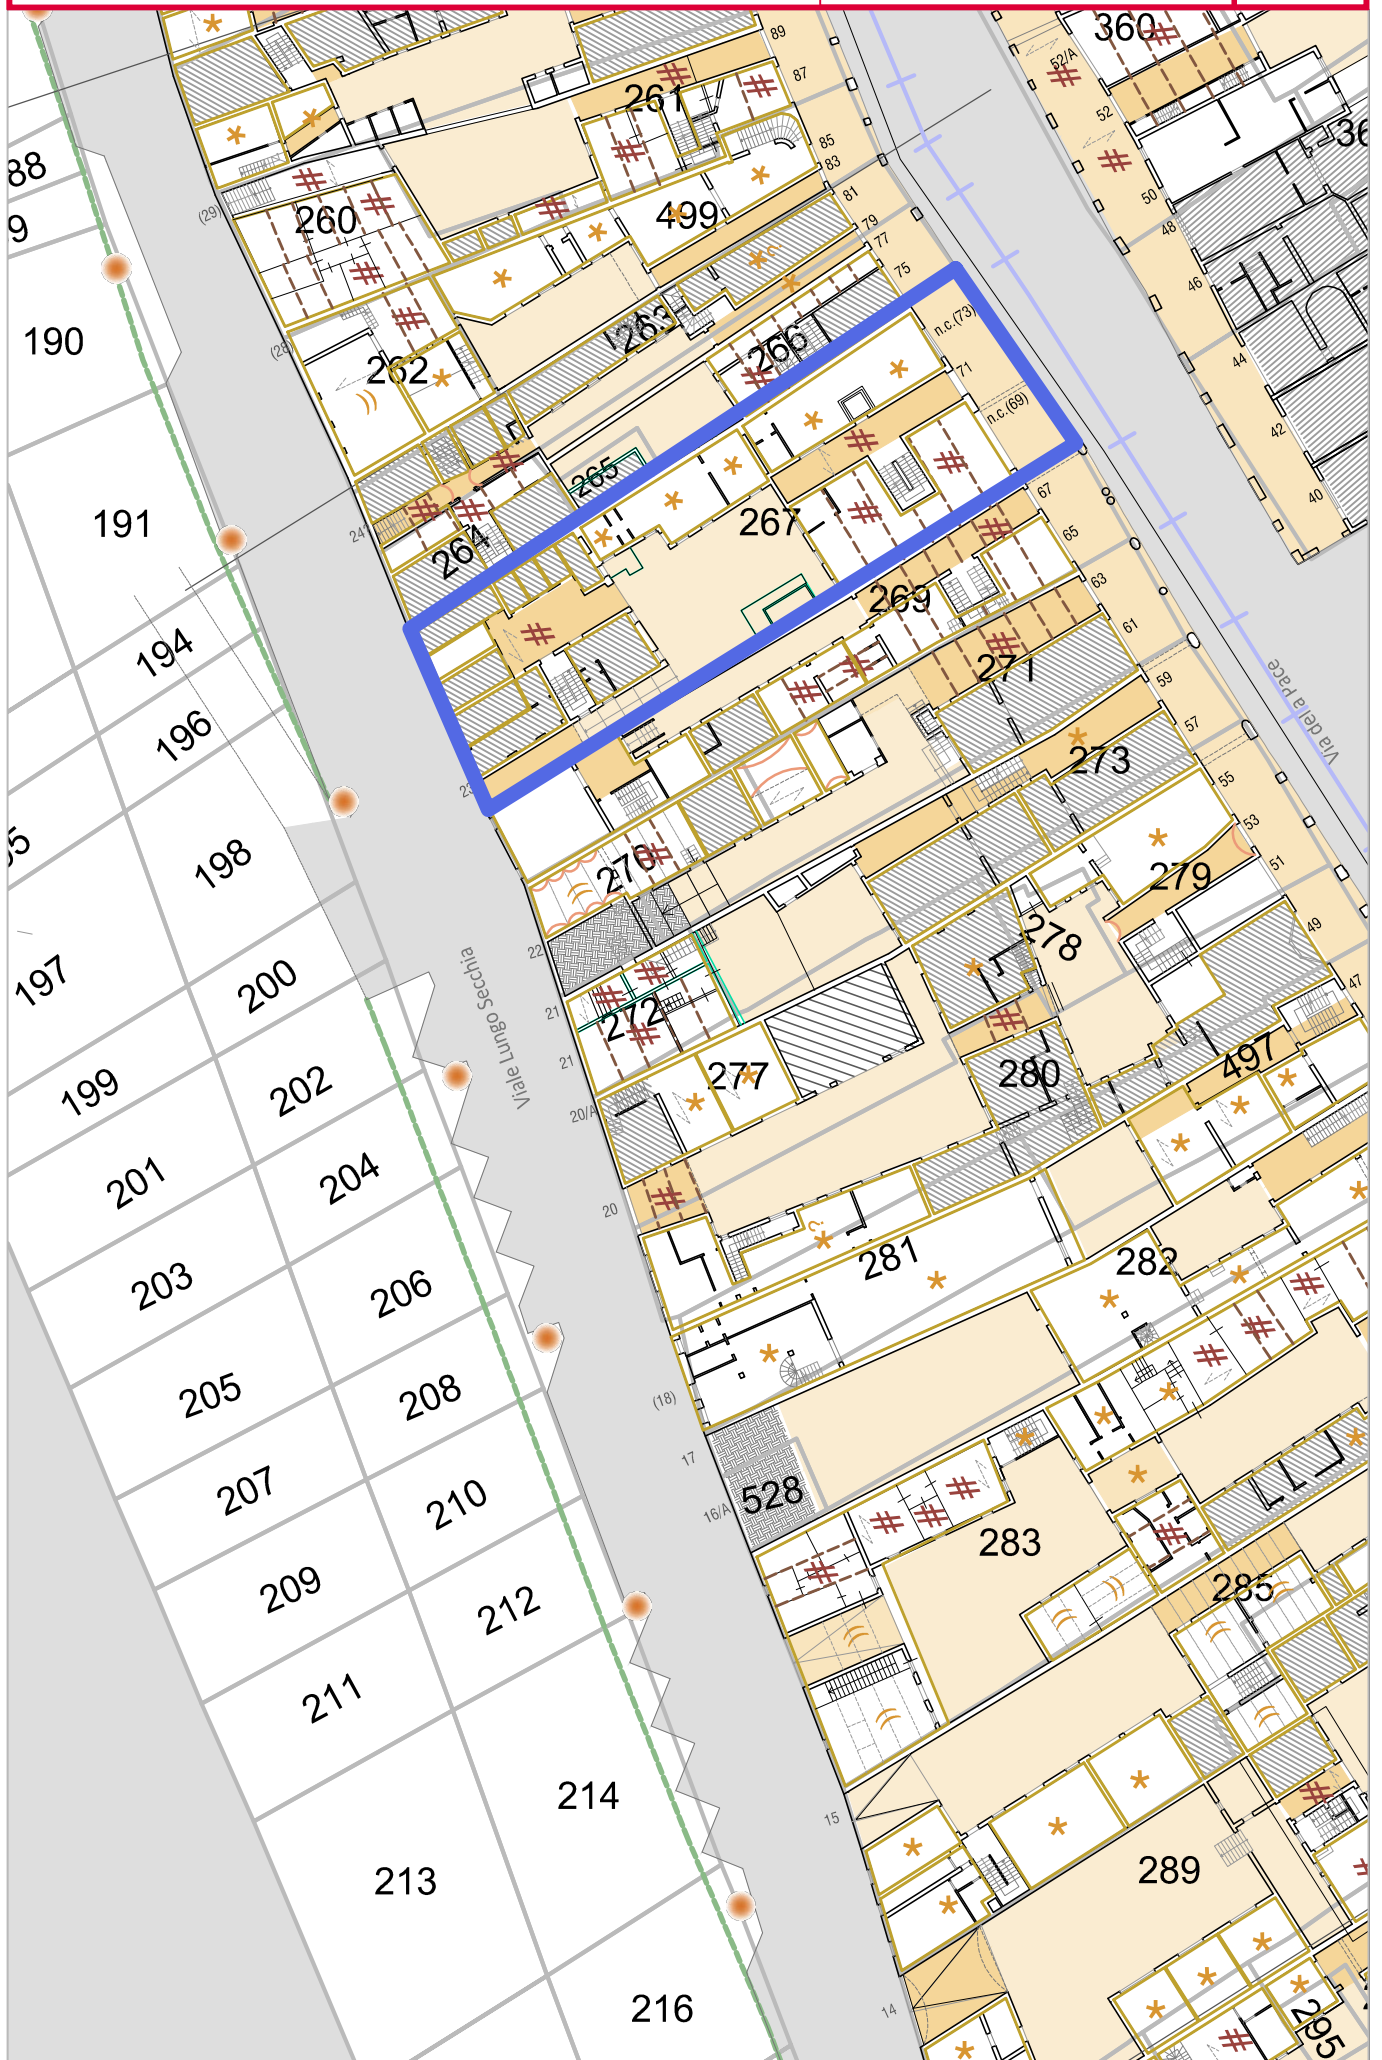






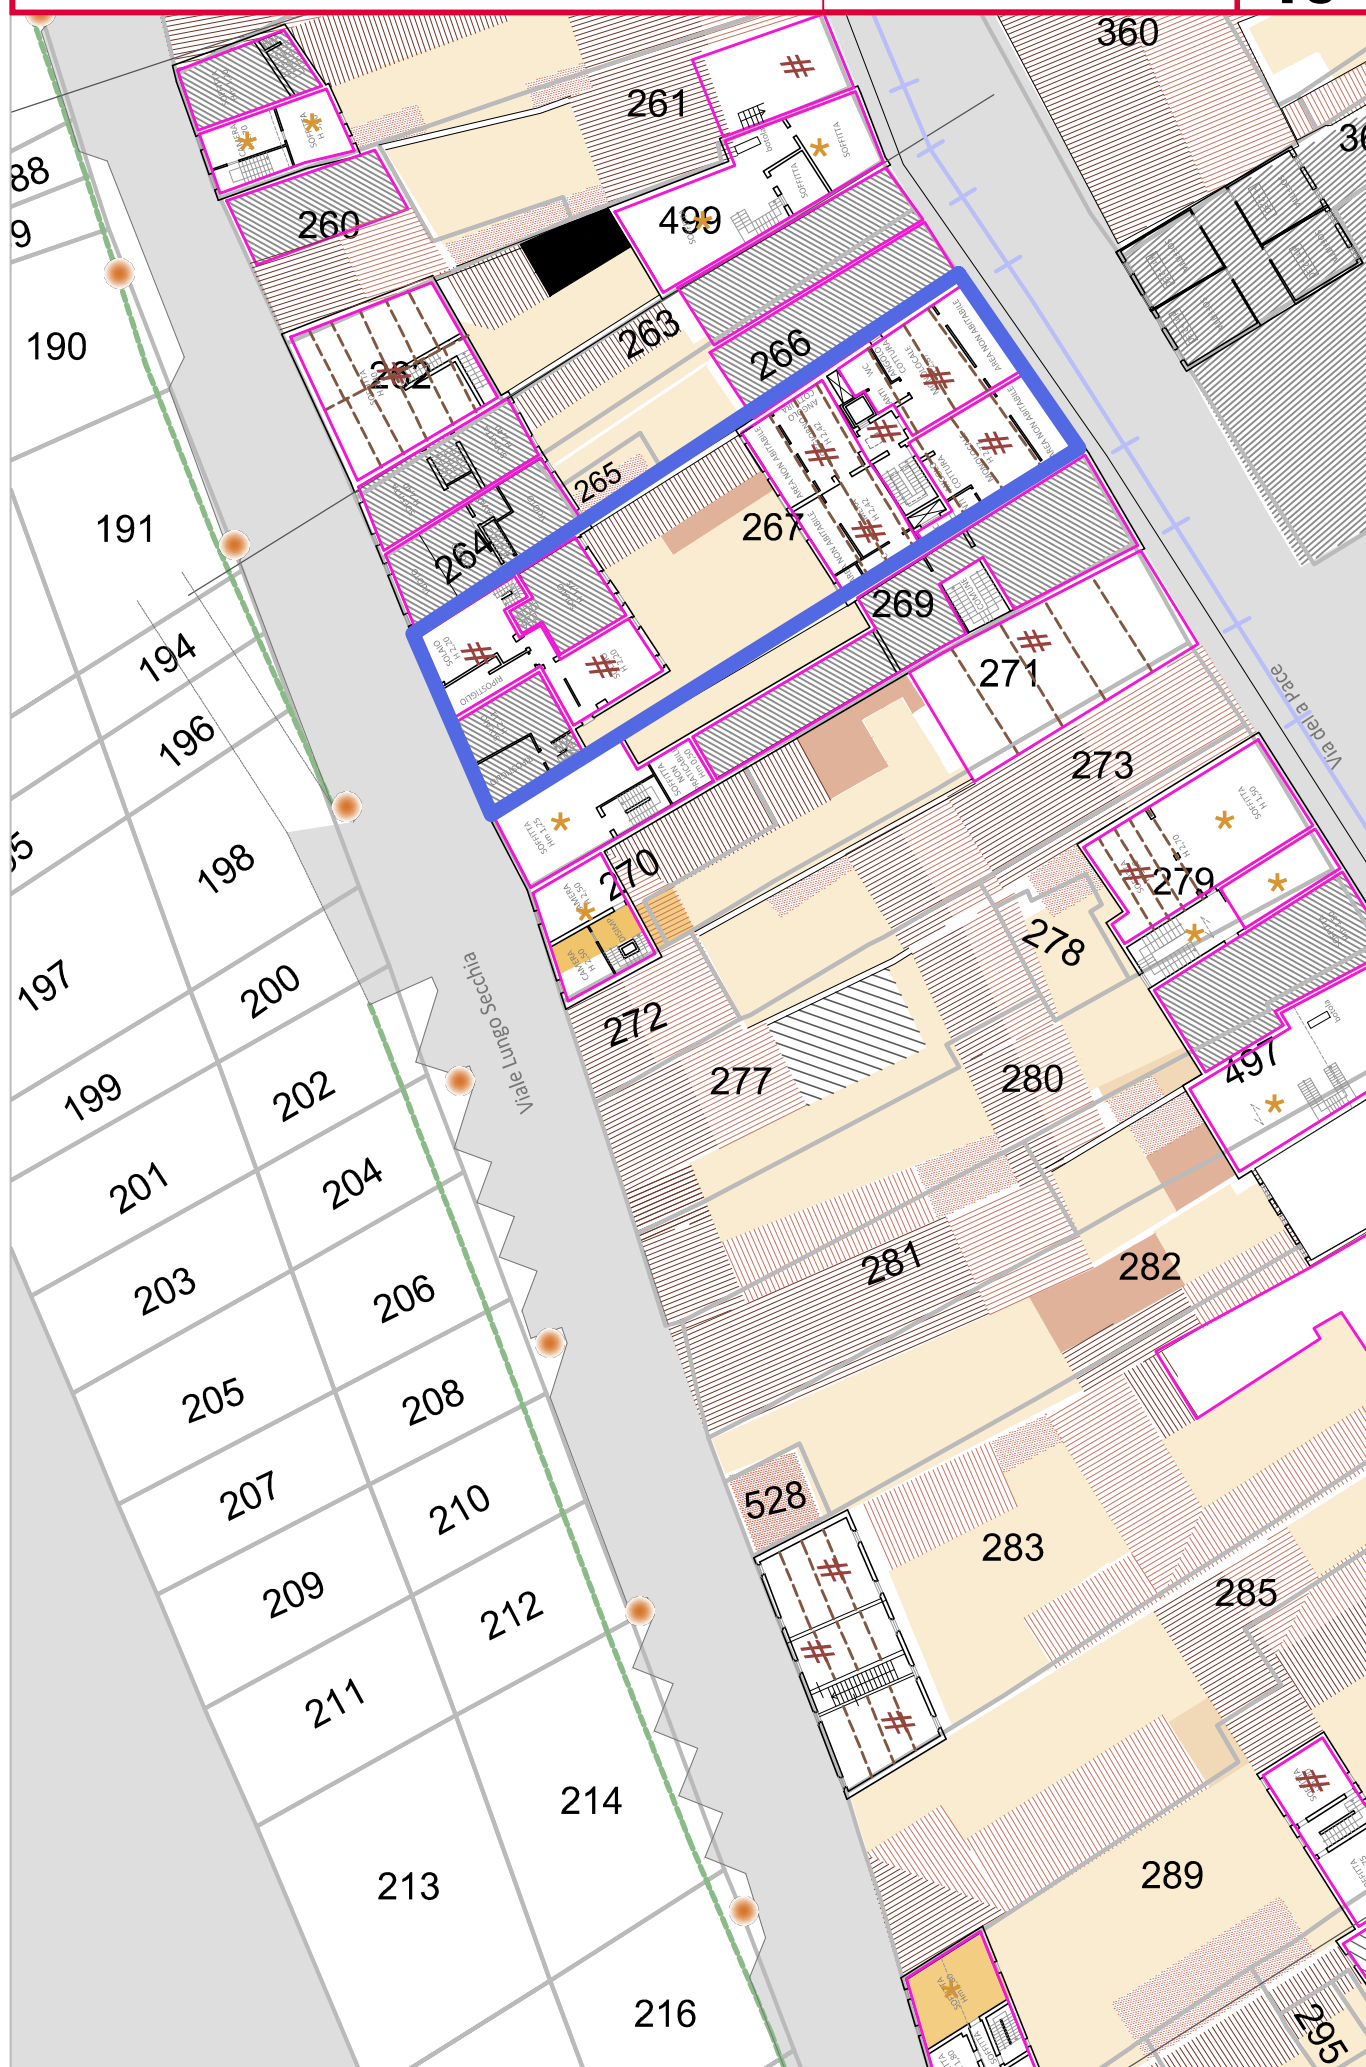



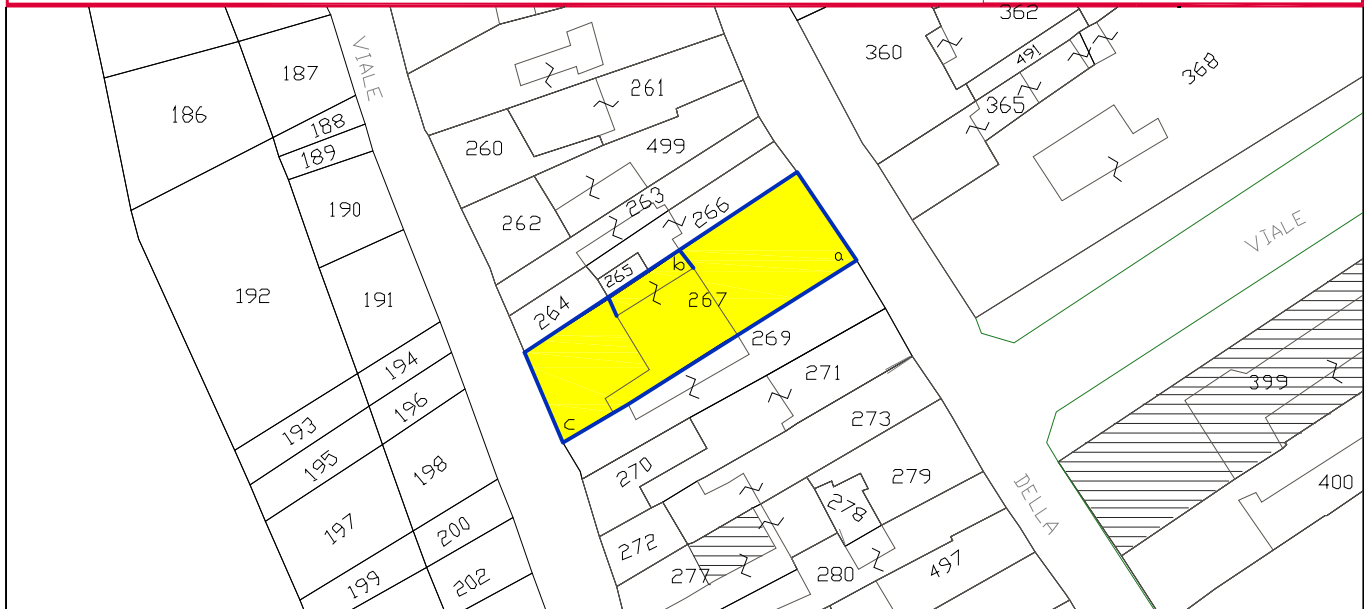


 PARTICELLA 267

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA:

- a) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata presenza pilastri isolati
- b) a tessitura regolare e di buona qualità
- c) a tessitura regolare e di buona qualità; specificata assenza pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:

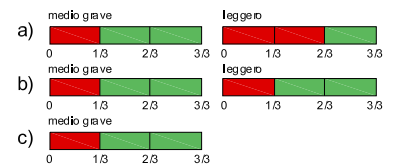


ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA:

- a) travi con soletta rigida
- b) travi con soletta rigida
- c) travi con soletta semirigida

LIVELLO DI DANNO:

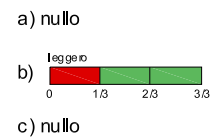


COPERTURA

TIPOLOGIA:

- a) non spingente leggera
- b) non indicata
- c) non spingente leggera


LIVELLO DI DANNO:

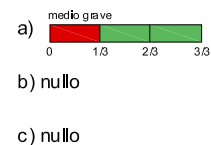

SCALE

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:

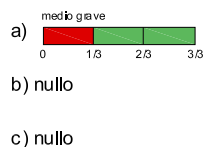

LIVELLO DI DANNO:





DSC_2009




DSC_0020



DSC_2034



DSC_2033

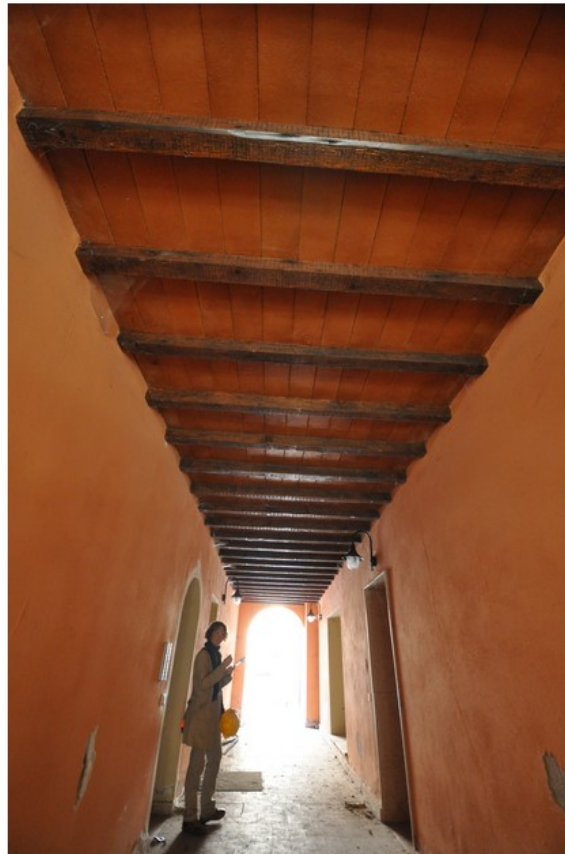

DSC_2040



DSC_2042




DSC_2045



DSC_2046



DSC_2047

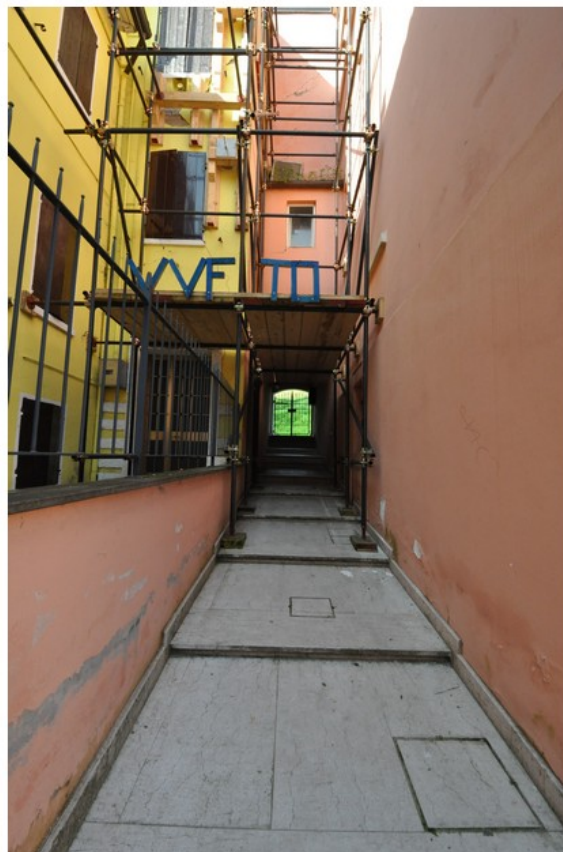

DSC_2048



DSC_2053



DSC_2055