



LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.



Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.



Fabbricati crollati o demoliti

La posizione dei numeri civici è indicativa.

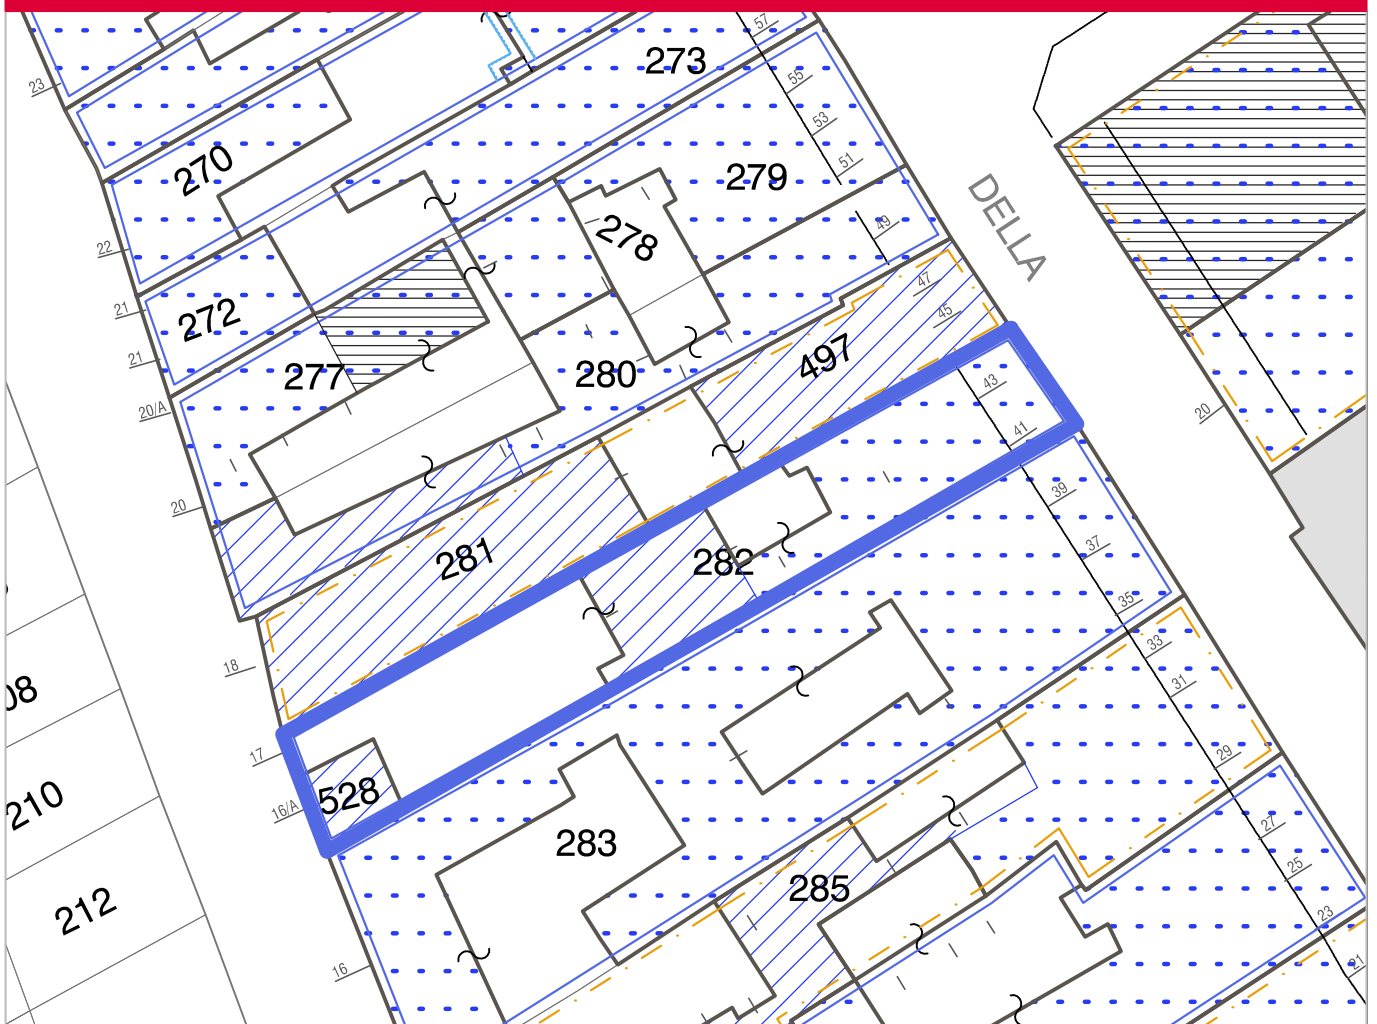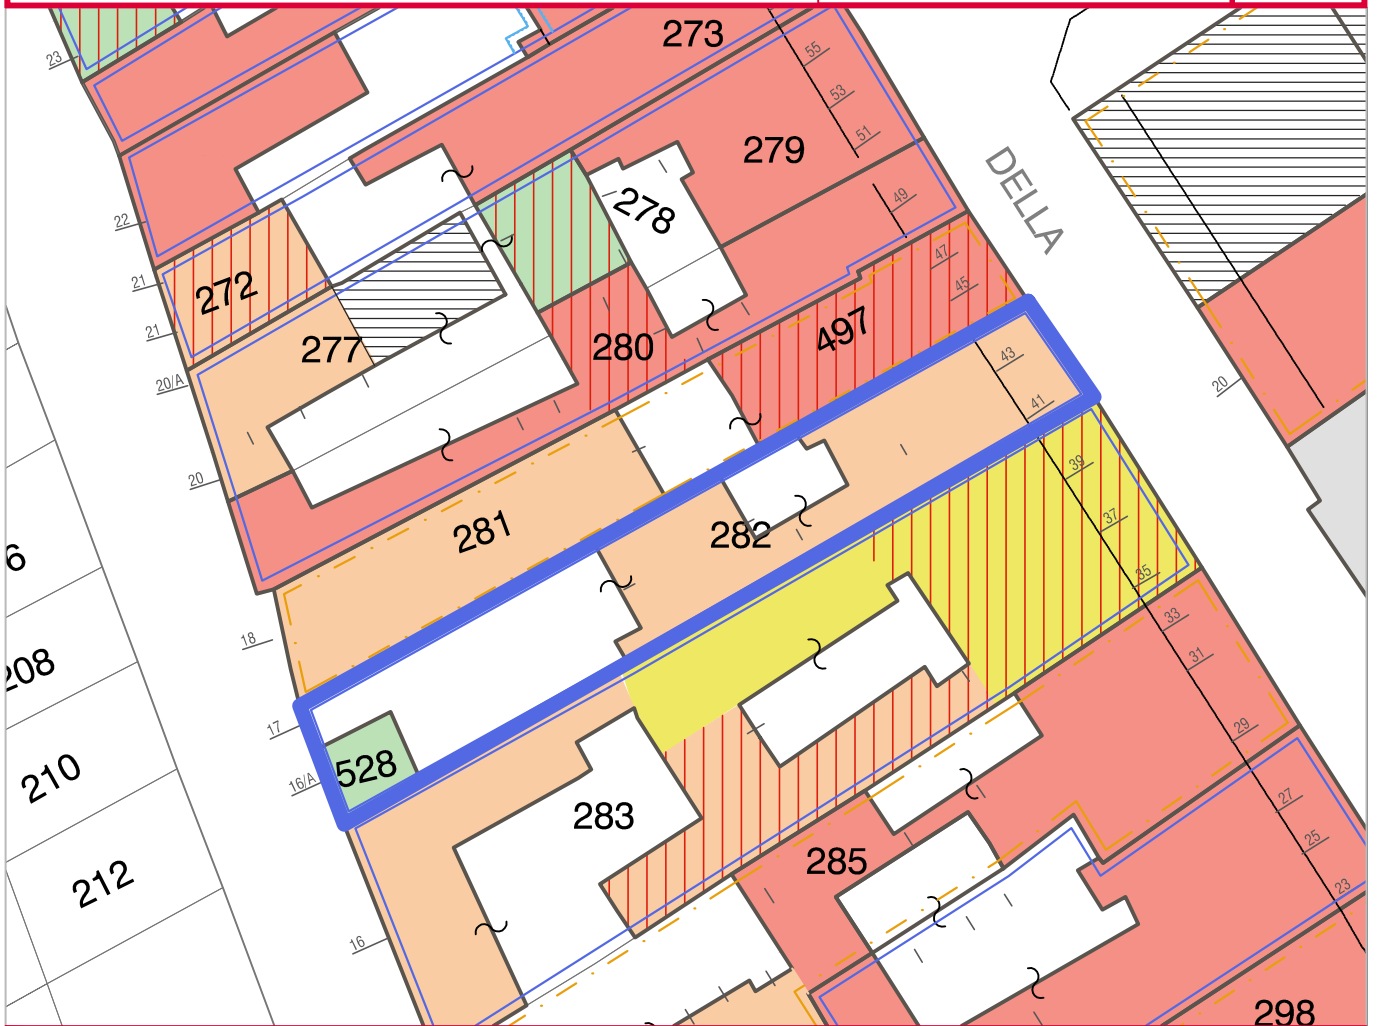

LEGENDA

ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)



A - Edificio AGIBILE



B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte)
ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento



C - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE



D - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere
con approfondimento



E - Edificio INAGIBILE



F - Edificio INAGIBILE per rischio esterno



Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES



Edificio oggetto di più schede AeDES



Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per
il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)



RS - Restauro scientifico



RRC - Restauro e Risanamento Conservativo



RE/C - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa



RU - Ristrutturazione Urbanistica




D - Demolizione




RSA - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace

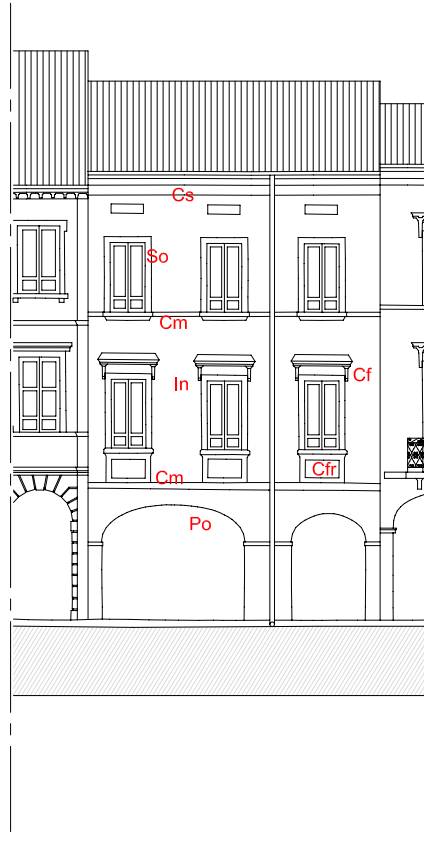




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra modanata con cimasa retta da mensole	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	Apertura di areaazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO	Po	- Arco intonacato e tinteggiato	
ALTRO	Cfr	Cornice di formella sottofinestra	
ELEMENTO INCONGRUO	*		

prospetto viale Lungo Secchia

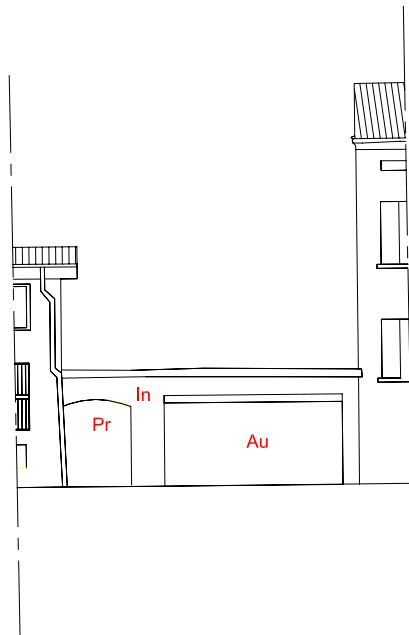








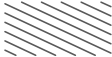


ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale			
Marcapiano			
Finestra			
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE			
SERRAMENTI			
Oscurante			
Porta			
Portone	Pr	Portone arcuato	
Vetrina			
Autorimessa	Au	Serramento in legno	
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato.	
PORTICO			
ALTRO	Pa	Arco di accesso	
ELEMENTO INCONGRUO	*		



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)

RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

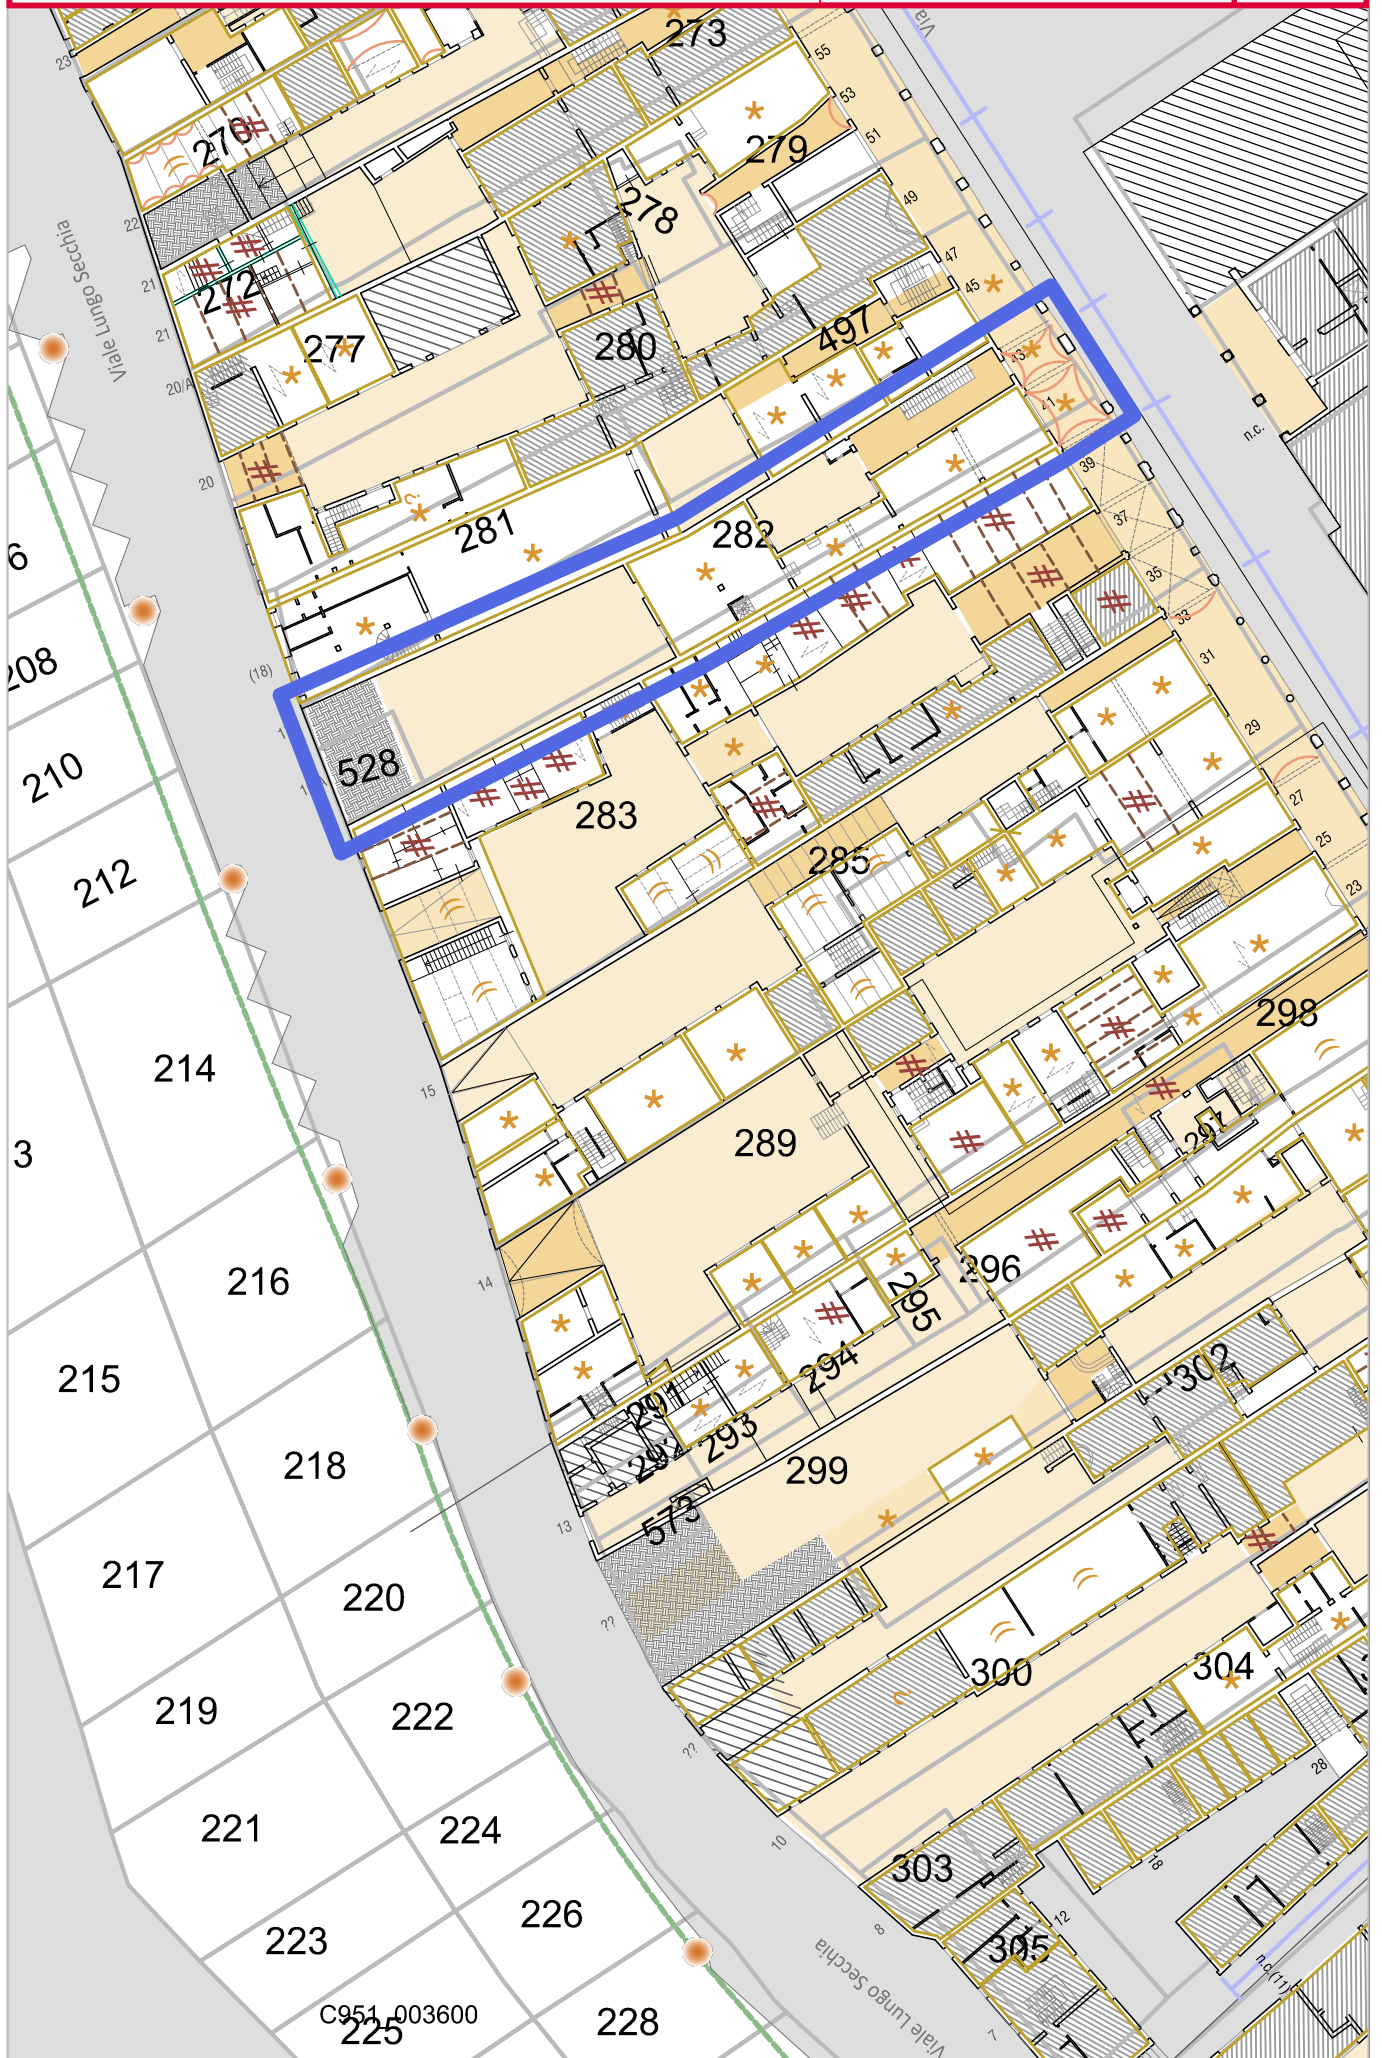




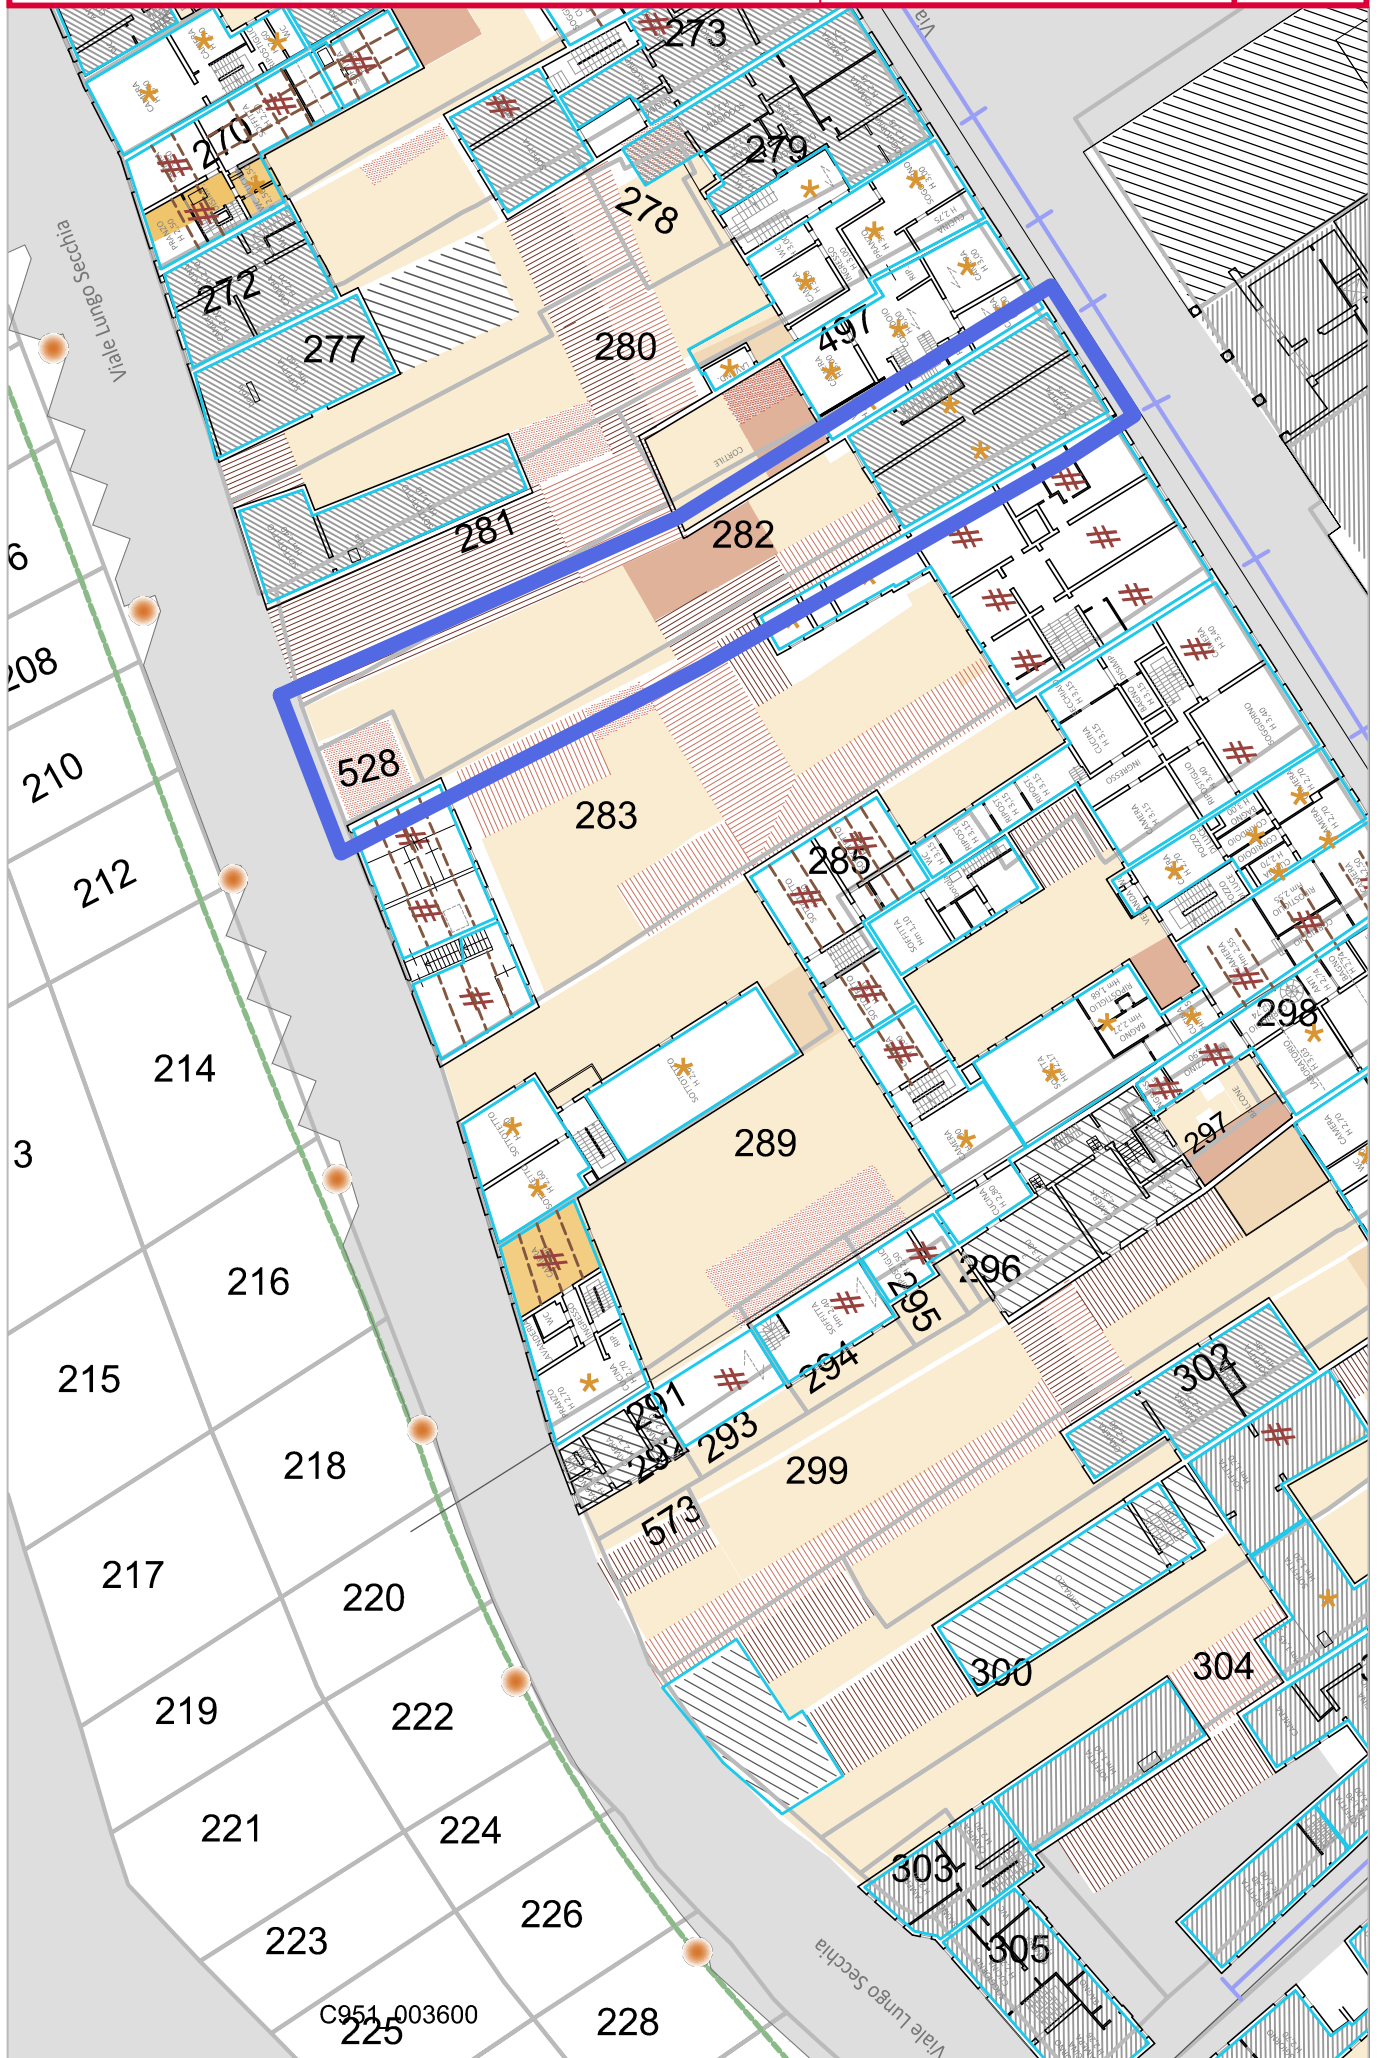

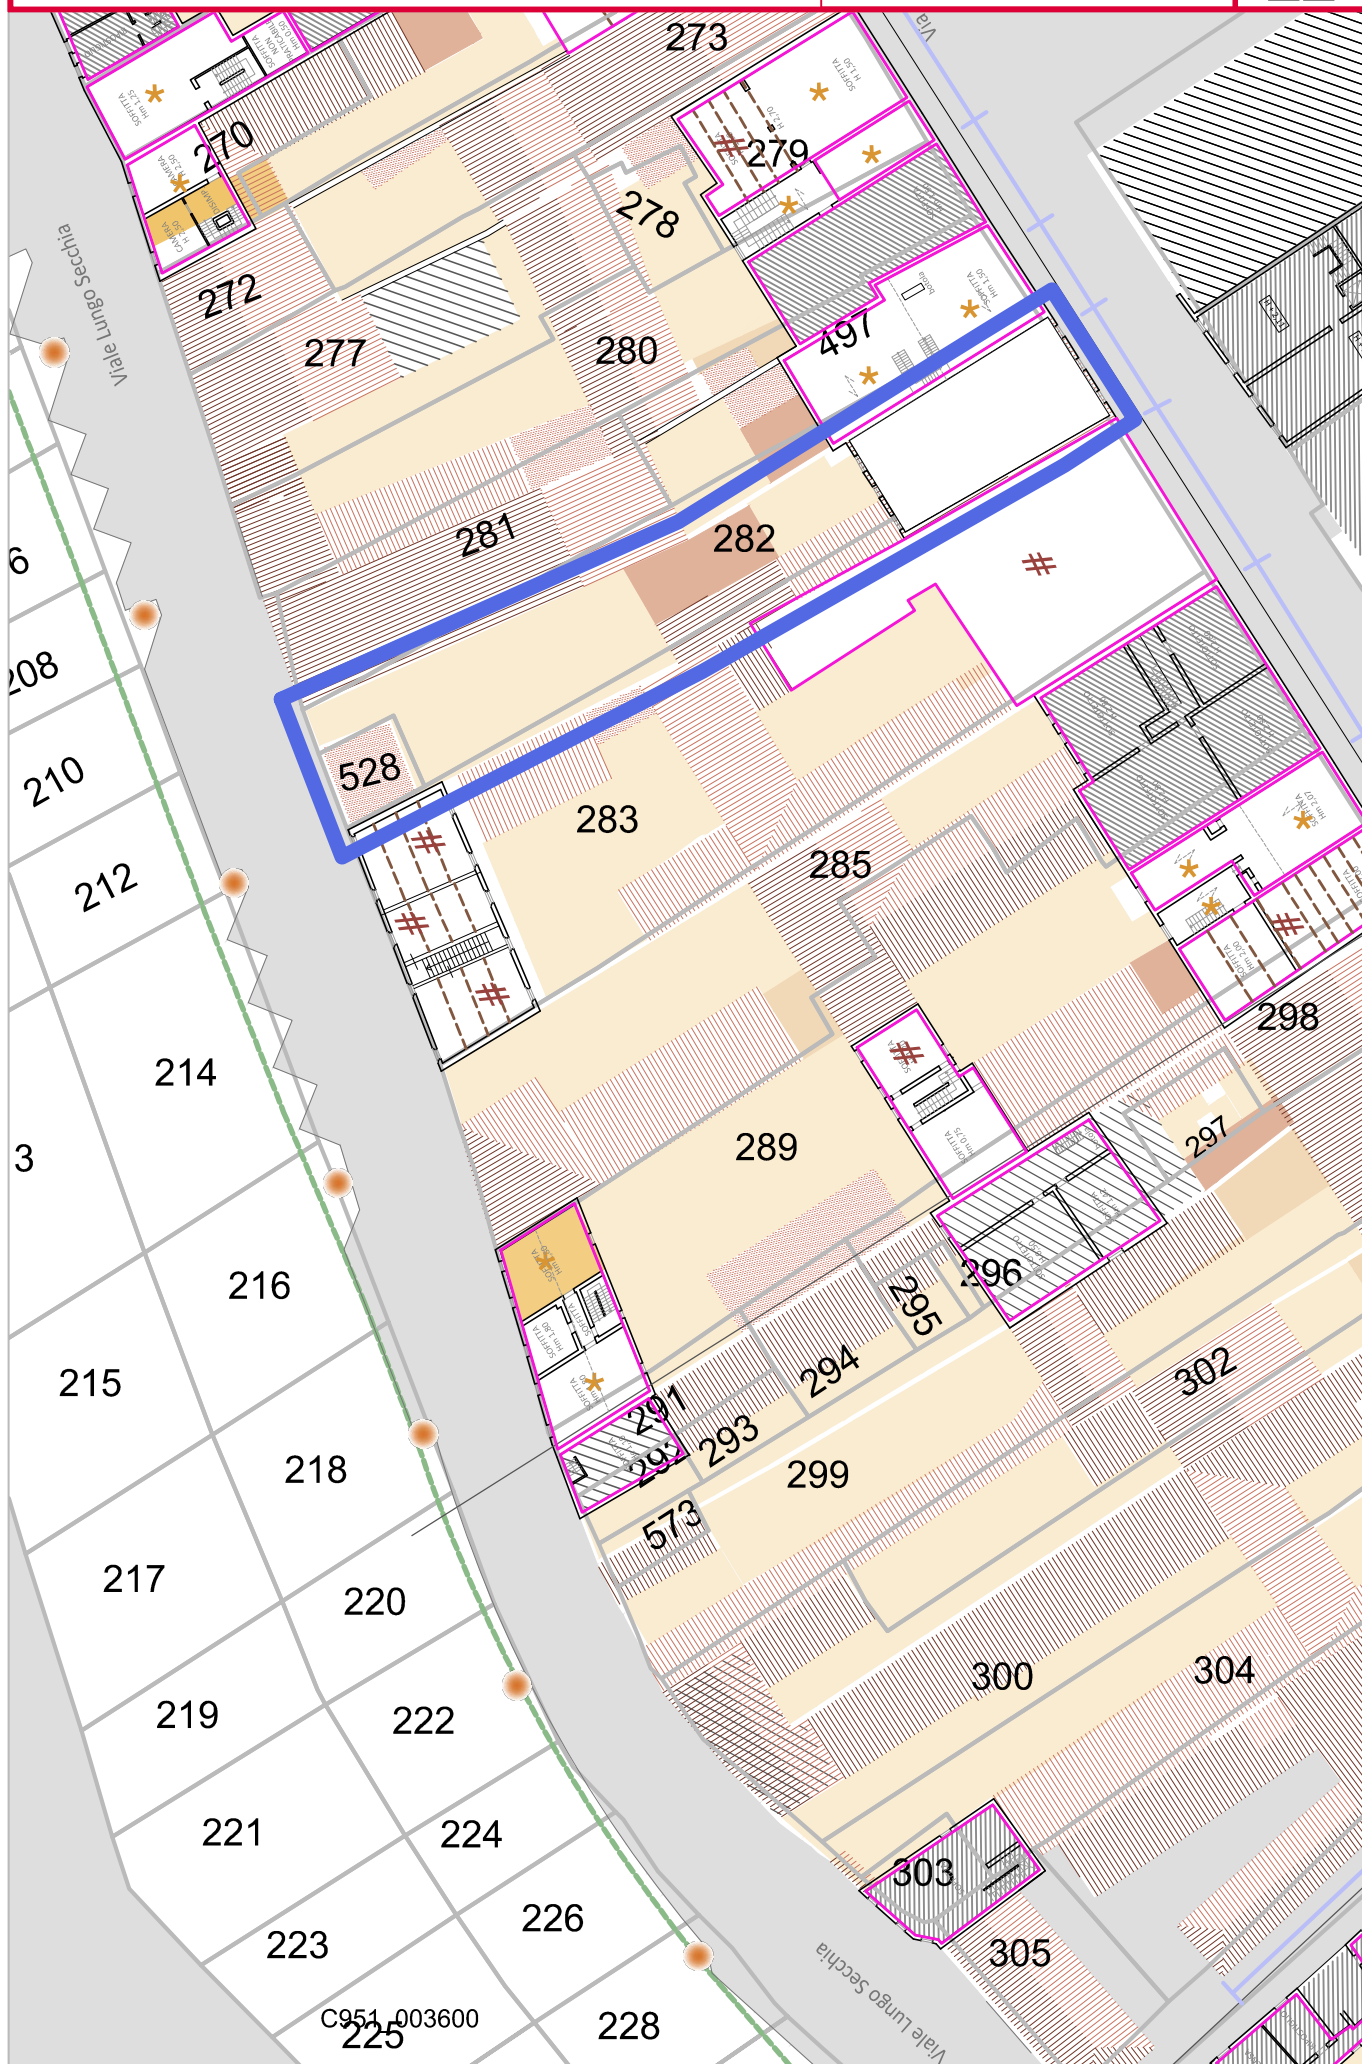

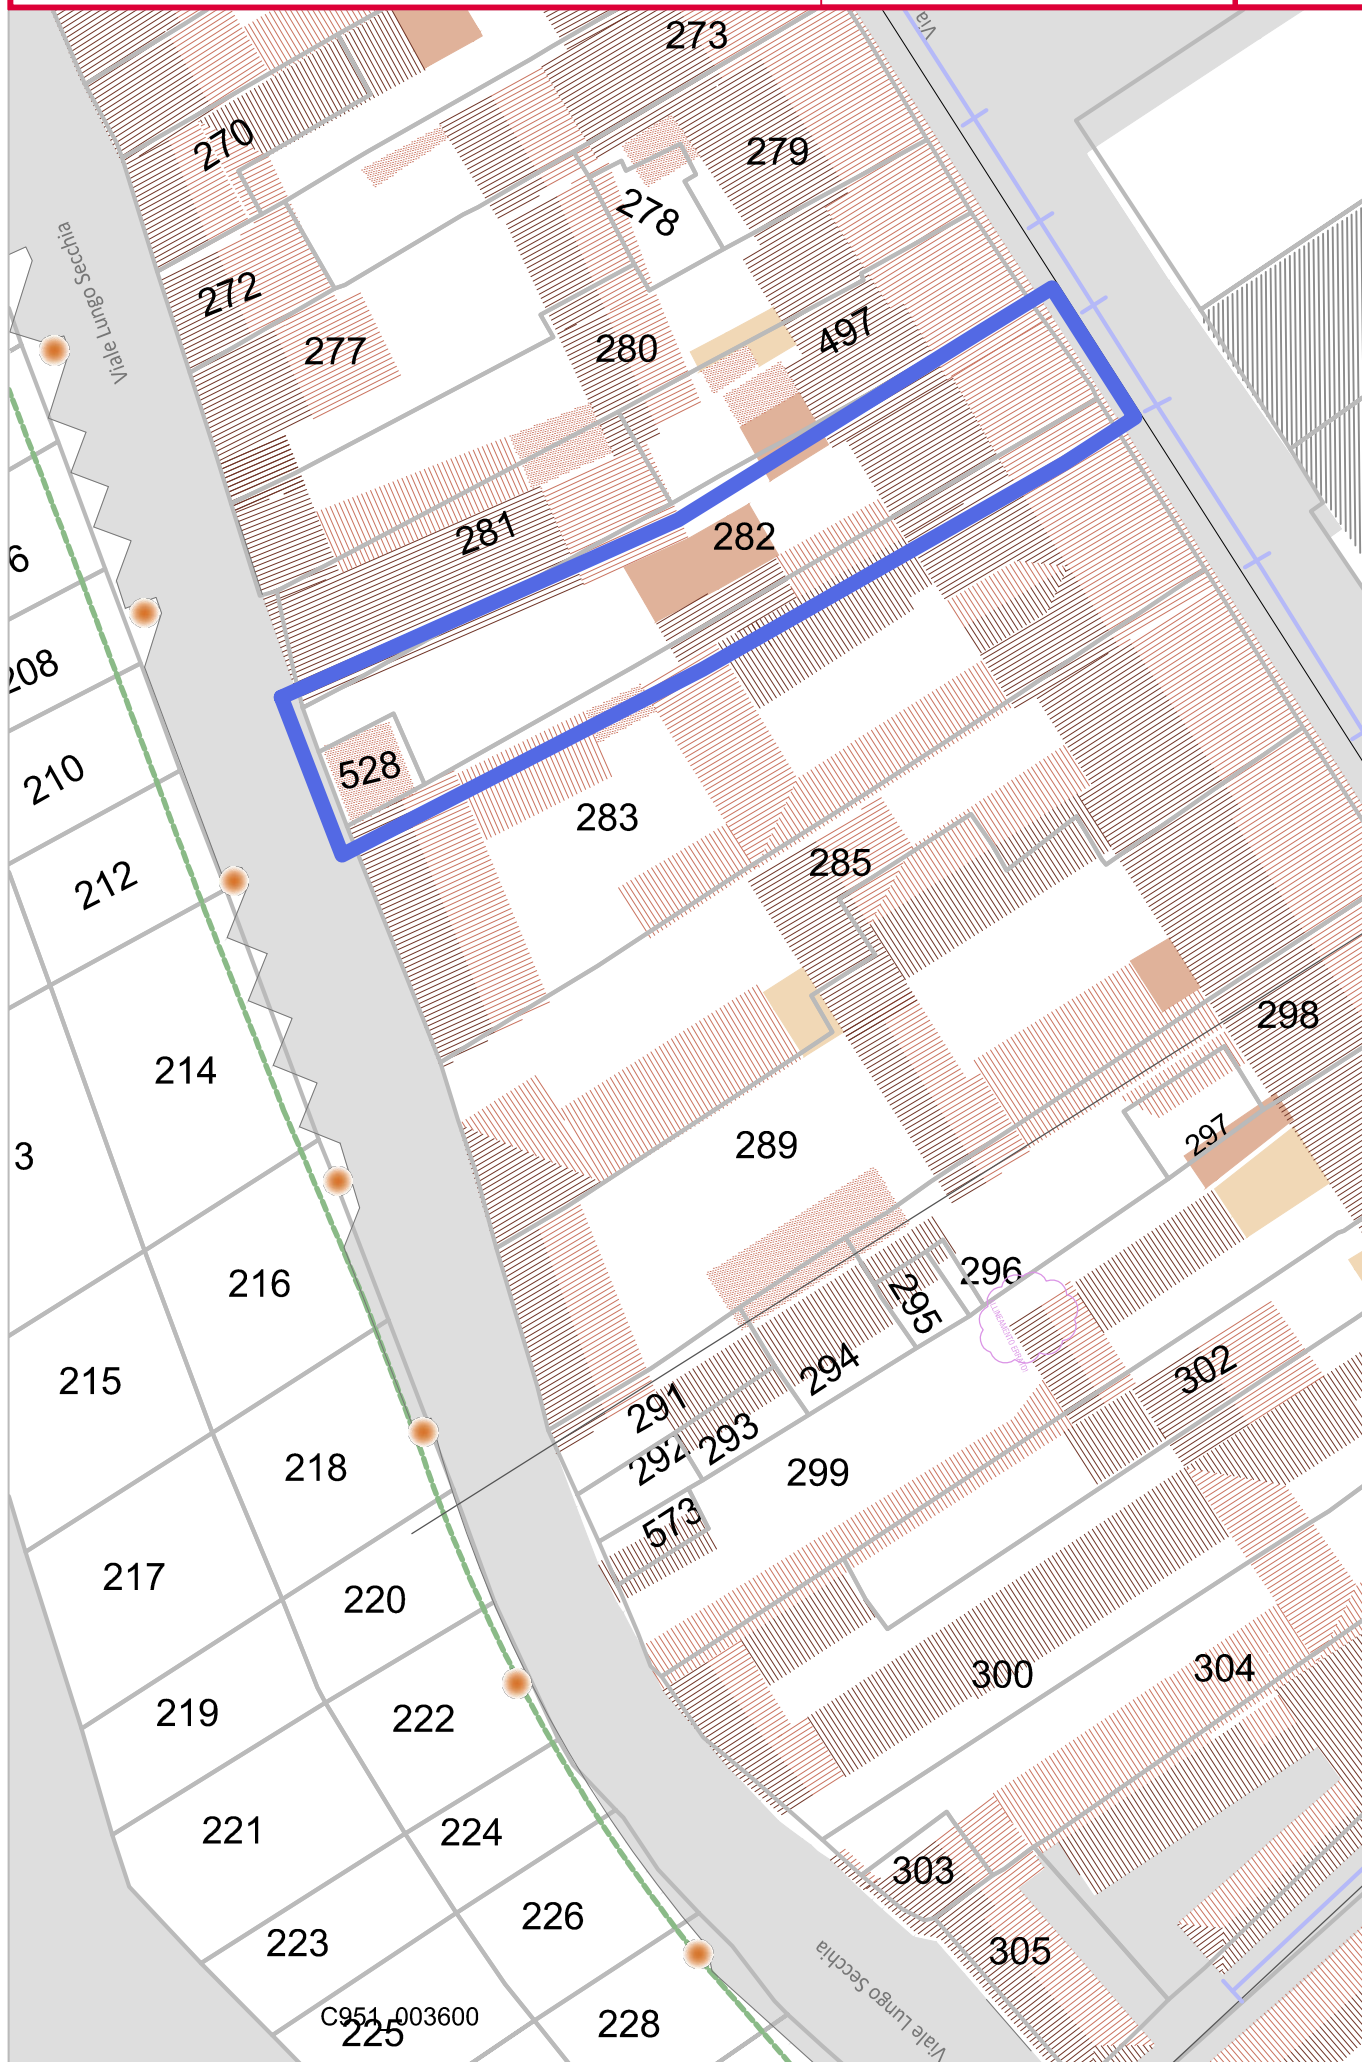

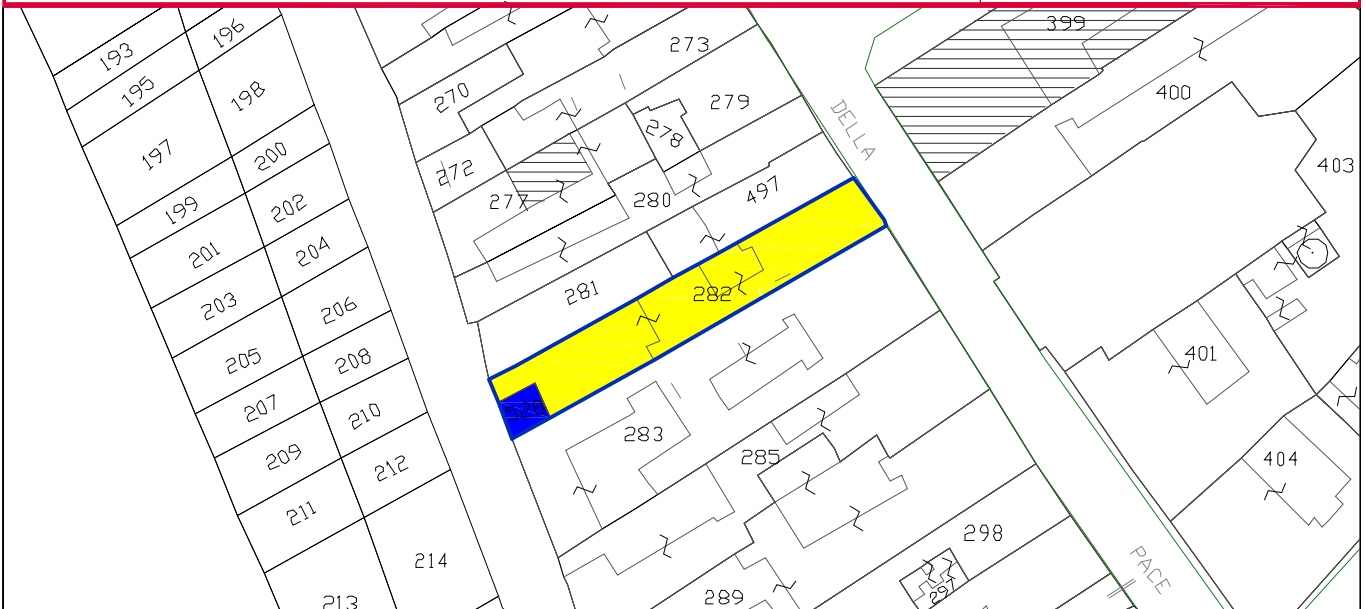


 PARTICELLA 282

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità

LIVELLO DI DANNO:



ORIZZONTAMENTI


TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante

LIVELLO DI DANNO:




SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:



 PARTICELLA 528

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata la presenza di pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO: nullo

ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante


LIVELLO DI DANNO: nullo

SCALE

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:





DSC_3327



DSC_0029



DSC_3334



DSC_3339



DSC_3343



DSC_3362



DSC_3364



DSC_3366