

LEGENDA



Perimetrazione ed identificazione U.M.I.




Possibili lotti o fasi distinte di attuazione degli interventi all'interno della U.M.I.



Perimetrazione ed identificazione U.M.I. subordinate all'approvazione del Piano Della Ricostruzione





Elementi già oggetto di MUDE o intervento non inseriti all'interno di U.M.I.








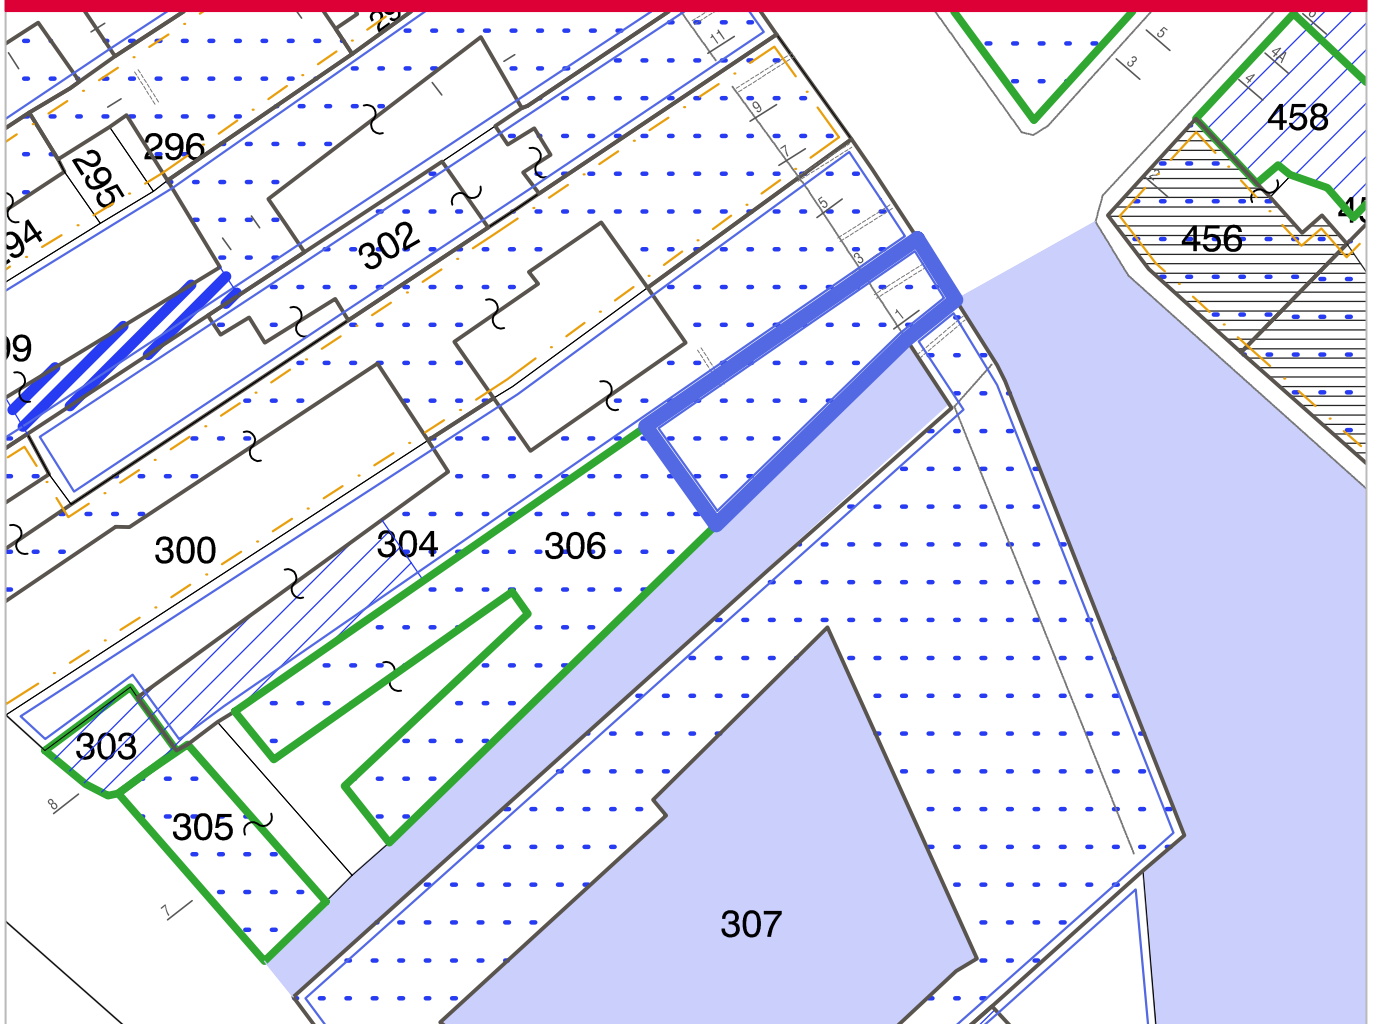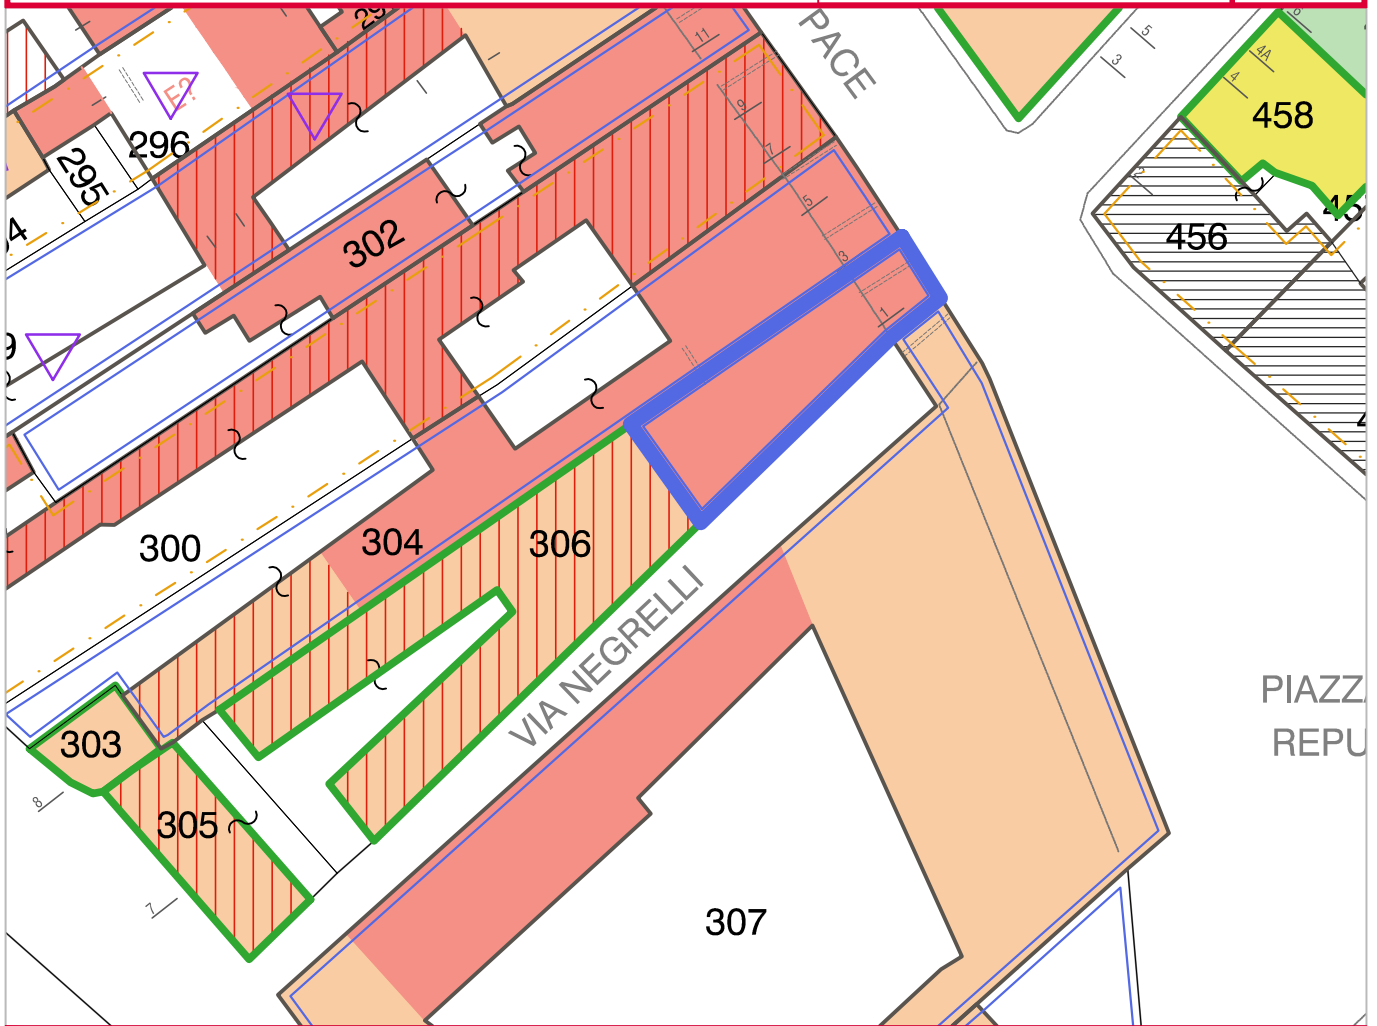



Fabbricati crollati o demoliti

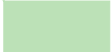La posizione dei numeri civici è indicativa.









LEGENDA


ESITO AGIBILITA' (secondo schedatura AeDES)

-  **A** - Edificio AGIBILE
-  **B** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
-  **C** - Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
-  **D** - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
-  **E** - Edificio INAGIBILE
-  **F** - Edificio INAGIBILE per rischio esterno
-  Edificio del centro storico non oggetto di schedatura AeDES
-  Edificio oggetto di più schede AeDES
-  Elemento privo di schede AeDES o con scheda AeDES ambigua per il quale è necessario un approfondimento della documentazione

CATEGORIE D'INTERVENTO NEL CENTRO STORICO (secondo PSC)


-  **RS** - Restauro scientifico
-  **RRC** - Restauro e Risanamento Conservativo
-  **RE/C** - Ristrutturazione Edilizia/Conservativa
-  **RU** - Ristrutturazione Urbanistica
-  **D** - Demolizione
-  **RSA** - Recupero e risanamento aree libere

prospetto via Della Pace

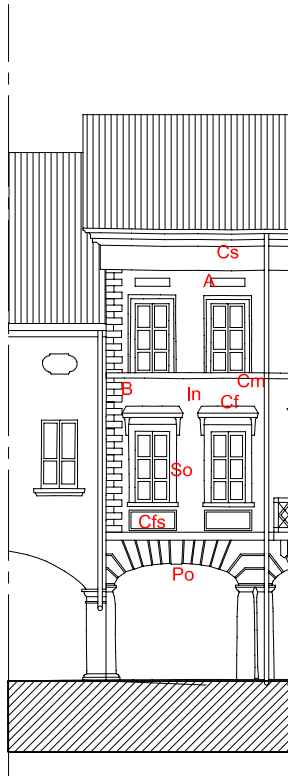




ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano modanata.	
Finestra	Cf	- Cornice di finestra composta da davanzale, piedritti e architrave a sbalzo sorretto da mensole.	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A	Apertura di areazione con serramento arretrato interno	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno con alette orientabili	
Porta			
Portone			
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Finitura in mattoni faccia a vista	
PORTICO	Po	- Arco in laterizio sagomato a bugnato - Colonne con finitura a bugne allacciate	
ALTRO	Cfs B	- Formelle sottofinestra decorate a bassorilievo. - Bugne angolari	
ELEMENTO INCONGRUO	*		

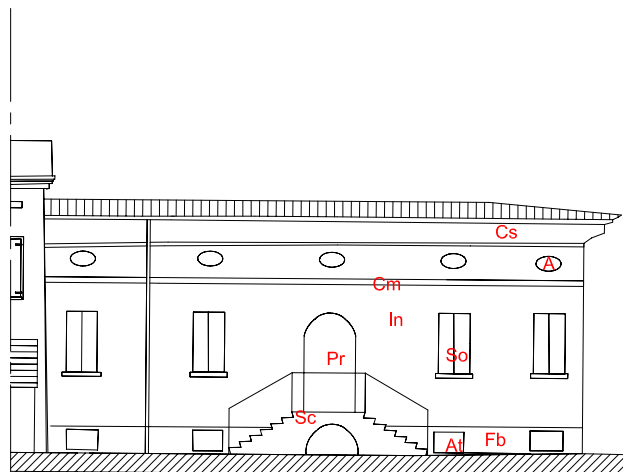prospetto viale Lungo Secchia










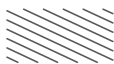


ELEMENTO ARCHITETTONICO	CODICE ELEM.	DESCRIZIONE ELEMENTO	NOTE
CAMINI			
CORNICI			
Sommitale	Cs	- Cornice sommitale modanata.	
Marcapiano	Cm	- Cornice marcapiano	
Finestra	Cf	- Davanzale in pietra	
Porta Finestra			
Portone			
APERTURE DI AREAIZIONE	A At	-Apertura di areazione ad oculo con serramento arretrato interno -Apertura di areazione zona interrata	
SERRAMENTI			
Oscurante	So	Serramento oscurante in legno	
Porta			
Portone	Pr	Portone ad arco a due ante In legno con sopra luce	
Vetrina			
Autorimessa			
POGGIOLO			
INTONACO	In	Intonaco tinteggiato	
PORTICO			
ALTRO	Sc Fb	- Scala si accesso centrale a rampe convergenti con parapetto metallico - Fascia basamentale tinteggiata	
ELEMENTO INCONGRUO	*		



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI:


-  Spazi scoperti interni all'aggregato (corti)
-  Spazi riparati aperti su un lato (portici)
-  Spazi interni di collegamento (androni)


RILIEVO:


-  Unita' crollata/demolita
-  Unita' non visitata
-  Solaio soprastante in legno
-  Travi rompitratta soprastanti
-  Solaio soprastante in laterocemento
-  Solaio soprastante in voltine con mattoni in foglio
-  Unita' immobiliari al piano terra
-  Unita' immobiliari al piano primo
-  Unita' immobiliari al piano secondo
-  Unita' immobiliari al piano terzo


ANALISI:


-  Scansione delle facciate
-  Particelle catastali

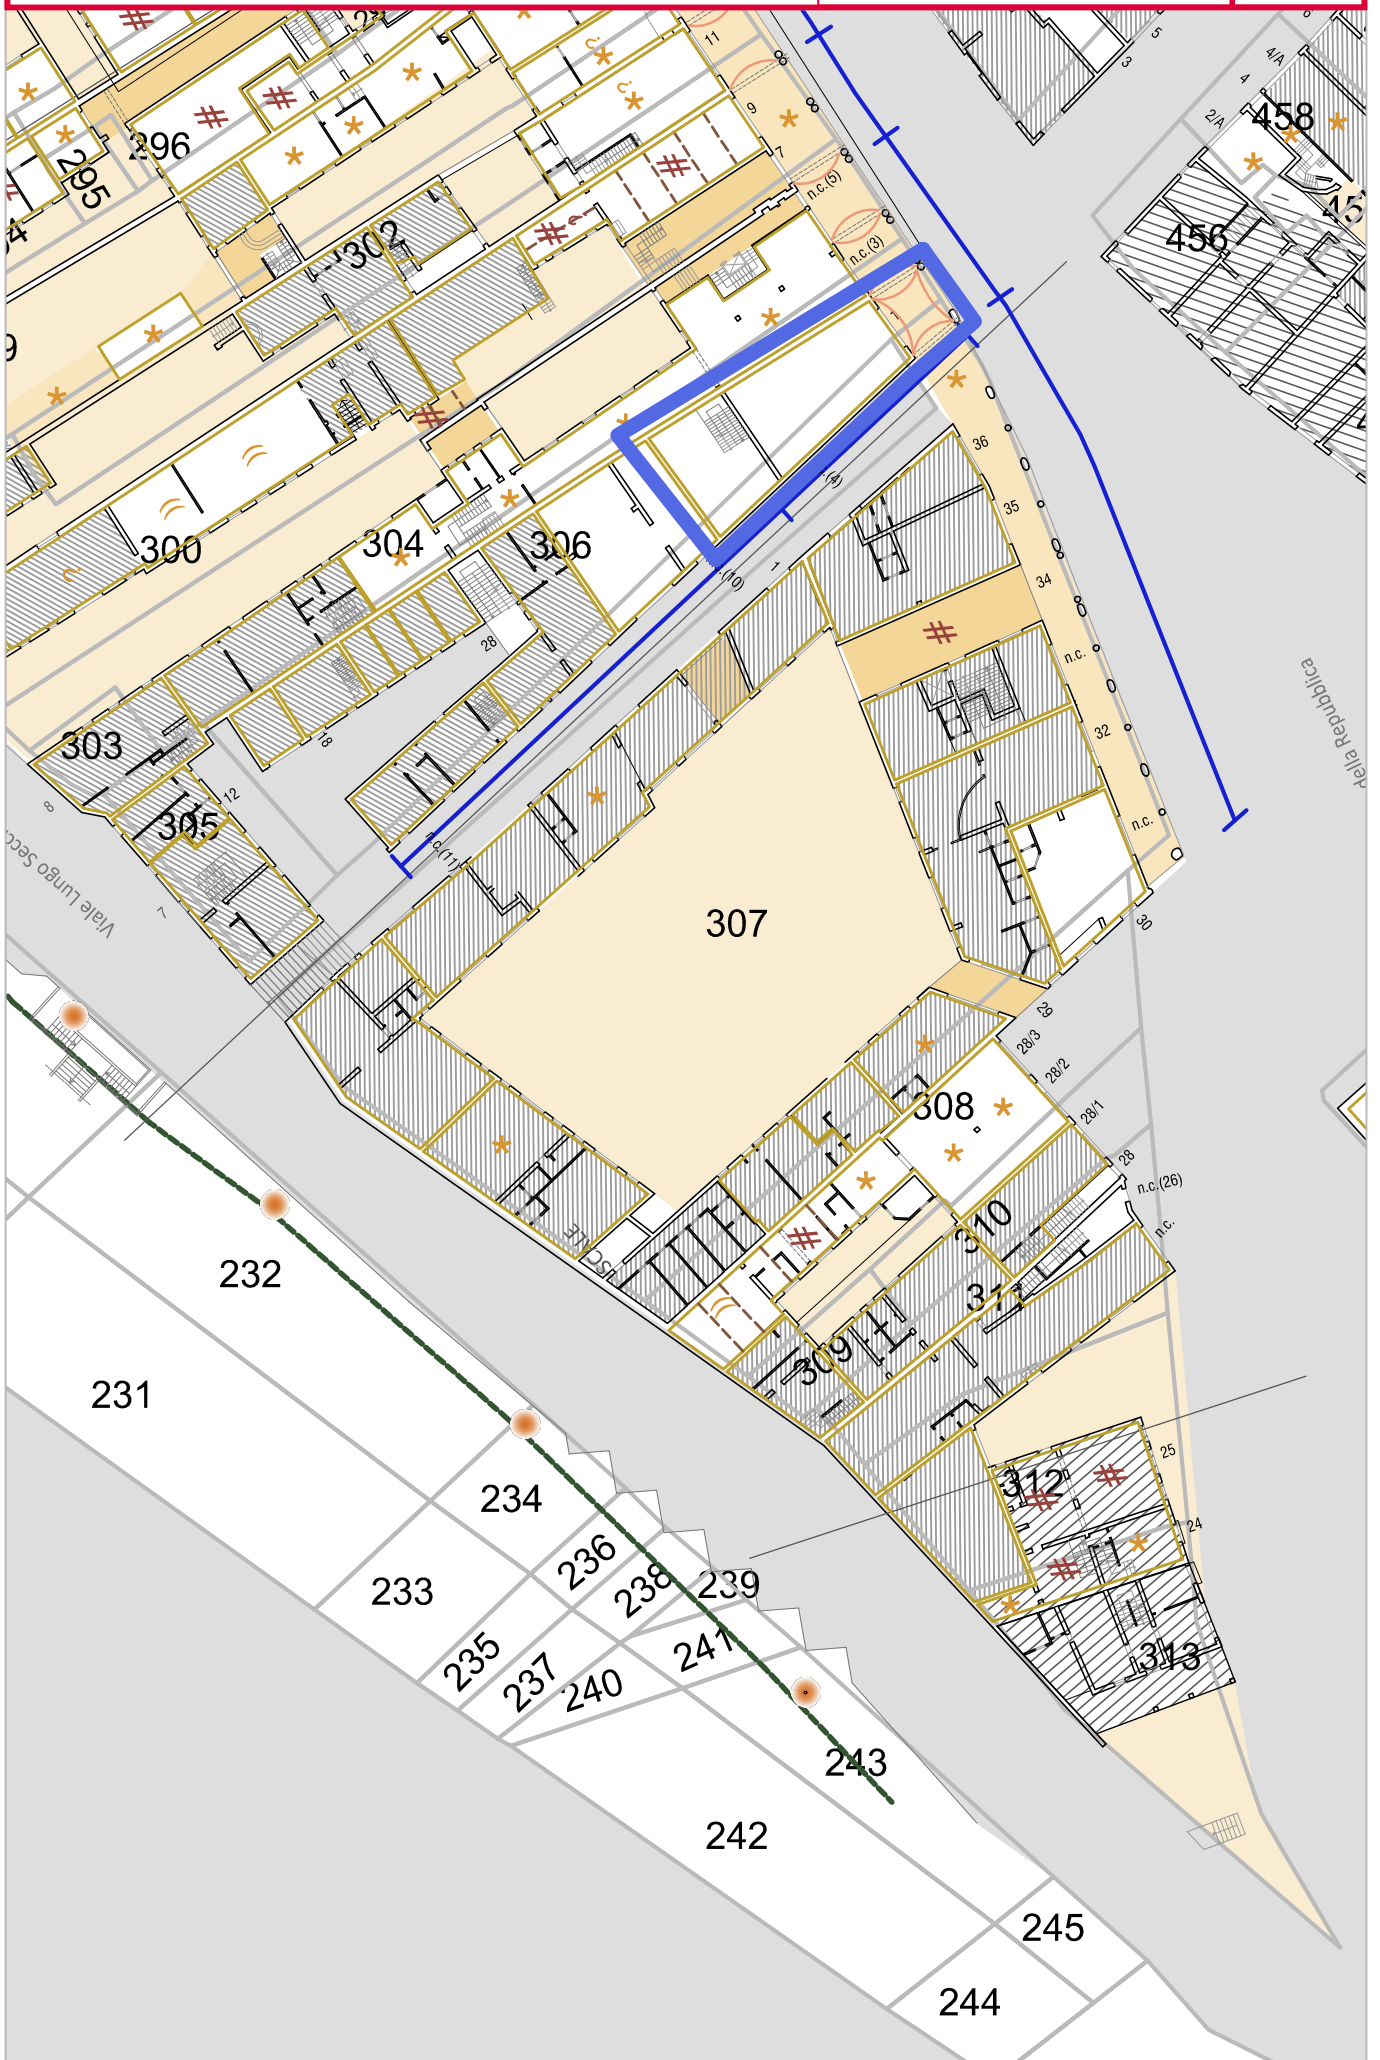


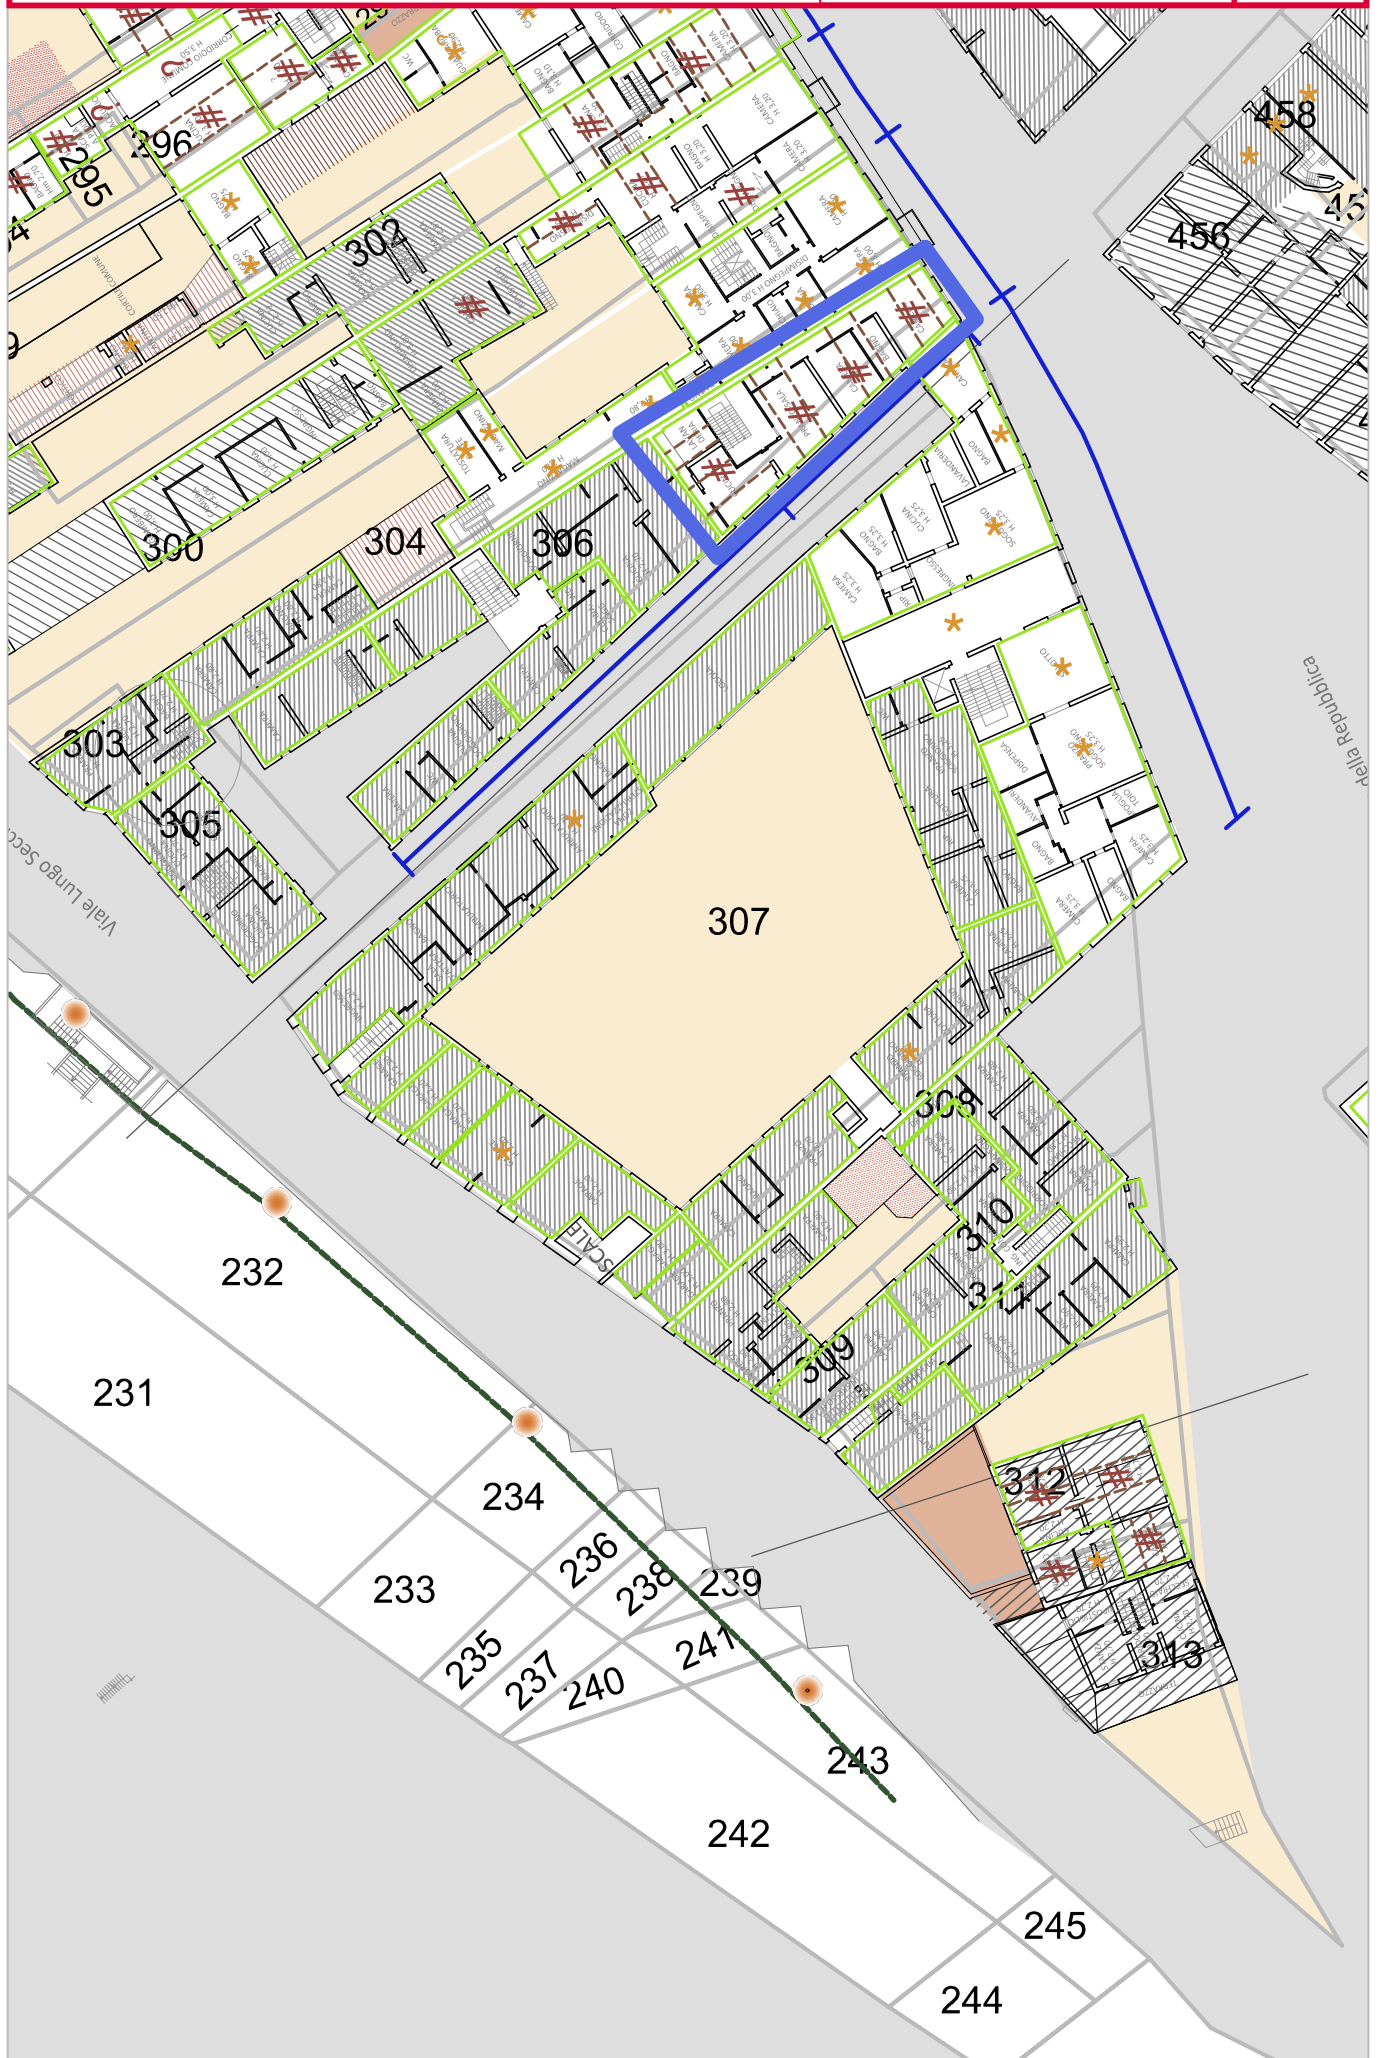

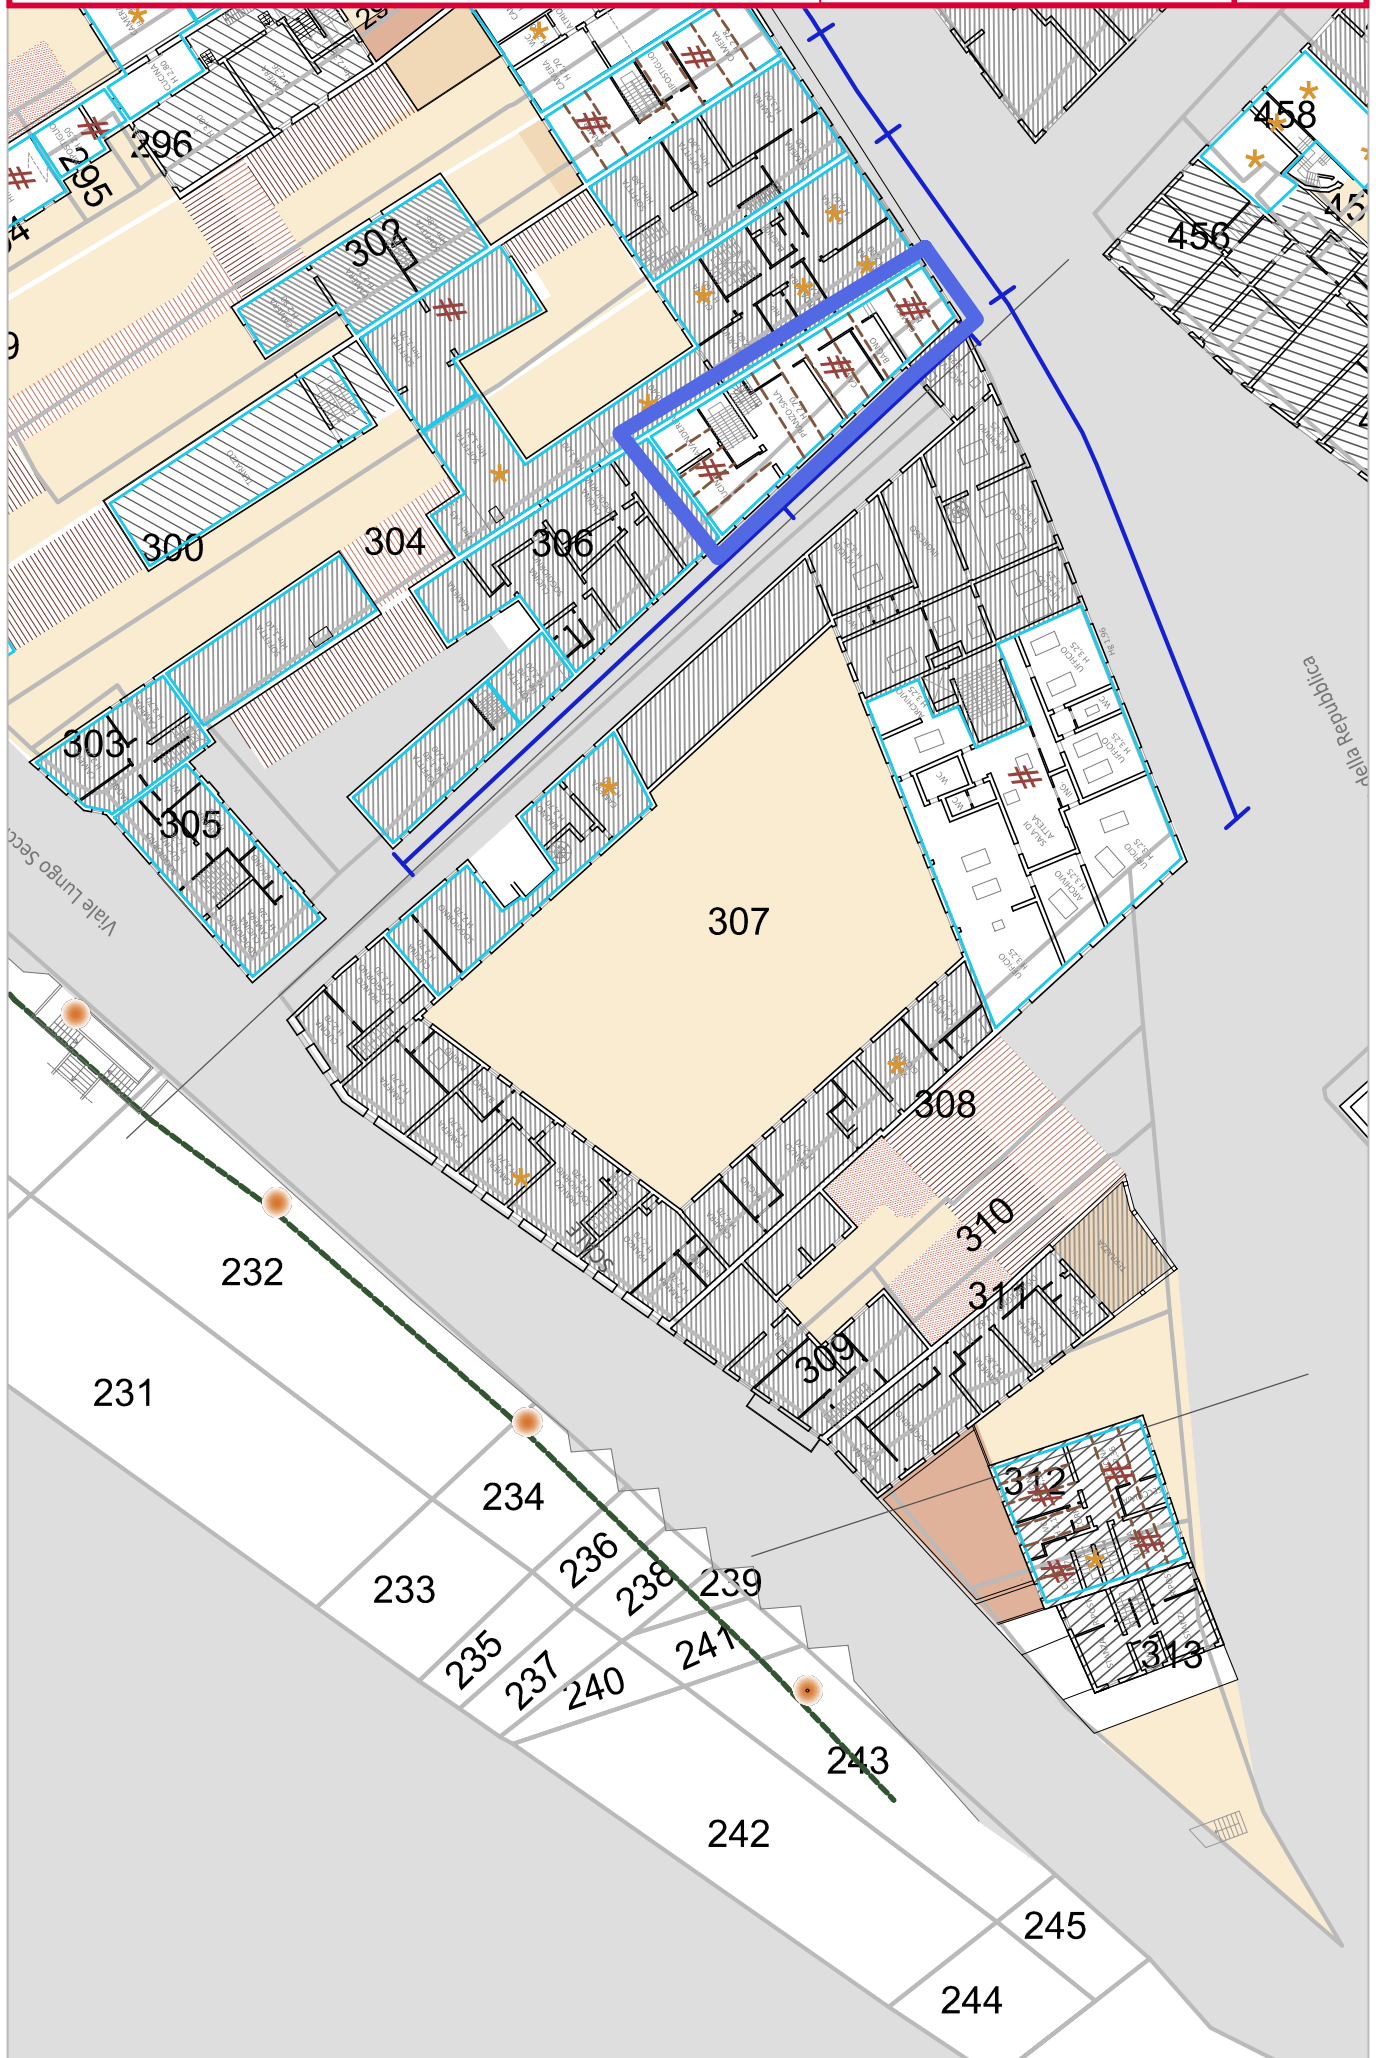

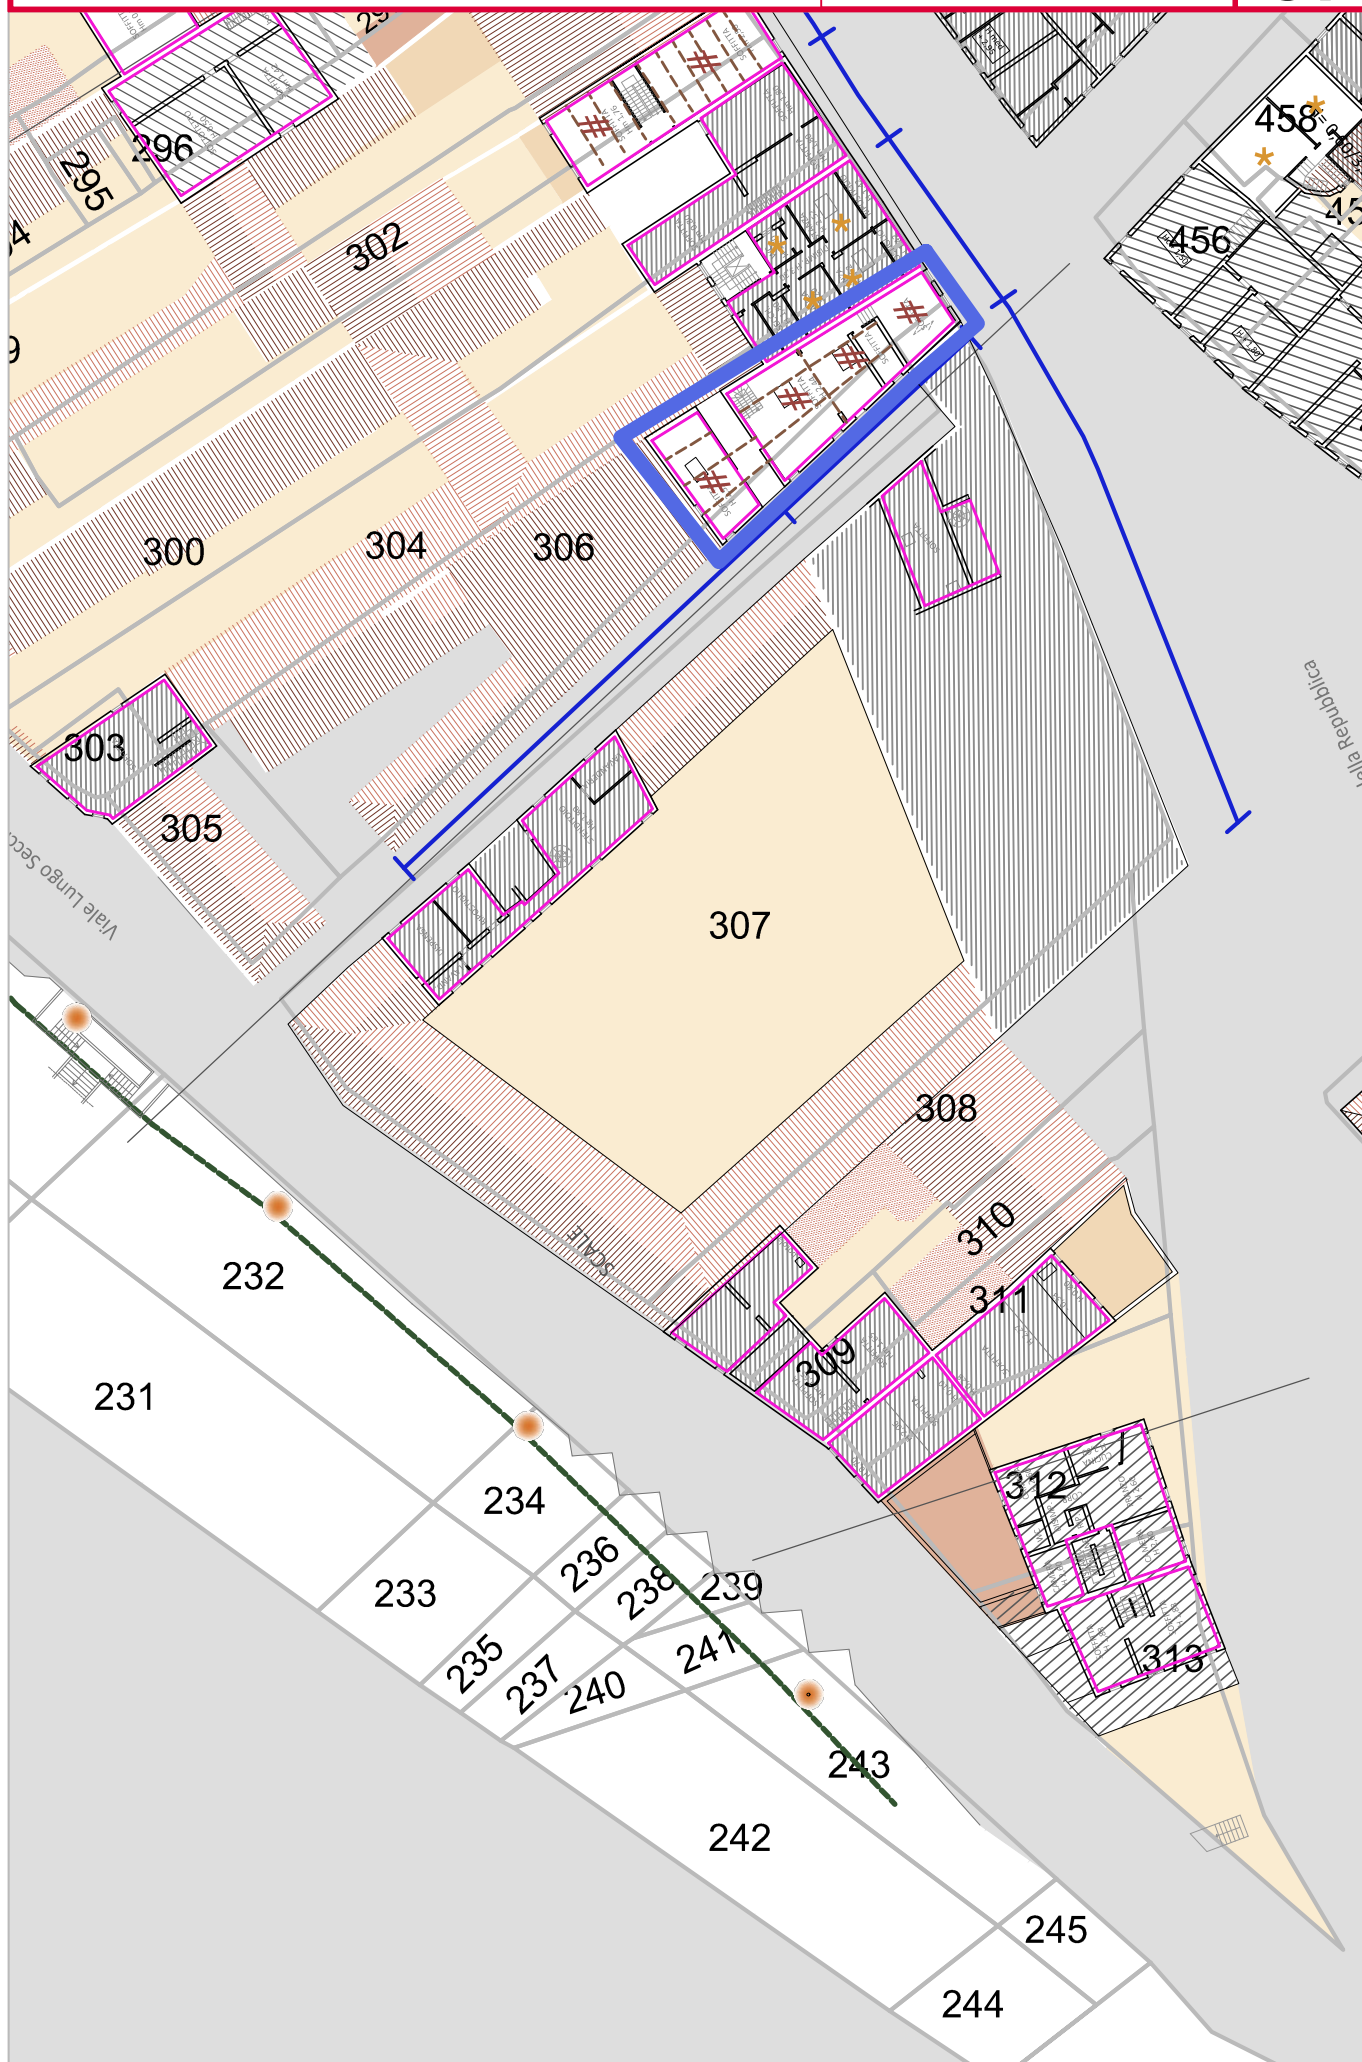

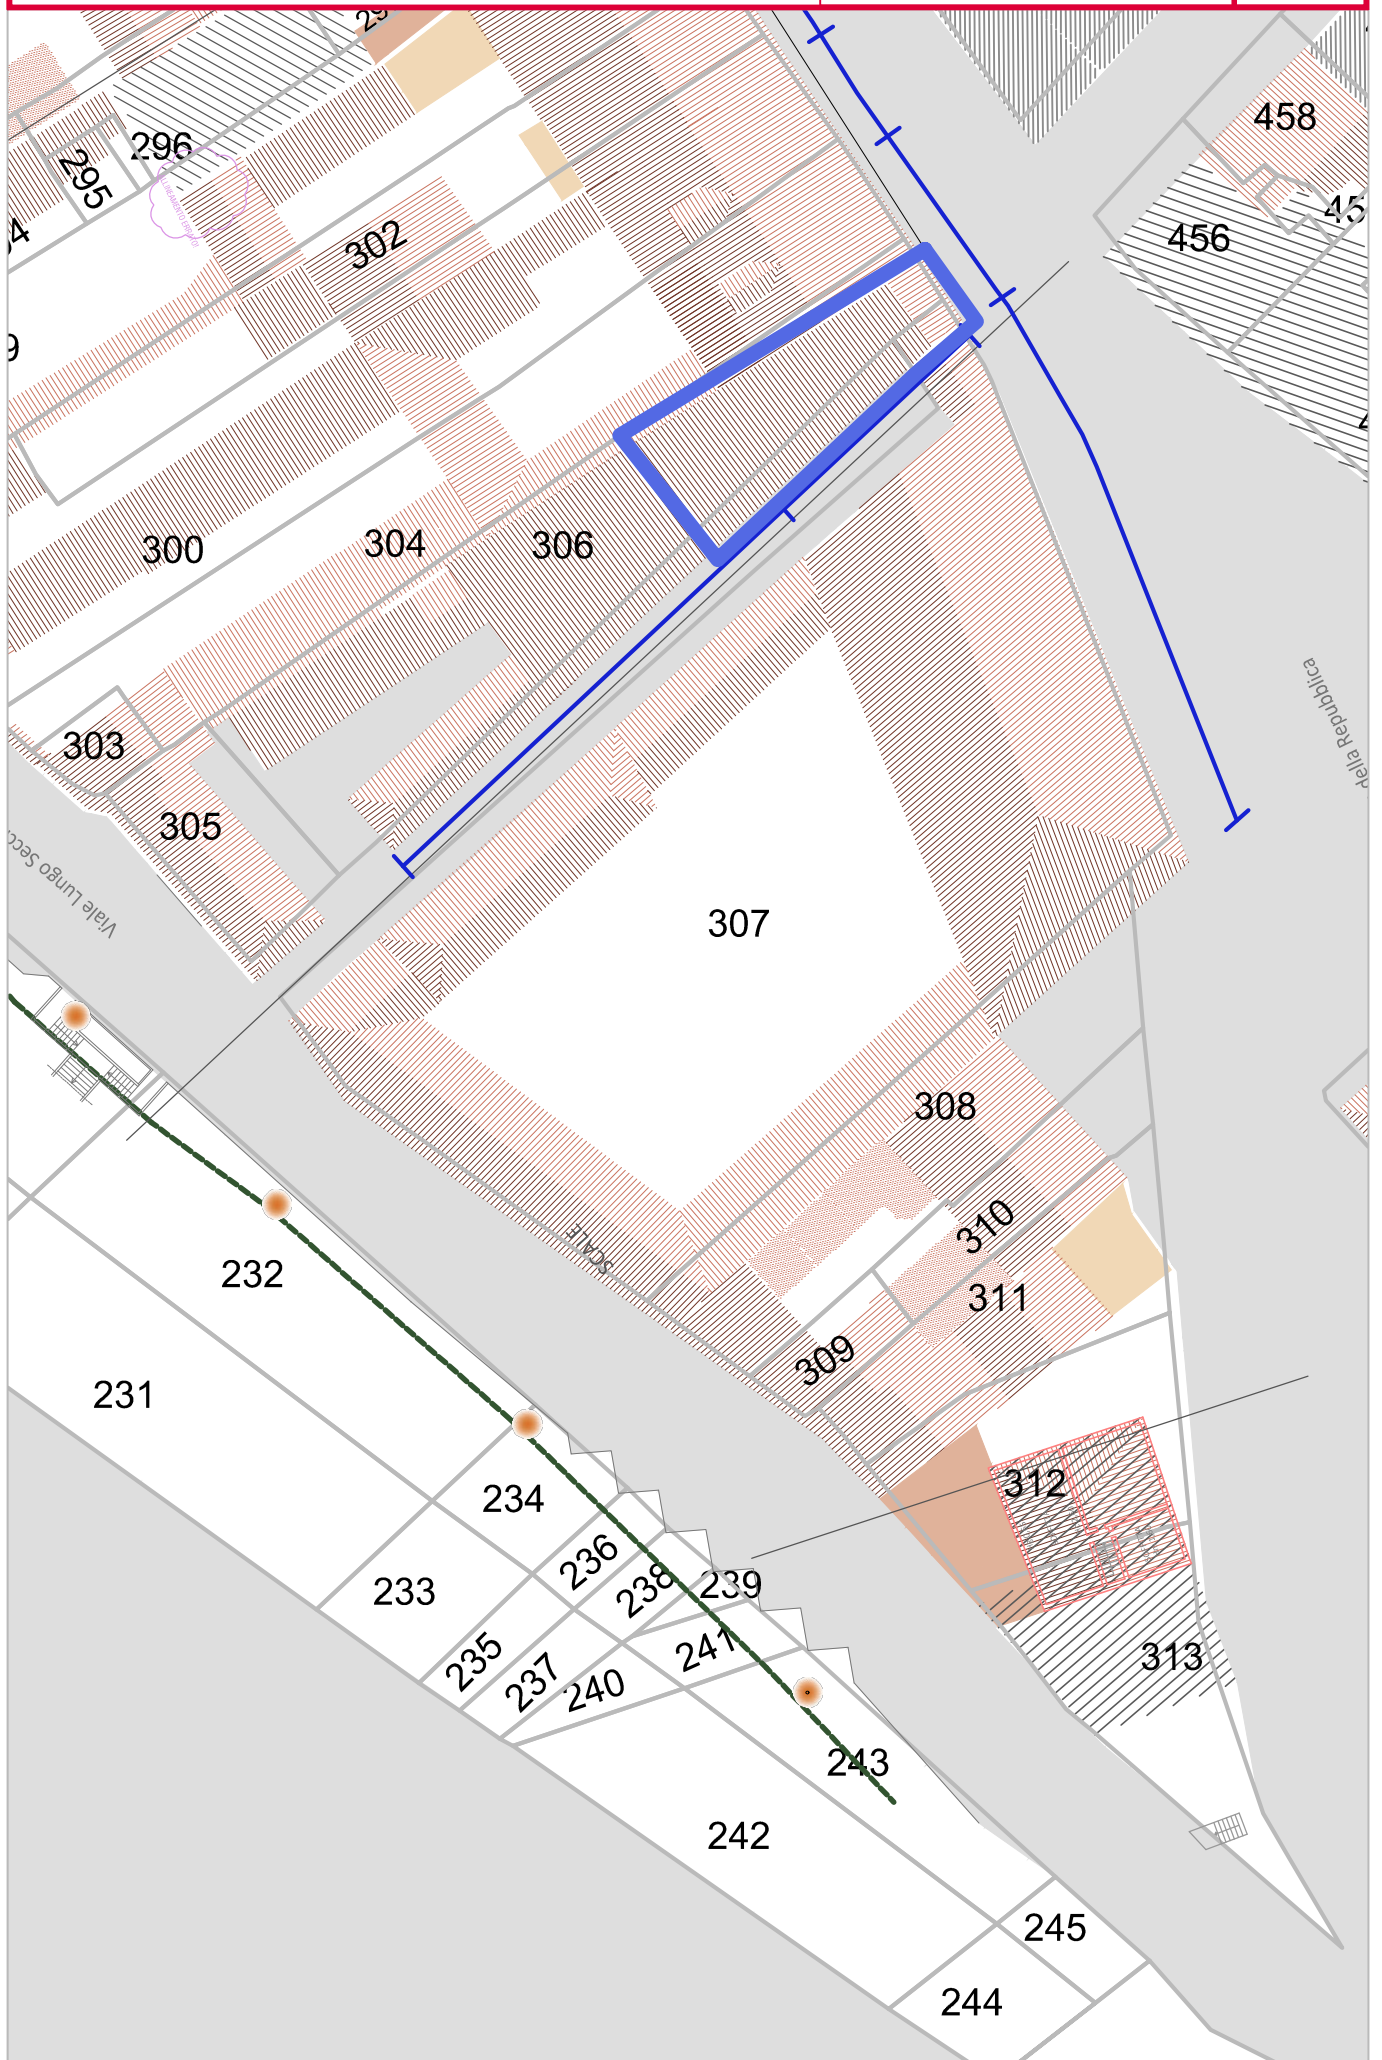

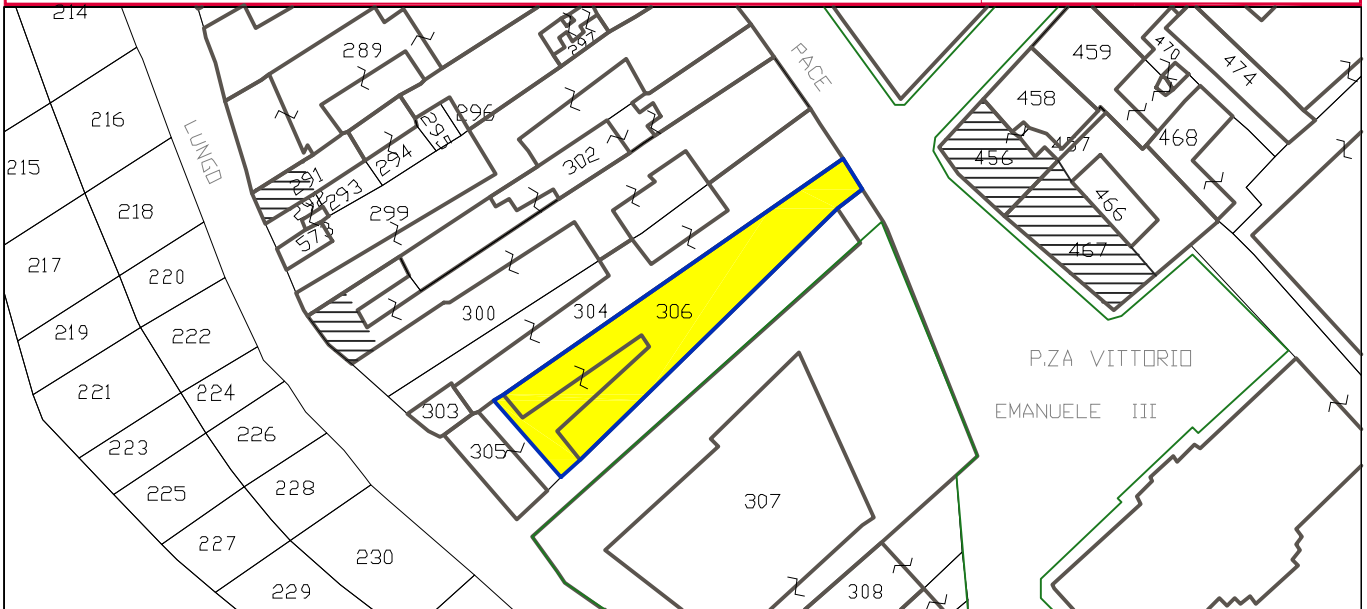


 PARTICELLA 306

STRUTTURE VERTICALI

TIPOLOGIA: a tessitura regolare e di buona qualità; specificata la presenza di pilastri isolati

LIVELLO DI DANNO:

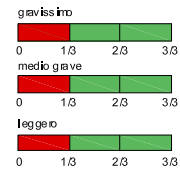

ORIZZONTAMENTI

TIPOLOGIA: travi con soletta rigida

LIVELLO DI DANNO: nullo

COPERTURA

TIPOLOGIA: non spingente pesante


LIVELLO DI DANNO: nullo

SCALA

LIVELLO DI DANNO: nullo

TAMPONAMENTI E TRAMEZZI

LIVELLO DI DANNO:





IMG_0005



DSC_2767



DSC_2771



DSC_2770